

ポジションコントローラ
C P－7 0 0 M取扱説明書

令和元年 7 月 8 日

コムス株式会社

安全にお使いいただくために

本製品をご使用する前に本書をご熟読のうえ、正しくお使い下さい。この説明書には、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。

本書をご熟読いただいた後は、本製品をお使いになる時いつでもご覧いただけるように大切に保管して下さい。

警告表示



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

表示と図記号は次の意味で使用されています。内容をご理解の上、本文をお読み下さい。

免責事項

- ① 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、上記に関わらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
- ② 本製品は、人命に関わる設備や機器などへの組込や制御などの使用は意図されておりません。これら設備や機器などに本装置を使用され人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- ③ 火災、地震やその他の事故、使用者の故意による過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

その他

- ① 製品の仕様および取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。
- ② 本製品および本取扱説明書の一部または全部を無断転載することは禁じます。
- ③ 本取扱説明書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万が一ご不審な事やお気づきの事がございましたら、当社までご連絡下さい。
- ④ 本製品およびソフトウェアが外国為替及び外国貿易管理法の規定により戦略物資（又は役務）に該当する場合には日本国外へ輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。



警告

- ① 入出力端子に仕様に規定された信号以上の高電圧をかけないで下さい。高電圧をかけると感電の危険性と装置破損の可能性があります。電源アダプタは指定の物をご使用下さい。誤った電源を入力すると感電の危険性と装置破損の可能性があります。
- ② 水や薬品のかかる可能性のある場所でご使用ならさないで下さい。火災やその他の災害の原因となる可能性があります。
- ③ 発火性ガスの存在するところでご使用なさないで下さい。引火により火災、爆発の可能性があります。
- ④ 煙や異臭の発生した時は直ちにご使用をおやめ下さい。AC アダプタおよびUSB ケーブルを取り外し、当社サービス課までご相談下さい。



注意

- ① 温度の高い場所では使用しないで下さい。故障や火災の原因となります。
- ② 不安定な所には設置しないで下さい。落下によりけがをする恐れがあります。
- ③ 腐食性のあるガスの存在するところでは使用しないで下さい。故障や火災の原因となります。

©2019 COMS Corp. Co.,Ltd All rights reserved.

コムス株式会社の許可なく、本書の内容の複製、改変などを行うことはできません。

Microsoft, Windows, EXCEL などは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

目次

1. はじめに	1
2. 梱包内容とオプション商品	2
3. 概要	3
3. 1. システム構成	3
4. 設置と設定	4
4. 1. 設置方法	4
4. 2. ソフトウェアのインストール	4
4. 3. ハードウェアの設定	8
4. 4. ソフトウェアの設定	26
5. 操作方法	47
5. 1. プログラム運転モード	47
5. 2. P Cダイレクト通信制御モード	89
5. 3. リモート操作	120
5. 4. I / Oコネクタによる運転	125
6. C P - 7 0 0 Mの動作定義	137
6. 1. 移動量と方向	137
6. 2. 原点検出方式の選択	138
6. 3. 補間機能	141
6. 4. ステージ移動設定	142
6. 5. S T A G Eコネクタ機能	145
6. 6. インターロック、トリガ出力信号	146
7. 付録	148
7. 1. C P - 7 0 0 Mの更新	148
7. 2. C P - 7 0 0 Mを複数U S B接続する場合	158
7. 3. C P - 7 0 0 Mをデイジーチェーンで使用する場合	161
7. 4. I / Oコネクタ汎用ポート	172
8. 性能仕様	176

1. はじめに

このたびは、当社「ポジションコントローラ CP-700M」をご購入いただき誠にありがとうございます。

本製品の持つ機能及び性能を十分に活用いただくために、ご使用に際しましては本書をよくお読み下さい。

なお、本書の内容に不明瞭な点がございましたら、お手数ですが、当社までお問い合わせ下さい。

2. 梱包内容とオプション商品

本機には次のものが梱包されています。 梱包内容に不足がないか確認をお願いします。

標準パッケージに付属

CP-700M本体



プログラムCD



取扱説明書（本書）



設定プログラム
USBドライバ

オプション商品

ステージケーブル



ご利用のステージに適合したステージケーブルが必要です。
(ステージカタログを参照して下さい。)

3. 概要

ポジションコントローラCP-700Mは、3軸のマイクロステッピングモータードライバを内蔵したコントローラです。パソコンとUSBで簡単に通信することができ、当社自動ステージ並びに当社規格に準拠した自動ステージを制御できます。

<特長>

- ・付属のCP-700Toolで自動ステージの制御に必要なパラメータの設定や内部プログラムの読み出し・書き込みが行えます。
- ・内部メモリやUSBメモリに保存されたプログラムを自動運転することが可能です。
- ・パソコンとUSB接続して直接コマンド制御することが可能です。
- ・直線補間/円弧補間が可能です。
- ・内部メモリに保存した運転プログラムをI/Oコネクタの外部信号により運転可能です。
- ・外部制御可能な運転終了、原点復帰やJOG運転信号などを装備しています。
- ・移動パルスに同期したトリガ信号の出力が可能です。
- ・汎用入力8点、汎用出力8点を標準装備しています。

3. 1. システム構成

以下に、本製品CP-700Mを用いた標準的なシステム構成を示します。

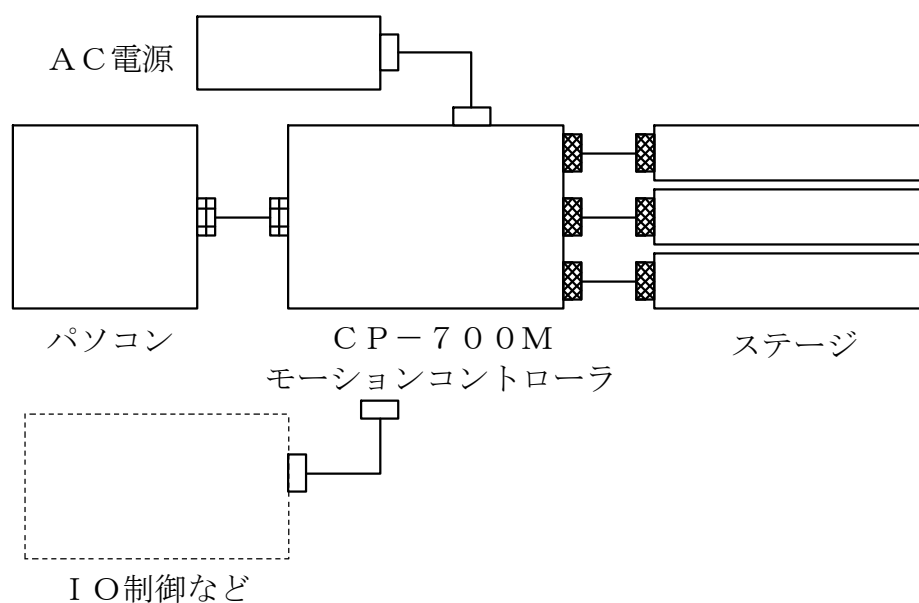


図3. 1 システム構成図



4. 設置と設定

CP-700Mを初めてご使用になるとき次の手順で設置、設定を行ってください。

4. 1. 設置方法

CP-700Mは次のような環境でご使用下さい。

(1) 環境条件

使用温度 : 0～40℃
使用湿度 : 35～85% (結露無き事)
保管温度 : -10～50℃
保管湿度 : 20～90% (結露無き事)

(2) 設置場所

塵埃の少ない風通しの良い場所に設置して下さい。またCP-700Mの周りに物を置くなどして放熱を妨げる事がないよう注意して下さい。

(3) 電源

DC+24V出力の安定化電源をご用意下さい。

4. 2. ソフトウェアのインストール

CP-700MをUSBでパソコンに接続する前に、CP-700ToolのインストールとCP-700Mのデバイスドライバの保存を行ってください。

CP-700Toolは、CP-700Mの各種パラメータ（ステージの速度設定や移動方向など）の設定や手動操作、プログラム運転の編集ならびにCP-700M内部メモリへの書き込みや読み込み、プログラムの実行／中止などが簡単に行えるソフトウェアです。

以下の手順に従ってCP-700Toolをインストールして下さい。

⚠ 注意

PC駆動条件

- ・インストーラが正しく動作するには、Windows Installer 3.1以上が必要です。
ご使用のOSがWindows XPの場合には、Service Pack 3以上で対応されています。
- ・CP-700Toolが動作するには、Microsoft .Net Framework 3.5 ServicePack1以上が必要です。
ご使用のOSがWindows XPの場合には、Windows Updateを行う必要があります。

① CDをCD-ROMドライブに挿入して下さい。

CD-ROMドライブフォルダーを開きCP700Tool.msiをダブルクリックして下さい。

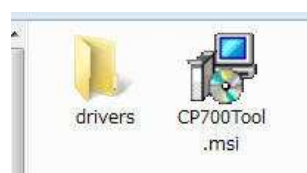


図4. 2. 1 インストーラの起動

- ② CP-700Tool セットアップウィザードへようこそ
次の画面が表示されたら、**次へ(N)>** ボタンをクリックします。



図4. 2. 2 CP-700Tool セットアップウィザードへようこそ

- ③ インストールフォルダーの選択
インストールするフォルダーを指定して、**次へ(N)>** ボタンをクリックします。

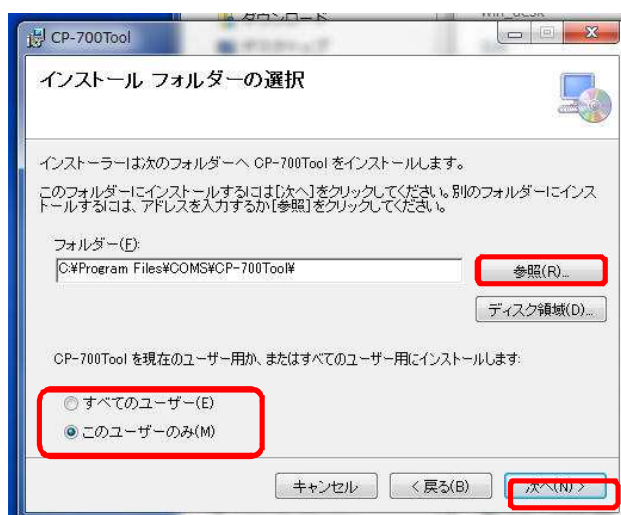


図4. 2. 3 インストールフォルダーの選択画面

インストールフォルダーの選択画面に記述している通り、インストールするフォルダを変更したい場合、フォルダー(F)部分にアドレスを入力するか **参照(R)** ボタンをクリックしてフォルダーの参照画面を表示させて下さい。

CP-700Tool を利用するユーザーの指定もご確認下さい。

④ インストールの確認

次の表示が現れたら **次へ(N)>** ボタンをクリックします。

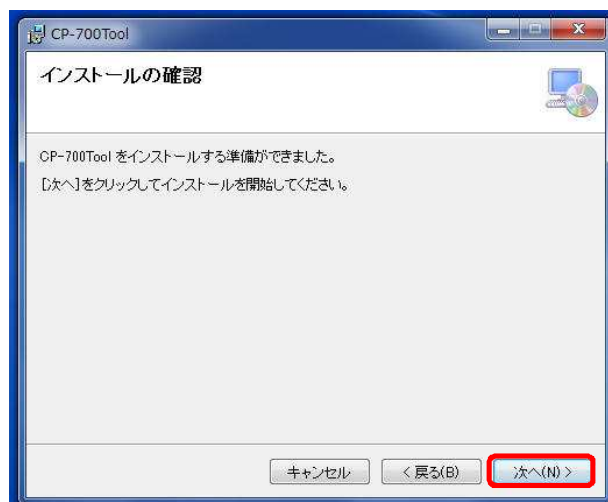


図 4. 2. 4 インストールの確認画面

⑤ CP-700Tool をインストールしています

次のような表示が現れますのでしばらくお待ちください。

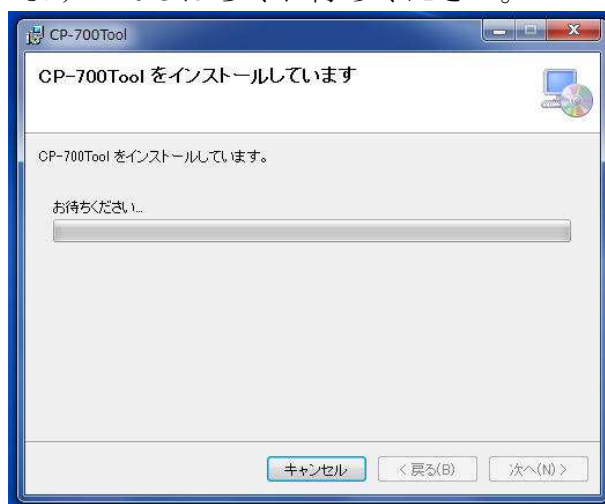


図 4. 2. 5 CP-700Tool をインストールしています

⑥ ユーザーアカウント制御

使用されているパソコンの環境によっては、次のような表示が現れるかもしれません。そのような場合には、**はい(Y)** ボタンをクリックしてインストール作業を続けて下さい。

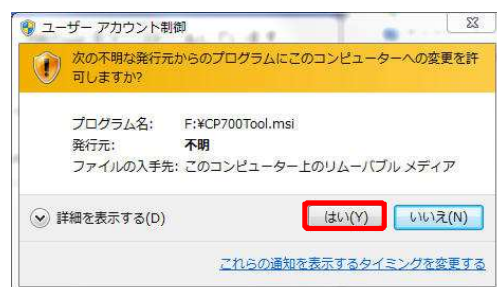


図 4. 2. 6 ユーザーアカウント制御画面

- ⑦ CP-700Tool をインストールしています
しばらくお待ちください。

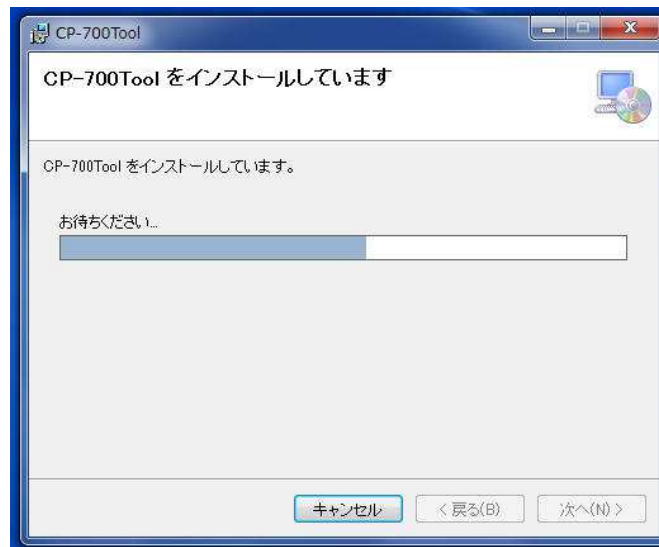


図 4. 2. 7 CP-700Tool をインストールしています (2)

- ⑧ インストールが完了しました
インストールが完了すると次のような表示されます。



図 4. 2. 8 インストールが完了しました


閉じる(C) ボタンをクリックしてインストール作業を終了させて下さい。

4. 3. ハードウェアの設定

A. CP-700M

I. CP-700M外観

a. 外観

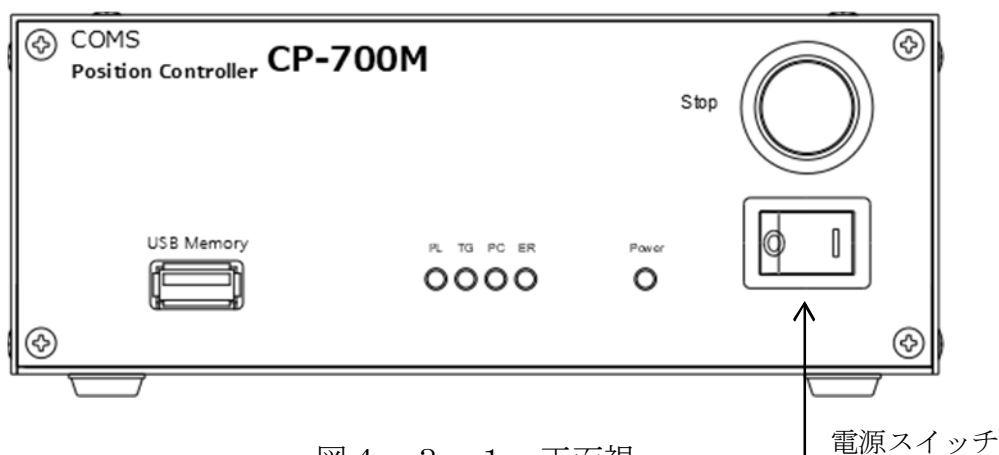

STOP	:	非常停止スイッチ このスイッチが押されるとコントローラの動作が停止します。
USB Memory	:	USBメモリ接続コネクタ。 USBメモリ（市販品）に保存したプログラムでステージを動作させる場合に接続します。
PL	:	パルス出力ランプ CP-700Mからモータ駆動パルスが出力されている時に点滅します。
TG	:	トリガ出力ランプ 測定トリガ出力が出力されている時に点滅します。
PC	:	通信状態ランプ CP-700Mがパソコンと通信している時に点滅します。 USBメモリのデータを読み出している時に点滅します。
ER	:	異常検出ランプ CP-700Mが異常を検出した時に点滅します。 ・ステージの正逆リミット入力異常。 ・非常停止動作中。
Power	:	電源ランプ 電源が入ると点灯します。
(矢印指定)	:	電源スイッチ

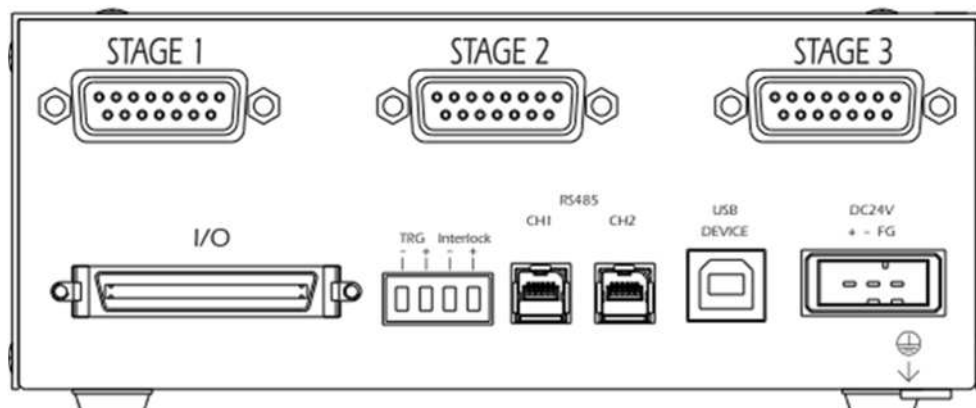


図 4. 3. 2 裏面視

- | | | |
|------------|---|---|
| STAGE1 | : | 第 1 軸対応ステージ接続用コネクタ
ステージ（モータ）を動作させる電力供給とセンサ信号受信の
コネクタです。 |
| STAGE2 | : | 第 2 軸対応ステージ接続用コネクタ
ステージ（モータ）を動作させる電力供給とセンサ信号受信の
コネクタです。 |
| STAGE3 | : | 第 3 軸対応ステージ接続用コネクタ
ステージ（モータ）を動作させる電力供給とセンサ信号受信の
コネクタです。 |
| I/O | : | I/O 入出力コネクタ
ステージ動作、汎用入出力信号などの接続用コネクタです。
トリガ・インターロックコネクタ |
| TRG | : | 測定用トリガを出力します。 |
| Interlock | : | インターロック信号を受け付けます。 |
| RS485 CH1 | : | デジチェーン接続用コネクタ |
| CH2 | : | 複数の C P - 7 0 0 M を用いてステージ動作を制御する場合に使用し
ます。 |
| USB DEVICE | : | U S B コネクタ
パソコンと接続し、通信を行います。 |
| DC24V | : | 電源入力コネクタ
C P - 7 0 0 M の電源入力用コネクタです。 |

b. コネクタ

C P - 7 0 0 M のコネクタの用途と信号内容を以下に示します。

i. S T A G E n

 
ステージ（モータ）と接続するためのコネクタです。S T A G E n (n:1~3、第 n 軸) コネクタと対になっています。

ケーブル側コネクタ仕様

製造企業：オムロン株式会社

部品形名：X M 3 A - 1 5 2 1 (プラグ端子)

：X M 2 S - 1 5 1 1 (フード)



8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9

図 4. 3. 3 ケーブル側から S T A G E n コネクタを見た時のピン配列図

表 4. 3. 1. ステージ入出力端子 (n は軸番号)

ピン番号	信号名称	方向	機能	用途
1	BLUEn	出力	モータ (青色線)	5 相ステッピングモータの動力線
2	REDn	出力	モータ (赤色線)	
3	ORANGEn	出力	モータ (橙色線)	
4	GREENn	出力	モータ (緑色線)	
5	BLACKn	出力	モータ (黒色線)	
6	N24	出力	24V グランド	センサ信号用グランド
7	ORGn	入力	原点センサ信号入力	ステージの原点センサ信号
8	P24	出力	DC24V 電源	センサ信号用電源
9	PORGn	入力	原点近傍センサ信号入力	ステージの原点近傍センサ信号
1 0	—	—	—	—
1 1	CCW_LSn	入力	OT1 リミットスイッチ信号 入力	ステージの OT1 リミットスイッチ信号
1 2	CW_LSn	入力	OT2 リミットスイッチ信号 入力	ステージの OT2 リミットスイッチ信号
1 3	N24	出力	24V グランド	センサ信号用グランド
1 4	—	—	—	—
1 5	P24	出力	DC24V 電源	センサ信号用電源

ii. I/O

 
CP-700Mを外部信号で制御するために利用されます。

ケーブル側コネクタ仕様

製造企業：住友スリーエム株式会社

部品形名：10150-3000PE (プラグ端子)

10350-52Z0-008 (ノンシールドシエルキット(ストレート型))



25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

図4. 3. 4 ケーブル側からI/Oコネクタを見た時のピン配列図

表4. 3. 2. I/O端子 (1)

ピン番号	信号名称	方向	機能	用途
1	START	入力	プログラム運転開始命令	プログラム運転のプログラムを開始信号 「5. 4. D. プログラムスタート」参照
2	PSEL1	入力	プログラム選択ビット	プログラム運転のプログラムを選択信号 「5. 4. D. プログラムスタート」参照
3	PSEL2	入力	プログラム選択ビット	
4	PSEL3	入力	プログラム選択ビット	
5	PSEL4	入力	プログラム選択ビット	
6	STOP	入力	一時停止命令	プログラム運転、一時停止信号 「5. 4. E. 一時停止/BUSY」参照
7	E_STOP	入力	非常停止命令	プログラム運転、非常停止信号 「5. 4. F. 非常停止」参照
8	CANCEL	入力	運転終了命令	プログラム運転、終了信号
9	SEARCH_1	入力	第1軸原点復帰命令	ステージ原点復帰信号 「5. 4. G. 運転終了、原点復帰、速度変更、座標ラッチ」参照
10	SEARCH_2	入力	第2軸原点復帰命令	
11	SEARCH_3	入力	第3軸原点復帰命令	
12	JOG+	入力	ジョグ運転正方向命令	ジョグ運転、方向選択信号 「5. 4. H. JOG 運転」参照
13	JOG-	入力	ジョグ運転負方向命令	
14	JSPD0	入力	ジョグ運転速度命令	ジョグ運転、速度選択信号 「5. 4. H. JOG 運転」参照
15	JSPD1	入力	ジョグ運転速度命令	
16	JSEL1	入力	ジョグ運転第1軸選択	ジョグ運転、動作軸選択信号 「5. 4. H. JOG 運転」参照
17	JSEL2	入力	ジョグ運転第2軸選択	
18	JSEL3	入力	ジョグ運転第3軸選択	

表 4. 3. 3. I/O 端子 (2)

ピン 番号	信号名称	方向	機能	用途
1 9	E-RESET	入力	非常状態解除命令	非常停止状態、解除信号 「5. 4. F. 非常停止」参照
2 0	SPEED	入力	速度変更命令	ステージ動作中、速度変更信号 「5. 4. G. 運転終了、原点復帰、 速度変更、座標ラッチ」参照
2 1	LATCH	入力	座標ラッチ命令	ステージ座標情報保存信号 「5. 4. G. 運転終了、原点復帰、 速度変更、座標ラッチ」参照
2 2	IN1	入力	汎用入力ポート 1	プログラム運転、PC ダイレクト 通信制御の動作条件に使用が可 能な入力ポート
2 3	IN2	入力	汎用入力ポート 2	
2 4	IN3	入力	汎用入力ポート 3	
2 5	IN4	入力	汎用入力ポート 4	
2 6	IN5	入力	汎用入力ポート 5	
2 7	IN6	入力	汎用入力ポート 6	
2 8	IN7	入力	汎用入力ポート 7	
2 9	IN8	入力	汎用入力ポート 8	
3 0	COM	入力	デジタル電圧コモン	デジタル電圧コモン
3 1	COM	入力	デジタル電圧コモン	
3 2	COM	入力	デジタル電圧コモン	
3 3	OUT1	出力	汎用出力ポート 1	プログラム運転、PC ダイレクト 通信制御で操作可能な出力ポー ト
3 4	OUT2	出力	汎用出力ポート 2	
3 5	OUT3	出力	汎用出力ポート 3	
3 6	OUT4	出力	汎用出力ポート 4	
3 7	OUT5	出力	汎用出力ポート 5	
3 8	OUT6	出力	汎用出力ポート 6	
3 9	OUT7	出力	汎用出力ポート 7	
4 0	OUT8	出力	汎用出力ポート 8	
4 1	BUSY	出力	CPU BUSY 出力	C P - 7 0 0 M 動作表示信号 「5. 4. E. 一時停止/BUSY」参照
4 2	E-STOP_M	出力	非常停止中出力	非常停止中表示信号 「5. 4. F. 非常停止」参照
4 3	P24	出力	DC24V 電源	DC24V 電源
4 4	P24	出力	DC24V 電源	
4 5	P24	出力	DC24V 電源	
4 6	P24	出力	DC24V 電源	
4 7	N24	出力	DC24V グランド	汎用出力ポート共通グランド 及び、DC24V グランド
4 8	N24	出力	DC24V グランド	
4 9	N24	出力	DC24V グランド	
5 0	N24	出力	DC24V グランド	

iii. TRG/Interlock

計測信号などに使用する測定トリガ信号出力と、インターロック（安全機構）信号入力用のコネクタです。

CP-700Mは、インターロック信号（-）、（+）間を短絡して出荷しています。

ケーブル側コネクタ仕様

製造企業：オムロン株式会社

部品形名：XW4B-04B1-H1（付属品）

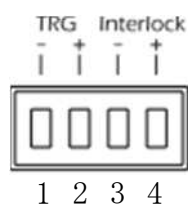


図4. 3. 5 ケーブル側からTRG/Interlockコネクタを見た時のピン配列図

表4. 3. 4. トリガ出力／インターロック入力

ピン 番号	信号名称	方向	機能	用途
1	TRG-	出力	5V グランド	トリガ信号のグランド
2	TRG+	出力	トリガ信号	トリガ信号出力
3	Interlock-	入力	DC24V グランド	インターロックのグランド
4	Interlock+	入力	インターロック信号	インターロック信号入力

iv. RS485

CP-700Mコントローラを複数台使用して多軸コントローラを構成するために使用します。

ケーブル側コネクタ仕様

製造企業：日本圧着端子製造株式会社

部品形名：MUF-PK6K-X

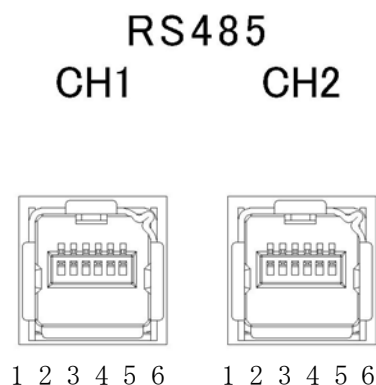


図4. 3. 6 ケーブル側からRS485コネクタを見た時のピン配列図
CH1、CH2は同じ機能、信号状態です。

表4. 3. 5. RS485入出力端子

ピン 番号	信号名称	方向	機能	用途
1	DC5V	出力	5V 電源	—
2	PULLUP	出力	終端抵抗	終端結線用
3	T/R+	入出力	差動正信号	CP-700Mのデジタイゼーション接続用
4	T/R-	入出力	差動負信号	
5	PULLDOWN	出力	終端抵抗	終端結線用
6	GND	出力	5V グランド	CP-700Mのデジタイゼーション接続用

v. USB DEVICE

コンピュータ（PC）と接続するためのコネクタです。

USB規格：Ver. 1. 1

コネクタ仕様：Type B

vi. DC24V

コントローラに直流電源を供給するためのコネクタです。

ケーブル側コネクタ仕様

製造企業：タイコエレクトロニクスアンプ株式会社

部品形名：1-178288-3（リセプタクルハウジング）

175218-2（リセプタクルコンタクト）

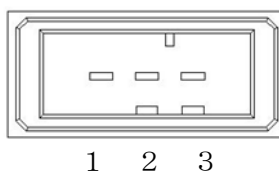


図4. 3. 7 ケーブル側からDC24Vコネクタを見た時のピン配列図

表4. 3. 6. DC24V電源入力端子

ピン番号	信号名称	方向	機能	用途
1	P24	入力	DC24V 電源	CP-700Mの電源
2	N24	入力	DC24V グランド	CP-700Mの電源グランド
3	FG	入力	フレームグランド	CP-700Mの筐体グランド

vii. USB Memory

USBメモリと接続するためのコネクタです。

USB規格：Ver. 1. 1

コネクタ仕様：Type A

II. CP-700Mの設定

a. 駆動電流の設定

ステージ（モータ）を適切な電流で駆動するためにCP-700Mのモータ電流を設定する必要があります。

CP-700Mの側面（正面から左側）に各軸のモータ電流を調整するボリュームがあります。

接続するステージの仕様に合わせてステージ毎にモータ電流を調整して下さい。

モータ電流はステージのコネクタ付近に黄色シールで明記されています。

シールが貼付されていないステージにつきましてはお問い合わせ下さい。

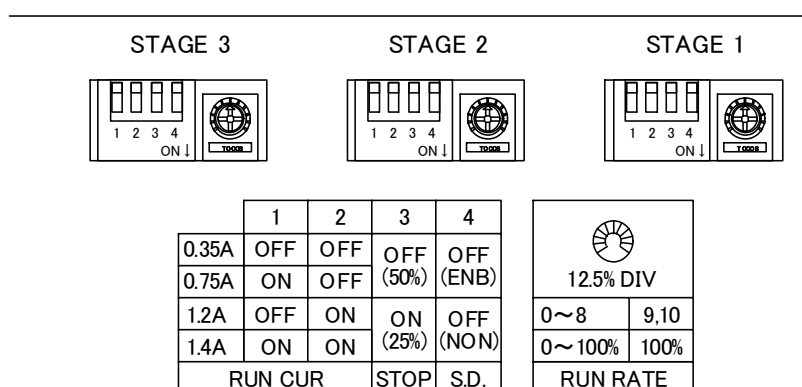


図4. 3. 8 モータドライバ電流調整ボリューム

RUN CURはモータ運転電流です。出荷時に「0.35A」に設定されています。必要に応じてディップスイッチ1、2を切り替えて設定して下さい。

ドライバが破損しますので、モータ定格電流値を超えないように設定して下さい。

STOPは、ドライバの停止電流比率を設定します。

実際の停止電流は、設定したモータ運転電流に停止電流比率を乗じた値です。

停止電流 = 設定した運転電流 × 停止電流比率（50%又は25%）

S. D. はスモースドライブの有効/無効を設定します。

スモースドライブとは、ステップ角度の設定を変えずに、低速運転時の振動や騒音を低減する機能です。

RUN RATEボリュームは、モータ運転電流率を設定するボリュームです。

負荷が軽く、トルクに余裕があるときは、運転電流率を小さくするとモータの温度上昇を抑えることができます。

実際の運転電流は、ディップスイッチで設定した運転電流(100%)に運転電流率を乗じた値です。

運転電流 = モータ運転電流 × 運転電流率

b. IDの設定

USB接続を行う場合のID番号を設定して下さい。

パソコンとCP-700Mを1台接続する場合には必要ありませんが、複数台接続する場合には、CP-700Mの個体判別を行うために設定して下さい。

CP-700Mの底面を確認して頂くと図のようなスイッチがあります。出荷時は、「0」に設定されています。ご使用になるCP-700Mで番号が重複しないように“マイナスドライバー”などを用いて回転させ、番号を切り替えて設定して下さい。

ID No.

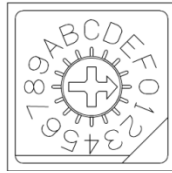


図4. 3. 9 装置設定スイッチ

c. スイッチ、コネクタの確認

次の2か所の状態を確認して下さい。

- ・ CP-700Mの前面、Stopスイッチが押されていないこと。
- ・ CP-700Mの裏面、InterLock信号が結線されていること。

B. ケーブル接続

I. コントローラ — ステージ接続

CP-700M (コントローラ) のSTAGE 1～3コネクタにステージケーブルを接続します。ステージケーブルをそれぞれのステージに接続して下さい。

II. コントローラ — PC接続

CP-700M (コントローラ) とパソコンをUSBケーブルで接続します。

III. 電源接続

電源ケーブルを接続します。

CP-700Mの電源がOFFであることを確認して、裏面パネルのDC 24 Vに直流電源を接続します。

IV. 電源の投入とUSBドライバーのインストール

インストールするUSBドライバーは、CP-700用のデバイスドライバーです。

パソコンとCP-700MがUSBケーブルで接続されている状態で、CP-700Mの電源を投入します。

- ① CP-700Mの電源を投入すると、パソコンの画面上に次のように表示されます。

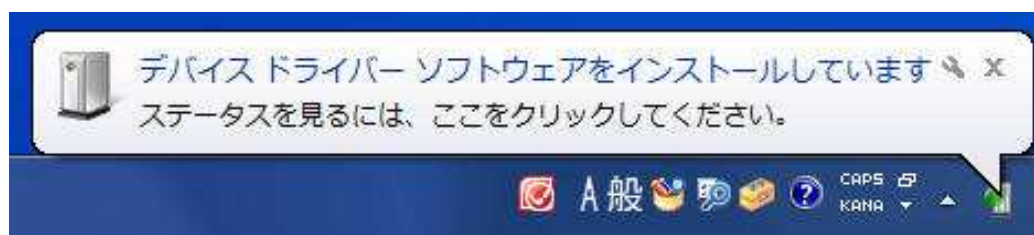


図 4. 3. 1 2 デバイスドライバーのインストール

- ② 引き続き、次のように表示されCP-700のUSBドライバーがインストールされなかったという表示が現れます。

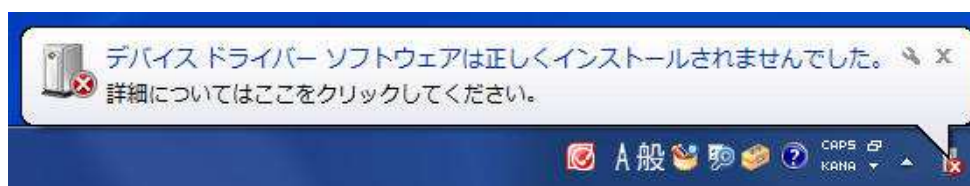


図 4. 3. 1 3 デバイスドライバーのインストールが出来ないという表示



図 4. 3. 1 4 デバイスドライバーのインストールが完了

一度でも、CP-700のドライバソフトウェアがインストールされていると、個別のCOMポート番号を表示して、「デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールされました。」という表示が現れます。この場合では、以降の手順は不要です。

- ③ スタートボタン（画面左下の Windows マーク）をクリック、コントロールパネルを選択します。

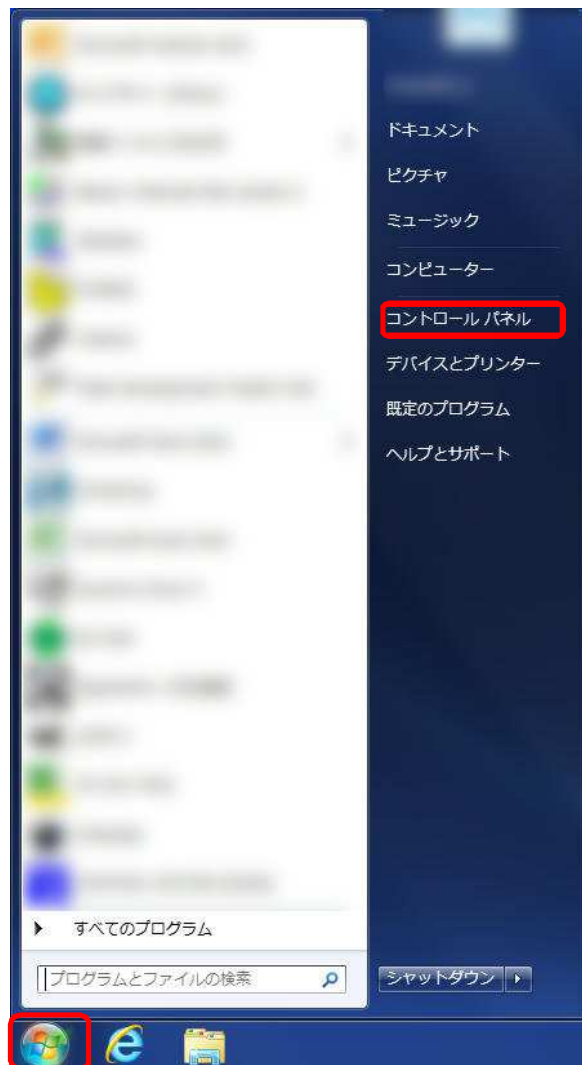


図 4. 3. 15 スタートボタンをクリック

- ④ ハードウェアとサウンドをクリックします。

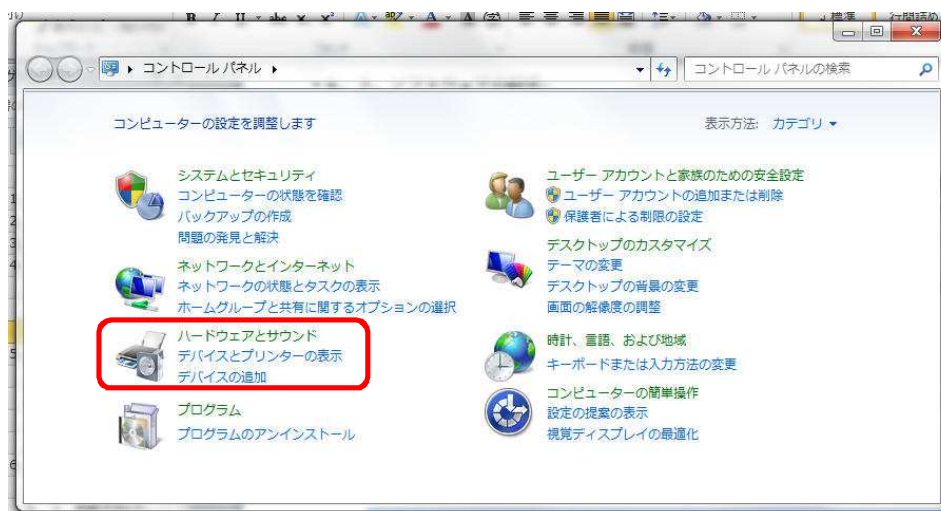


図 4. 3. 16 コントロールパネル

- ⑤ デバイスマネージャーをクリックします。



図 4. 3. 17 ハードウェアとサウンド

- ⑥ 下記の「ほかのデバイス」、「CP-700」の部分を右クリックして「プロパティ」をクリックします。

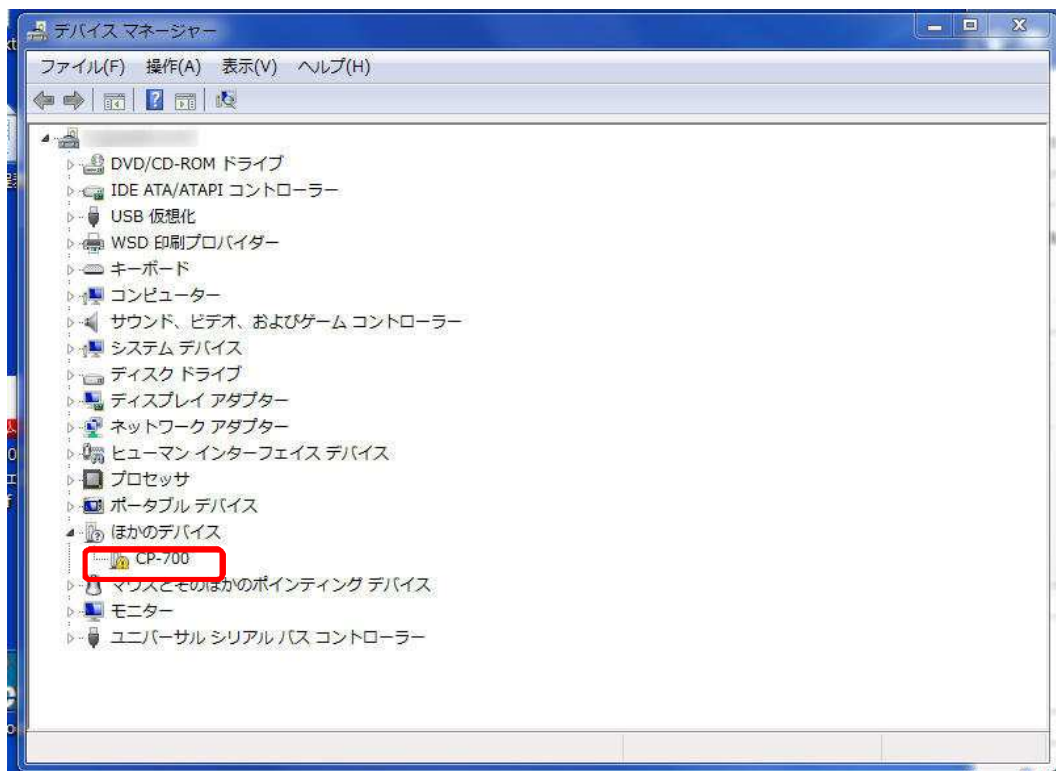


図 4. 3. 18 デバイスマネージャー

- ⑦ 「CP-700のプロパティ」画面で、ドライバーの更新(U) をクリックします。

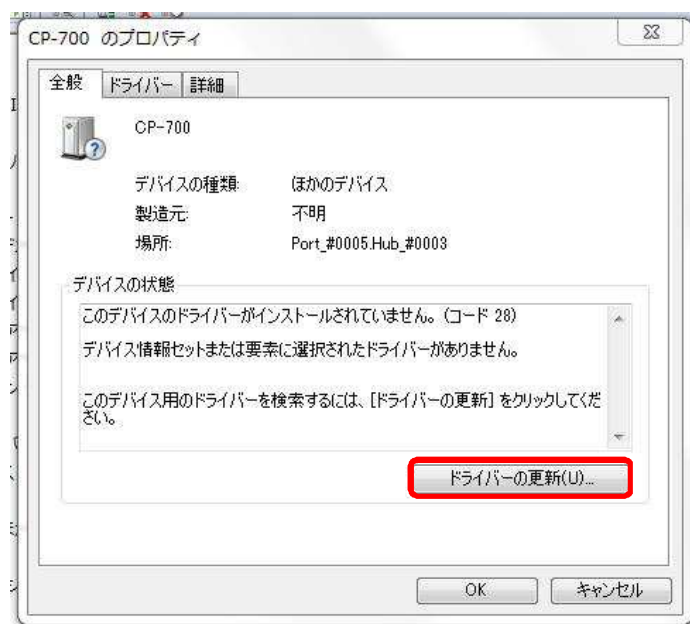


図 4. 3. 19 CP-700のプロパティ

- ⑧ 「ドライバーソフトウェアの更新」画面で、「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します(R)」をクリックします。

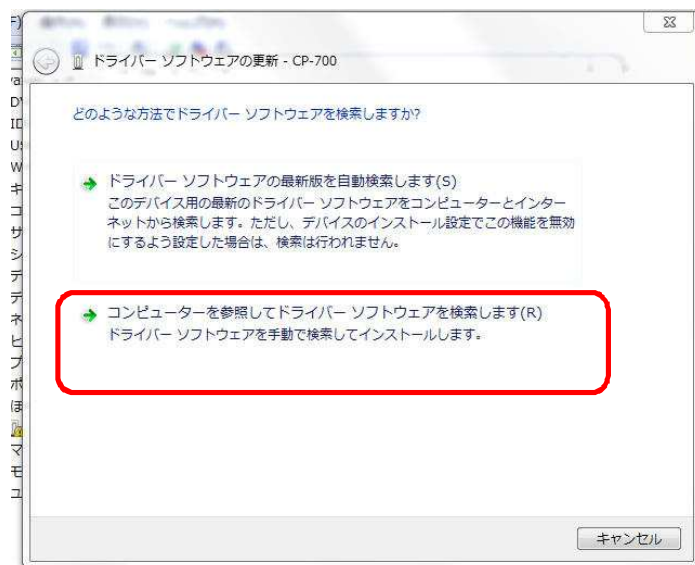


図 4. 3. 2 0 ドライバーソフトウェアの更新 (1)

- ⑨ 「ドライバーソフトウェアの更新」画面で、**参照(R)** ボタンをクリックしてドライバが保存されているフォルダを指定します。

CP-700 Tool をインストールする時、インストールするフォルダを変更していなければ、以下のフォルダに CP-700 のドライバーが保存されています。

C:\Program Files\COMS\CP-700Tool\drivers

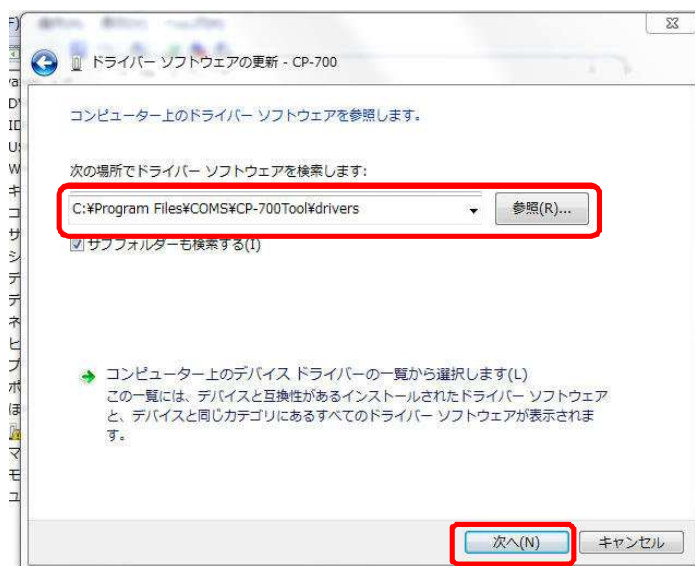


図 4. 3. 2 1 ドライバーソフトウェアの更新 (2)

指定し終わったら **次へ(N)** ボタンをクリックします。

- ⑩ ドライバーソフトウェアをインストールする画面が表示されます。

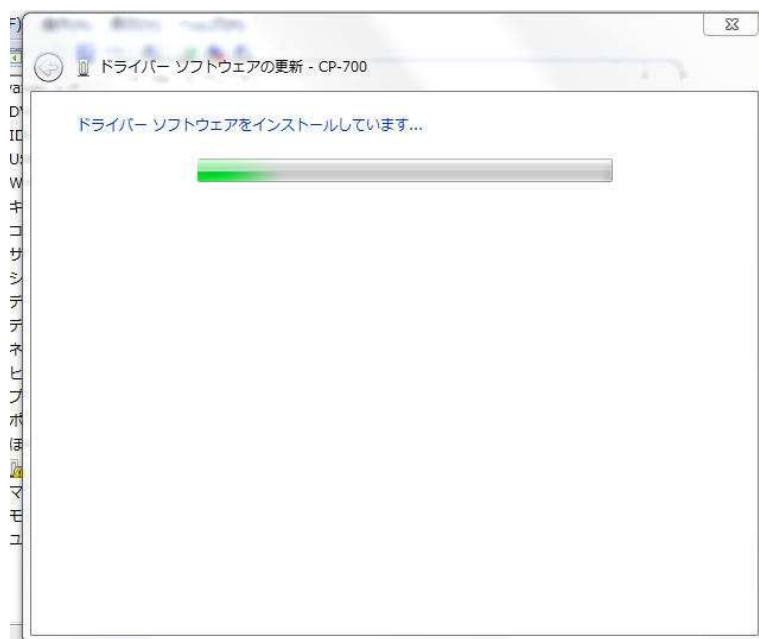


図 4. 3. 2 2 ドライバーソフトウェアの更新 (3)

- ⑪ ドライバーソフトウェアのインストール途中で次のような表示が現れます。
「このドライバーソフトウェアをインストールします(I)」をクリックして下さい。

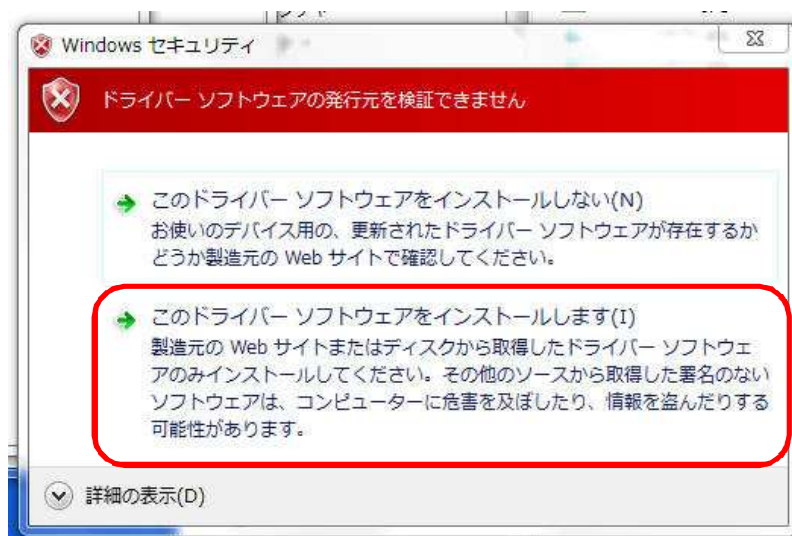


図 4. 3. 2 3 Windowsセキュリティの表示

- ⑫ ドライバーソフトウェアのインストールが完了しますと次のような表示されます。
「CP-700 Communication Port (COM*)」の*番号表記は、ご使用のパソコンの状態により異なります。 閉じる(C) ボタンをクリックして終了します。

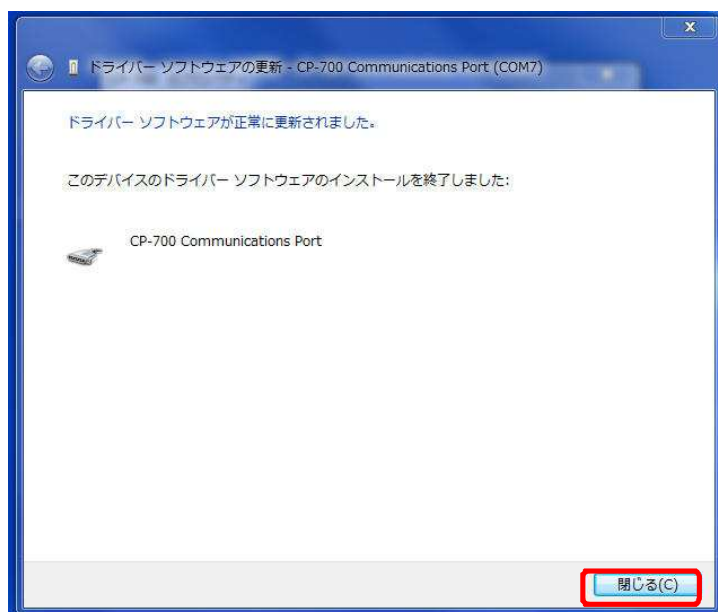


図 4. 3. 2 4 ドライバーソフトウェアの更新完了

- ⑬ 「CP-700のプロパティ」画面が、「CP-700 Communication Port (COM*)のプロパティ」画面に変更されて表示されますので、閉じる ボタンをクリックして終了します。



図 4. 3. 2 5 プロパティ表示

- ⑭ デバイスマネージャーでも「ほかのデバイス」、「C P－7 0 0」の部分が、「ポート (COM と LPT)」、「CP-700 Communications Port (COM*)」に変更されています。右上の ☐ ボタンをクリックして終了します。

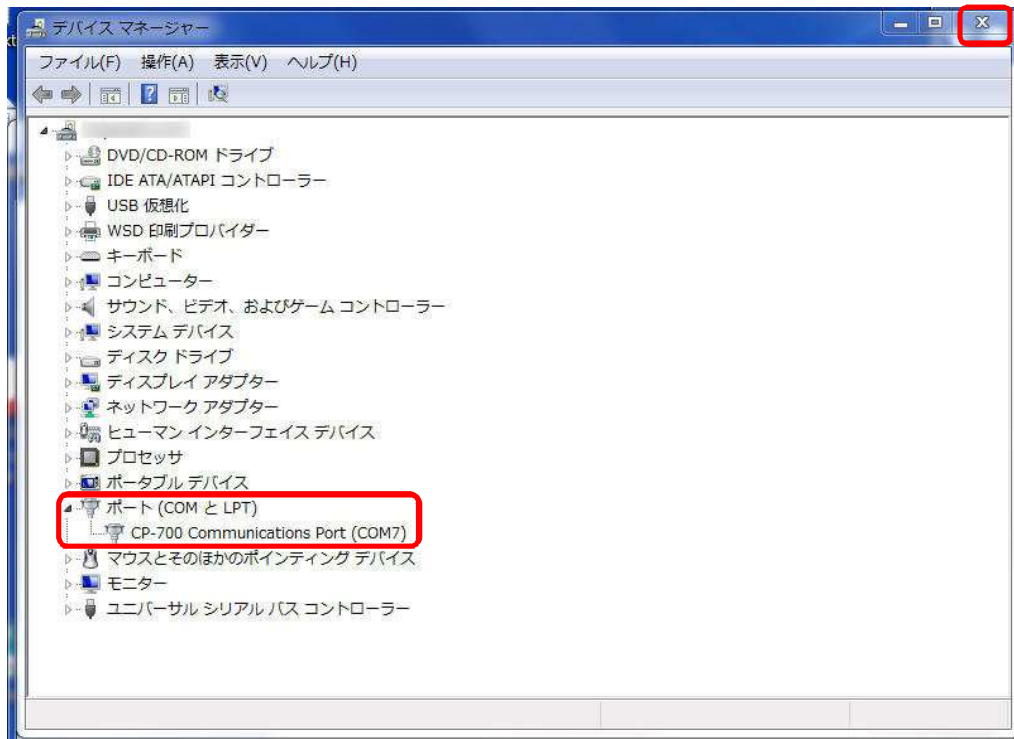


図 4. 3. 2 6 プロパティ表示

以上でC P－7 0 0 MのU S B ドライバーのインストールは終了です。

4. 4. ソフトウェアの設定

ここではCP-700ToolでCP-700Mの操作設定と設定情報の保存について説明します。

A. CP-700Mのソフトウェア設定

CP-700ToolでCP-700Mの設定を行います。

- ① CP-700Toolを起動します。



図 4. 4. 1 アイコン

上図のようなアイコンをクリック、またはスタートメニューからCP-700Toolを起動します。

- ② 接続設定(M) ボタンをクリックし、「接続設定」画面を開きます。
([機器(D)]->[接続設定]タブの使用でも開きます。)

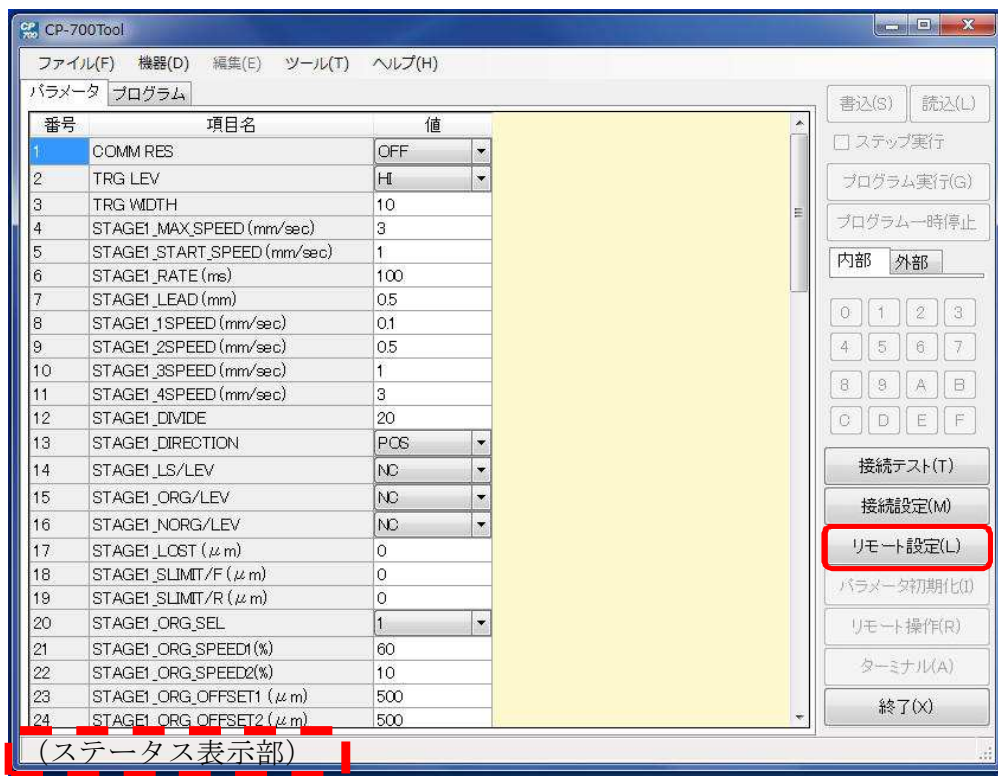


図 4. 4. 2 CP-700TOOL起動画面

③ 接続先を選択します。



図 4. 4. 3 接続設定画面

ご使用されているパソコンで使用可能なCOMポートのみが表示されます。



図 4. 4. 4 接続先拡大図

COMポートを選択しますと、適用(S) ボタンが有効になりますのでクリックします。

④ 接続テスト(T) ボタンをクリックして、CP-700MとCP-700Toolの接続を開始します。([機器(D)]->[接続テスト(T)]タブの使用でも開きます。)

接続が完了するとステータス表示部に、



図 4. 4. 5 接続テスト状況

のように表示されます。

もし、次のような表示が出たら、

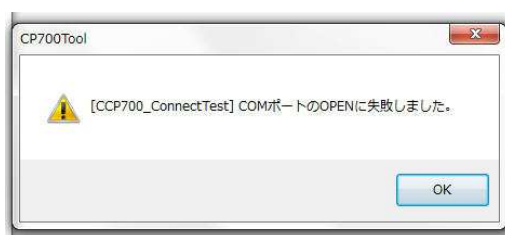


図 4. 4. 6 接続テスト不良

次の項目を確認して下さい。

- ✓ CP-700Mに電源は接続されていますか。
- ✓ CP-700Mの電源は入っていますか。
- ✓ CP-700MとパソコンはUSBケーブルで接続されていますか。
- ✓ 接続設定画面で使用が可能なCOMポートを選択しましたか。

以上をもう一度確認して該当する内容があれば修正の上、CP-700Toolを再起動させて、接続テスト(T) ボタンをクリックして下さい。

また、次のような表示が出たら、

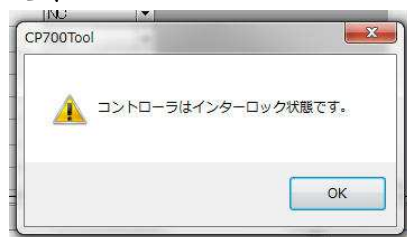


図 4. 4. 7 インターロック状態

- ✓ 前面スイッチ「S t o p」ボタンが押されている
- ✓ 背面コネクタ「I n t e r l o c k」コネクタまたは、結線が外れている可能性があります。

前面スイッチ「S t o p」ボタンを押し戻す、コネクタを接続するまたは、結線を接続するなどして下さい。

⑤ パラメータの設定を行います。

新規のご使用の場合、接続するステージのねじリードなどの仕様が異なる場合には設定が必要です。

継続してご使用の場合、C P - 7 0 0 M にパラメータが保存されていますので設定の必要はありません。

接続テストでC P - 7 0 0 M に保存されているパラメータがC P - 7 0 0 T o o l に表示されます。

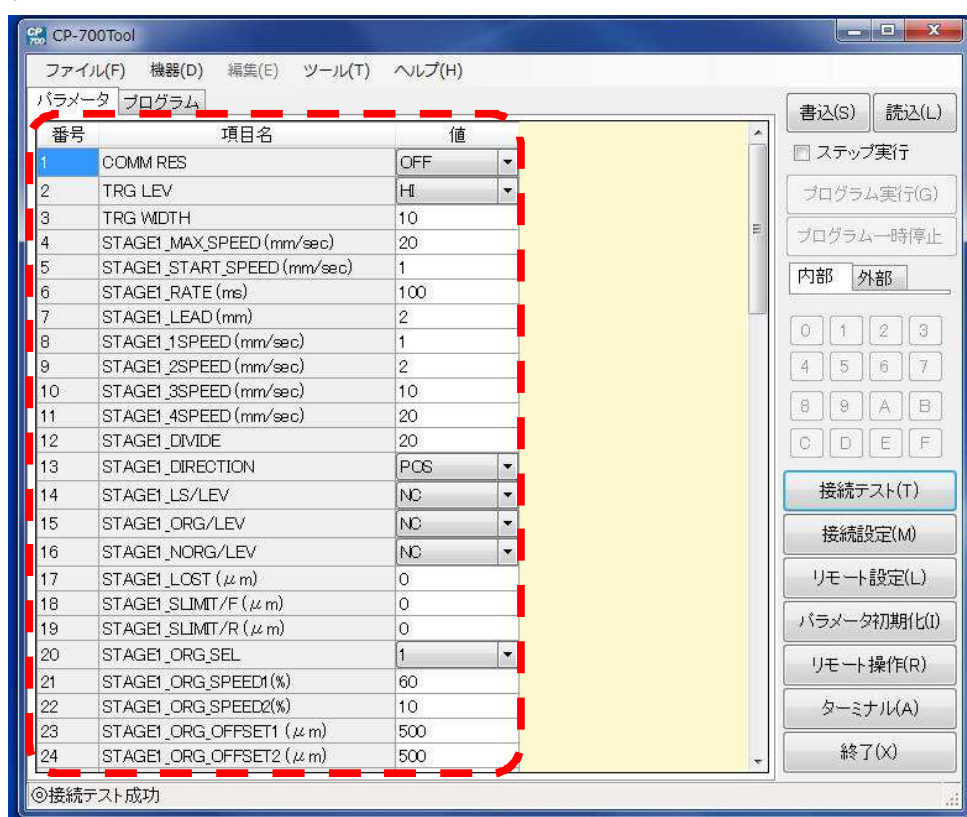


図 4. 4. 8 パラメータ設定

パラメータは、接続するステージの仕様に合わせて設定します。

設定を誤ると、ステージの移動量が合わない、速度が足りないなど不都合が生じます。

パラメータは内容により、タブ選択方式と、数値入力方式の二通りがあります。

数値入力時は設定範囲内の値を入力して下さい。設定範囲外の数値入力は、前回の値、または最小値が入力されます。

番号1～3は、CP-700Mの基本設定です。

表4. 4. 1. CP-700Mパラメータ (1)

番号	パラメータ名称	設定値と内容			
		設定可能値	ON/OFF	初期値・単位	OFF
1	COMM RES	設定可能値			
		設定内容	コマンド送信に対して、応答の有無を設定します。 ON : 正常処理：“OK”、異常処理：“NG” の 応答を返します。 OFF : コマンド送信に対して返信しません。		
2	TRG LEV	設定可能値	HI/LO	初期値・単位	HI
		設定内容	CP-700Mの裏面パネルにあるトリガ出力コネクタより出力されるパルスの論理を設定します。 HI : トリガ信号が出力されていない時、“H” 設定。 LO : トリガ信号が出力されていない時、“L” 設定。		
3	TRG WIDTH	設定可能値	10～100,000	初期値・単位	10 μ s
		設定内容	上記、番号2番のトリガ出力のパルス幅を設定します。		

※パラメータ2番と3番は次のような関係になっています。

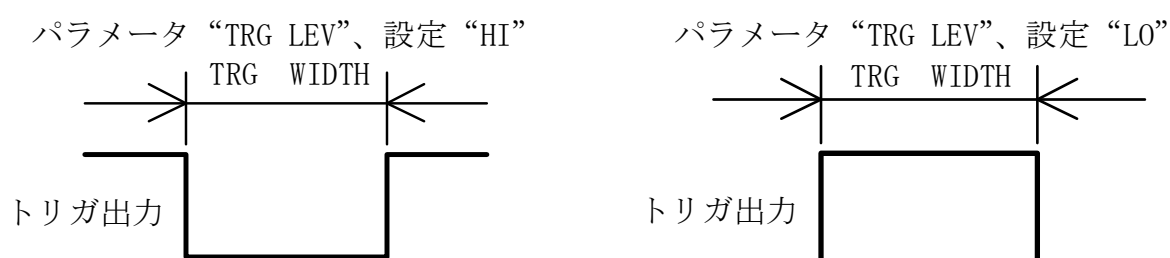


図4. 4. 9 トリガ波形

次に番号4～24は、第1軸（ステージ）の設定です。

表4. 4. 2. CP-700Mパラメータ（2）

番号	パラメータ名称	設定値と内容			
4	STAGE1_MAX_SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	20mm/s
		設定内容	第1軸の最高速度を表します。 このパラメータで設定された値をこえる速度でステージを移動させることは出来ません。 プログラム運転のコマンド「G00」の速度です。 原点復帰の移動速度は、このパラメータを元に算出します。		
5	STAGE1_START_SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	2mm/s
		設定内容	第1軸の自起動速度を表します。		
6	STAGE1_RATE	設定可能値	0～1,000	初期値・単位	100ms
		設定内容	第1軸の加減速時間を表します。		
7	STAGE1_LEAD	設定可能値	0.001～50	初期値・単位	2mm
		設定内容	第1軸のネジリードを表します。 ステージの「送り方式」の精密ボールねじのリードに設定します。		
8	STAGE1_1SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	0.4mm/s
		設定内容	第1軸の速度1の移動速度を表します。 リモート動作、I/Oコネクタで使用するJOG運転でステージを移動させる速度の1つです。		
9	STAGE1_2SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	2mm/s
		設定内容	第1軸の速度2の移動速度を表します。 リモート動作、I/Oコネクタで使用するJOG運転でステージを移動させる速度の1つです。		
10	STAGE1_3SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	10mm/s
		設定内容	第1軸の速度3の移動速度を表します。 リモート動作、I/Oコネクタで使用するJOG運転でステージを移動させる速度の1つです。		
11	STAGE1_4SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	20mm/s
		設定内容	第1軸の速度4の移動速度を表します。 リモート動作、I/Oコネクタで使用するJOG運転でステージを移動させる速度の1つです。		
12	STAGE1_DIVIDE	設定可能値	1～250	初期値・単位	20 分割
		設定内容	第1軸のドライバの分割数を表します。 1, 2, 2.5, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 の16通りの設定が可能です。		

表 4. 4. 3. CP-700Mパラメータ (3)

番号	パラメータ名称	設定値と内容			
		設定可能値	POS/NEG	初期値・単位	POS
1 3	STAGE1_DIRECTION	設定可能値	POS/NEG	初期値・単位	POS
		設定内容	第 1 軸の移動方向の指定を表します。 POS : CW 方向 (正転) NEG : CCW 方向 (逆転)		
1 4	STAGE1_LS/LEV	設定可能値	NC/NO/NOT/NON-USE	初期値・単位	NC
		設定内容	第 1 軸のリミットセンサ入力論理を設定します。第 1 軸を使用しない場合 “NON-USE” に設定して下さい。 NC : 負論理 NO : 正論理 NOT : 未使用 (回転ステージなどで使用します) NON-USE : 不使用 (ステージは動作しません)		
1 5	STAGE1_ORG/LEV	設定可能値	NC/NO/NOT	初期値・単位	NC
		設定内容	第 1 軸の原点センサ入力論理を設定します。 (弊社ステージをご使用の場合、変更の必要はありません。) NC : 負論理 NO : 正論理 NOT : 未使用		
1 6	STAGE1_NORG/LEV	設定可能値	NC/NO/NOT	初期値・単位	NC
		設定内容	第 1 軸の原点近接センサ入力論理を設定します。 (弊社ステージをご使用の場合、変更の必要はありません。) NC : 負論理 NO : 正論理 NOT : 未使用		
1 7	STAGE1_LOST	設定可能値	0~100,000	初期値・単位	0 μ m
		設定内容	第 1 軸のロストモーション補正量を表します。 CW 方向へのパルスに指定パルスを加算します。 (設定に対する動作内容は、6.4.B. ロストモーションの補正を参照して下さい。)		
1 8	STAGE1_SLIMIT/F	設定可能値	0~10,000,000	初期値・単位	0 μ m
		設定内容	第 1 軸の正転方向のソフトウェアリミット量 を表します。(設定に対する動作内容は、 6.4.A. 移動範囲制限を参照して下さい。)		
1 9	STAGE1_SLIMIT/R	設定可能値	0~10,000,000	初期値・単位	0 μ m
		設定内容	第 1 軸の逆転方向のソフトウェアリミット量 を表します。(設定に対する動作内容は、 6.4.A. 移動範囲制限を参照して下さい。)		

表 4. 4. 4. CP-700Mパラメータ (4)

番号	パラメータ名称	設定値と内容			
		設定可能値	0/1/2/3/4/5/6	初期値・単位	1
2 0	STAGE1_ORG_SEL	設定可能値			
		設定内容	第 1 軸の原点検出方式の指定を行います。 (内容は、6.2. 原点検出方式の選択を参照して下さい。) 0 : 原点検出を無視 1 : リミット方式 1 2 : リミット方式 2 3 : 原点方式 4 : 原点近傍センサ方式 1 5 : 原点近傍センサ方式 2 6 : TIM 方式		
2 1	STAGE1_ORG_SPEED1	設定可能値	1~100	初期値・単位	60%
		設定内容	第 1 軸の原点復帰時の移動速度を設定します。 パラメータ 4 番で設定した最高速度×N%で移動します。		
2 2	STAGE1_ORG_SPEED2	設定可能値	1~100	初期値・単位	10%
		設定内容	第 1 軸の原点検出時の移動速度を設定します。 パラメータ 4 番で設定した最高速度×N%で移動します。		
2 3	STAGE1_ORG_OFFSET1	設定可能値	0~100,000	初期値・単位	500 μ m
		設定内容	第 1 軸の原点初回戻り量の指定を表します。 パラメータ 20 番のリミット方式 1 の場合に有効です。		
2 4	STAGE1_ORG_OFFSET2	設定可能値	0~100,000	初期値・単位	500 μ m
		設定内容	第 1 軸の原点 2 回目戻り量の指定を表します。 パラメータ 20 番のリミット方式 1 の場合に有効です。		

番号 25～45 は、第 2 軸（ステージ）の設定です。

表 4. 4. 5. CP-700M パラメータ (5)

番号	パラメータ名称	設定値と内容			
25	STAGE2_MAX_SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	20mm/s
		設定内容	第 2 軸の最高速度を表します。 このパラメータで設定された値をこえる速度でステージを移動させることは出来ません。 プログラム運転のコマンド「G00」の速度です。 原点復帰の移動速度は、このパラメータを元に算出します。		
26	STAGE2_START_SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	2mm/s
		設定内容	第 2 軸の自起動速度を表します。		
27	STAGE2_RATE	設定可能値	0～1,000	初期値・単位	100ms
		設定内容	第 2 軸の加減速時間を表します。		
28	STAGE2_LEAD	設定可能値	0.001～50	初期値・単位	2mm
		設定内容	第 2 軸のネジリードを表します。 ステージの「送り方式」の精密ボールねじのリードに設定します。		
29	STAGE2_1SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	0.4mm/s
		設定内容	第 2 軸の速度 1 の移動速度を表します。 リモート動作、I/O コネクタで使用する JOG 運転でステージを移動させる速度の 1 つです。		
30	STAGE2_2SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	2mm/s
		設定内容	第 2 軸の速度 2 の移動速度を表します。 リモート動作、I/O コネクタで使用する JOG 運転でステージを移動させる速度の 1 つです。		
31	STAGE2_3SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	10mm/s
		設定内容	第 2 軸の速度 3 の移動速度を表します。 リモート動作、I/O コネクタで使用する JOG 運転でステージを移動させる速度の 1 つです。		
32	STAGE2_4SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	20mm/s
		設定内容	第 2 軸の速度 4 の移動速度を表します。 リモート動作、I/O コネクタで使用する JOG 運転でステージを移動させる速度の 1 つです。		
33	STAGE2_DIVIDE	設定可能値	1～250	初期値・単位	20 分割
		設定内容	第 2 軸のドライバの分割数を表します。 1, 2, 2.5, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 の 16 通りの設定が可能です。		

表4. 4. 6. CP-700Mパラメータ (6)

番号	パラメータ名称	設定値と内容			
		設定可能値	POS/NEG	初期値・単位	POS
3 4	STAGE2_DIRECTION	設定可能値	第 2 軸の移動方向の指定を表します。 POS : CW 方向 (正転) NEG : CCW 方向 (逆転)		
3 5	STAGE2_LS/LEV	設定可能値	NC/NO/NOT/NON-USE	初期値・単位	NC
		設定内容	第 2 軸のリミットセンサ入力論理を設定します。第 2 軸を使用しない場合 “NON-USE” に設定して下さい。 NC : 負論理 NO : 正論理 NOT : 未使用 (回転ステージなどで使用します) NON-USE : 不使用 (ステージは動作しません)		
3 6	STAGE2_ORG/LEV	設定可能値	NC/NO/NOT	初期値・単位	NC
		設定内容	第 2 軸の原点センサ入力論理を設定します。 (弊社ステージをご利用の場合、変更の必要はありません。) NC : 負論理 NO : 正論理 NOT : 未使用		
3 7	STAGE2_NORG/LEV	設定可能値	NC/NO/NOT	初期値・単位	NC
		設定内容	第 2 軸の原点近接センサ入力論理を設定します。 (弊社ステージをご利用の場合、変更の必要はありません。) NC : 負論理 NO : 正論理 NOT : 未使用		
3 8	STAGE2_LOST	設定可能値	0~100,000	初期値・単位	0 μ m
		設定内容	第 2 軸のロストモーション補正量を表します。 CW 方向へのパルスに指定パルスを加算します。 (設定に対する動作内容は、6.4.B.ロストモーションの補正を参照して下さい。)		
3 9	STAGE2_SLIMIT/F	設定可能値	0~10,000,000	初期値・単位	0 μ m
		設定内容	第 2 軸の正転方向のソフトウェアリミット量 を表します。(設定に対する動作内容は、 6.4.A.移動範囲制限を参照して下さい。)		
4 0	STAGE2_SLIMIT/R	設定可能値	0~10,000,000	初期値・単位	0 μ m
		設定内容	第 2 軸の逆転方向のソフトウェアリミット量 を表します。(設定に対する動作内容は、 6.4.A.移動範囲制限を参照して下さい。)		

表 4. 4. 7. CP-700Mパラメータ (7)

番号	パラメータ名称	設定値と内容			
4 1	STAGE2_ORG_SEL	設定可能値	0/1/2/3/4/5/6	初期値・単位	1
		設定内容	第 2 軸の原点検出方式の設定を行います。 (内容は、6. 2. 原点検出方式の選択を参照して下さい。) 0 : 原点検出を無視 1 : リミット方式 1 2 : リミット方式 2 3 : 原点方式 4 : 原点近傍センサ方式 1 5 : 原点近傍センサ方式 2 6 : TIM 方式		
4 2	STAGE2_ORG_SPEED1	設定可能値	1~100	初期値・単位	60%
		設定内容	第 2 軸の原点検出時の移動速度を設定します。 パラメータ 25 番で設定した最高速度×N%で移動します。		
4 3	STAGE2_ORG_SPEED2	設定可能値	1~100	初期値・単位	10%
		設定内容	第 2 軸の原点検出時の移動速度を設定します。 パラメータ 25 番で設定した最高速度×N%で移動します。		
4 4	STAGE2_ORG_OFFSET1	設定可能値	0~100,000	初期値・単位	500 μ m
		設定内容	第 2 軸の原点初回戻り量の指定を表します。 パラメータ 41 番のリミット方式 1 の場合に有効です。		
4 5	STAGE2_ORG_OFFSET2	設定可能値	0~100,000	初期値・単位	500 μ m
		設定内容	第 2 軸の原点 2 回目戻り量の指定を表します。 パラメータ 41 番のリミット方式 1 の場合に有効です。		

番号 4 6 ～ 6 6 は第 3 軸（ステージ）の設定です。

表 4. 4. 8. CP-700M パラメータ (8)

番号	パラメータ名称	設定値と内容			
4 6	STAGE3_MAX_SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	20mm/s
		設定内容	第 3 軸の最高速度を表します。 このパラメータで設定された値をこえる速度でステージを移動させることは出来ません。 プログラム運転のコマンド「G00」の速度です。 原点復帰の移動速度は、このパラメータを元に算出します。		
4 7	STAGE3_START_SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	2mm/s
		設定内容	第 3 軸の自起動速度を表します。		
4 8	STAGE3_RATE	設定可能値	0～1,000	初期値・単位	100ms
		設定内容	第 3 軸の加減速時間を表します。		
4 9	STAGE3_LEAD	設定可能値	0.001～50	初期値・単位	2mm
		設定内容	第 3 軸のネジリードを表します。 ステージの「送り方式」の精密ボールねじのリードに設定します。		
5 0	STAGE3_1SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	0.4mm/s
		設定内容	第 3 軸の速度 1 の移動速度を表します。 リモート動作、I/O コネクタで使用する JOG 運転でステージを移動させる速度の 1 つです。		
5 1	STAGE3_2SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	2mm/s
		設定内容	第 3 軸の速度 2 の移動速度を表します。 リモート動作、I/O コネクタで使用する JOG 運転でステージを移動させる速度の 1 つです。		
5 2	STAGE3_3SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	10mm/s
		設定内容	第 3 軸の速度 3 の移動速度を表します。 リモート動作、I/O コネクタで使用する JOG 運転でステージを移動させる速度の 1 つです。		
5 3	STAGE3_4SPEED	設定可能値	0.001～1,000	初期値・単位	20mm/s
		設定内容	第 3 軸の速度 4 の移動速度を表します。リモート動作、I/O コネクタで使用する JOG 運転でステージを移動させる速度の 1 つです。		
5 4	STAGE3_DIVIDE	設定可能値	1～250	初期値・単位	20 分割
		設定内容	第 3 軸のドライバの分割数を表します。 1, 2, 2.5, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 の 16 通りの設定が可能です。		

表 4. 4. 9. CP-700Mパラメータ (9)

番号	パラメータ名称	設定値と内容			
		設定可能値	POS/NEG	初期値・単位	POS
5 5	STAGE3_DIRECTION	設定可能値	第 3 軸の移動方向の指定を表します。 POS: CW 方向 (正転) NEG: CCW 方向 (逆転)		
5 6	STAGE3_LS/LEV	設定可能値	NC/NO/NOT/NON-USE	初期値・単位	NC
		設定内容	第 3 軸のリミットセンサ入力論理を設定します。第 3 軸を使用しない場合 “NON-USE” に設定して下さい。 NC: 負論理 NO: 正論理 NOT: 未使用 (回転ステージなどで使用します) NON-USE: 不使用 (ステージは動作しません)		
5 7	STAGE3_ORG/LEV	設定可能値	NC/NO/NOT	初期値・単位	NC
		設定内容	第 3 軸の原点センサ入力論理を設定します。 (弊社ステージをご利用の場合、変更の必要はありません。) NC: 負論理 NO: 正論理 NOT: 未使用		
5 8	STAGE3_NORG/LEV	設定可能値	NC/NO/NOT	初期値・単位	NC
		設定内容	第 3 軸の原点近接センサ入力論理を設定します。 (弊社ステージをご利用の場合、変更の必要はありません。) NC: 負論理 NO: 正論理 NOT: 未使用		
5 9	STAGE3_LOST	設定可能値	0~100,000	初期値・単位	0 μ m
		設定内容	第 3 軸のロストモーション補正量を表します。 CW 方向へのパルスに指定パルスを加算します。 (設定に対する動作内容は、6.4.B. ロストモーションの補正を参照して下さい。)		
6 0	STAGE3_SLIMIT/F	設定可能値	0~10,000,000	初期値・単位	0 μ m
		設定内容	第 3 軸の正転方向のソフトウェアリミット量 を表します。(設定に対する動作内容は、 6.4.A. 移動範囲制限を参照して下さい。)		
6 1	STAGE3_SLIMIT/R	設定可能値	0~10,000,000	初期値・単位	0 μ m
		設定内容	第 3 軸の逆転方向のソフトウェアリミット量 を表します。(設定に対する動作内容は、 6.4.A. 移動範囲制限を参照して下さい。)		

表4. 4. 10. CP-700Mパラメータ (10)

番号	パラメータ名称	設定値と内容			
6 2	STAGE3_ORG_SEL	設定可能値	0/1/2/3/4/5/6	初期値・単位	1
		設定内容	第3軸の原点検出方式の設定を行います。 (内容は、6.2. 原点検出方式の選択を参照して下さい。) 0：原点検出を無視 1：リミット方式1 2：リミット方式2 3：原点方式 4：原点近傍センサ方式1 5：原点近傍センサ方式2 6：TIM方式		
6 3	STAGE3_ORG_SPEED1	設定可能値	1～100	初期値・単位	60%
		設定内容	第3軸の原点復帰時の移動速度を設定します。 パラメータ46番で規定された最高速度×N%で移動します。		
6 4	STAGE3_ORG_SPEED2	設定可能値	1～100	初期値・単位	10%
		設定内容	第3軸の原点検出時の移動速度を設定します。 パラメータ46番で規定された最高速度×N%で移動します。		
6 5	STAGE3_ORG_OFFSET1	設定可能値	0～100,000	初期値・単位	500 μ m
		設定内容	第3軸の原点初回戻り量の指定を表します。 パラメータ62番のリミット方式1の場合に有効です。		
6 6	STAGE3_ORG_OFFSET2	設定可能値	0～100,000	初期値・単位	500 μ m
		設定内容	第3軸の原点2回目戻り量の指定を表します。 パラメータ62番のリミット方式1の場合に有効です。		

番号67、68はコントローラ機能用、番号72は第1軸(ステージ)、番号77は第2軸(ステージ)、番号82は第3軸(ステージ)で使用します。番号69～71、番号73～76、番号78～81、番号83及び、84はCP-700Mでは使用しません。

表4. 4. 11. CP-700Mパラメータ (11)

番号	パラメータ名称	設定値と内容			
		設定可能値	0~2	初期値・単位	0
6 7	E-STOP-MODE	設定可能値	0~2	初期値・単位	0
		設定内容	非常停止の論理を設定します。 0：“STOP”スイッチのみ有効 1：“STOP”スイッチと I/O コネクタ 7 番 “E_STOP”有効 2：“STOP”スイッチと I/O コネクタ 7 番 “E_STOP”有効、19 番 “E-RESET”有効		
6 8	ID SEL	設定可能値	USB/LNK	初期値・単位	USB
		設定内容	ロータリディップスイッチ機能選択です。 USB:USB のシリアル番号の設定に使用します。 LNK:デイジーチェーンの GUEST 番号の設定に使用します。		
6 9	STAGE1_READY	設定可能値	ON/OFF	初期値・単位	OFF
		設定内容	CP-700Mでは使用しません。OFF 固定です。		
7 0	STAGE1_ECO_DRIVE	設定可能値	OFF	初期値・単位	OFF
		設定内容	CP-700Mでは使用しません。OFF 固定です。		
7 1	STAGE1_CCR_WIDTH	設定可能値	500	初期値・単位	500 ms
		設定内容	CP-700Mでは使用しません。500 固定です。		
7 2	STAGE1_CONT_DRIVE	設定可能値	0~1000	初期値・単位	0%
		設定内容	第 1 軸の強制的に定速駆動となる移動量を設定します。(詳細は、6.4.C.定速区間駆動量を参照して下さい。)		
7 3	STAGE1_INPOSI	設定可能値	OFF	初期値・単位	OFF
		設定内容	CP-700Mでは使用しません。OFF 固定です。		
7 4	STAGE2_READY	設定可能値	OFF	初期値・単位	OFF
		設定内容	CP-700Mでは使用しません。OFF 固定です。		
7 5	STAGE2_ECO_DRIVE	設定可能値	OFF	初期値・単位	OFF
		設定内容	CP-700Mでは使用しません。OFF 固定です。		
7 6	STAGE2_CCR_WIDTH	設定可能値	500	初期値・単位	500 ms
		設定内容	CP-700Mでは使用しません。500 固定です。		
7 7	STAGE2_CONT_DRIVE	設定可能値	0~1000	初期値・単位	0%
		設定内容	第 2 軸の強制的に定速駆動となる移動量を設定します。(詳細は 6.4.C.定速区間駆動量を参照して下さい。)		

表 4. 4. 1 2. C P - 7 0 0 M パラメータ (1 2)

番号	パラメータ名称	設定値と内容			
		設定可能値	初期値・単位	内容	
7 8	STAGE2_INPOSI	設定可能値	OFF	初期値・単位	OFF
		設定内容	C P - 7 0 0 M では使用しません。 OFF 固定です。		
7 9	STAGE3_READY	設定可能値	OFF	初期値・単位	OFF
		設定内容	C P - 7 0 0 M では使用しません。 OFF 固定です。		
8 0	STAGE3_ECO_DRIVE	設定可能値	OFF	初期値・単位	OFF
		設定内容	C P - 7 0 0 M では使用しません。 OFF 固定です。		
8 1	STAGE3_CCR_WIDTH	設定可能値	500	初期値・単位	500 ms
		設定内容	C P - 7 0 0 M では使用しません。 500 固定です。		
8 2	STAGE3_CONT_DRIVE	設定可能値	0～1000	初期値・単位	0%
		設定内容	第 3 軸の強制的に定速駆動となる移動量を設定します。(詳細は 6. 4. C. 定速区間駆動量を参照して下さい。)		
8 3	STAGE3_INPOSI	設定可能値	OFF	初期値・単位	OFF
		設定内容	C P - 7 0 0 M では使用しません。 OFF 固定です。		
8 4	AUTO_SERVO_ON	設定可能値	OFF	初期値・単位	OFF
		設定内容	C P - 7 0 0 M では使用しません。 OFF 固定です。		

⑥ 最後に、**書込(S)** ボタンをクリックして、次のように表示されれば完了です。



図 4. 4. 1 0 パラメータ書込み完了

この時、ステッピングモータの励磁は一時解除されます。

ステージを動作させて希望する移動が行われなかった場合、もう一度パラメータの設定内容を確認して下さい。

ボタンには次のような機能があります。

パラメータ初期化(I)

： パラメータを工場出荷時状態に戻します。
C P－7 0 0 Mにパラメータの書き込みも行うので、操作には注意して下さい。

パラメータ初期化(I) ボタンをクリックすると次のような表示が現れます。初期化を行う場合、はい(Y) ボタンをクリックします。



図 4. 4. 1 1 パラメータの初期化確認

書込(S)

： パラメータタブ表示の状態ではC P－7 0 0 T o o lに
表示されているパラメータをC P－7 0 0 Mに書き込み
ます。パラメータを変更した場合には必ず、クリックして
書き込みを行って下さい。

読込(L)

： パラメータタブ表示状態の時、C P－7 0 0 Mから
パラメータを読み出すために使用します。
ステージの動作とパラメータ内容が一致していない場合、
C P－7 0 0 Mのパラメータの設定内容が、
C P－7 0 0 T o o lに正しく読み出されていない場合
があります。(設定範囲外の数値入力の後など)
パラメータ情報を確認するためにボタンをクリックして、
設定情報を読み出すようにして下さい。

ほかにも、ステージ選択の設定機能があります。

C P－7 0 0 Mのパラメータ設定で、C P－7 0 0 M、ステージなどの設定がおこなえるのですが、接続するステージの条件が変更される場合に簡単に変更できる方法があります。

(ア) [機器(D)]->[ステージ選択(S)]をクリックします。

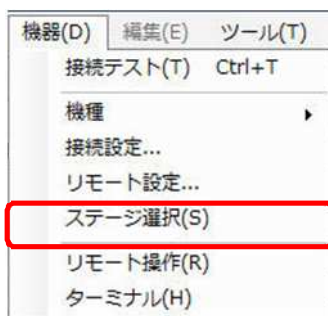


図 4. 4. 1 2 ステージ選択

(イ) ステージ選択の表示が現れます。

	1軸	2軸	3軸
ステージ種類			
最高速度(mm/s)	20	20	10
自起動速度(mm/s)	1	1	1
加減速時間(msec)	100	100	100
ネジリード(mm)	2	2	1
駆動速度1(mm/s)	1	1	0.5
駆動速度2(mm/s)	2	2	1
駆動速度3(mm/s)	10	10	5
駆動速度4(mm/s)	20	20	10
原点 OFFSET1(μm)	500	500	500
原点 OFFSET2(μm)	500	500	500
原点復帰方向	POS	POS	POS

☒ 1軸の設定をすべての軸に適用 設定(S) 取消(C)

図 4. 4. 1 3 ステージ選択の表示

(ウ) ステージの仕様に合わせた設定を行って下さい。

使用するステージの仕様が同一であれば、図 4. 4. 1 3 の「1 軸の設定をすべての軸に適用」の前の「☒」にチェックを入れて下さい。

表 4. 4. 1 3. ステージの選択表

項目	対応するパラメータ番号		
	第 1 軸	第 2 軸	第 3 軸
ステージの種類 	設定内容はネジリードに対応しています。 (カッコ) 内の数字がネジリードです。 RAP3は弊社製品「精密卓上型3軸ロボット」の設定を行うのに用います。		
最高速度 (mm/s)	4	2 5	4 6
自起動速度 (mm/s)	5	2 6	4 7
加減速時間 (msec)	6	2 7	4 8
ネジリード (mm)	7	2 8	4 9
駆動速度 1 (mm/s)	8	2 9	5 0
駆動速度 2 (mm/s)	9	3 0	5 1
駆動速度 3 (mm/s)	1 0	3 1	5 2
駆動速度 4 (mm/s)	1 1	3 2	5 3
原点 OFFSET1 (μm)	2 3	4 2	6 3
原点 OFFSET2 (μm)	2 4	4 3	6 4
原点復帰方向 	1 3	3 4	5 5

設定が終われば、**設定(S)** ボタンをクリックして下さい。

設定内容が、C P - 7 0 0 M に反映されます。

B. パラメータの管理

CP-700Toolでは、設定したパラメータをファイルとして保存、またそのファイルを用いてパラメータを設定することができます。

I. パラメータのファイル保存

CP-700Mに設定されているパラメータを保存します。

- ① [ファイル(F)]->[名前を付けて保存(S)]をクリックします。

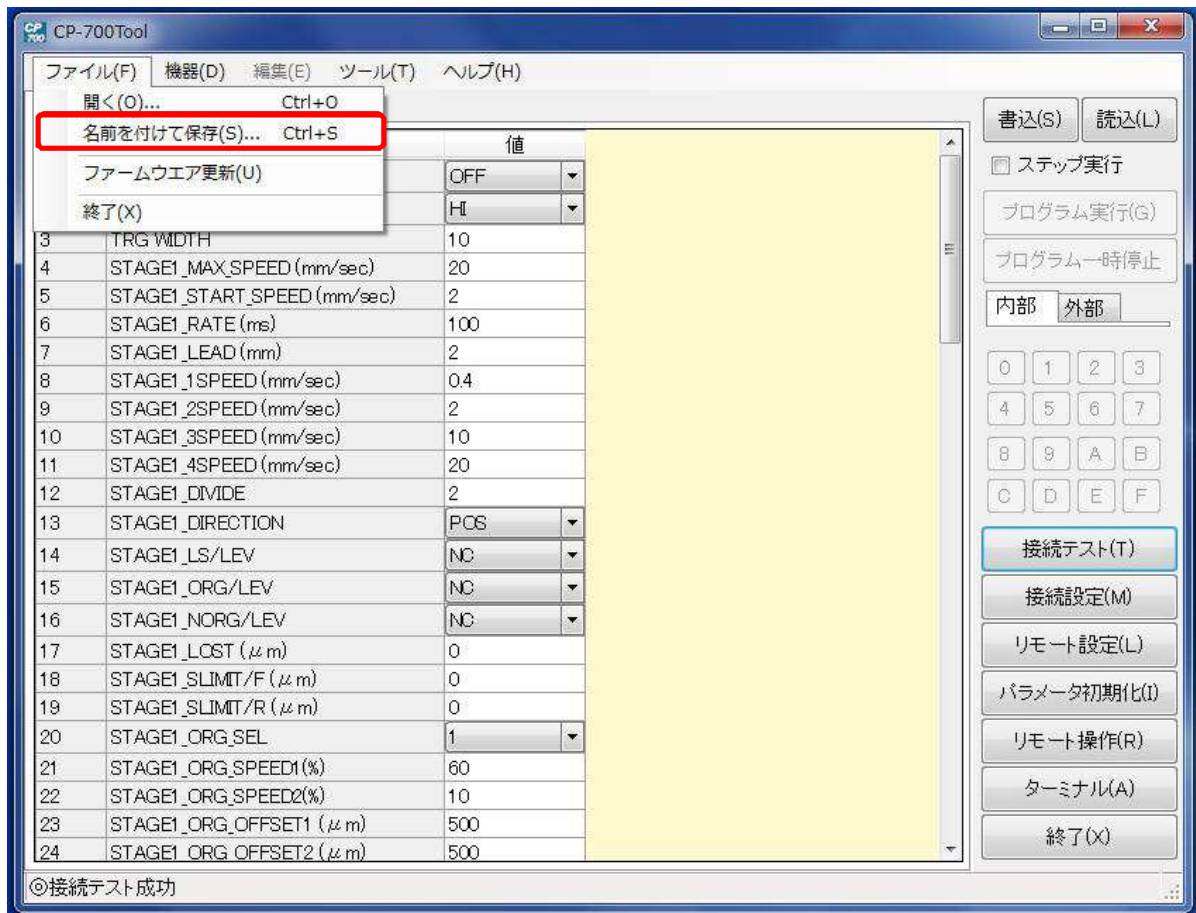


図 4. 4. 14 パラメータのファイル保存

- ② 保存先を指定して、ファイル名称を入力して **保存(S)** ボタンをクリックして保存します。

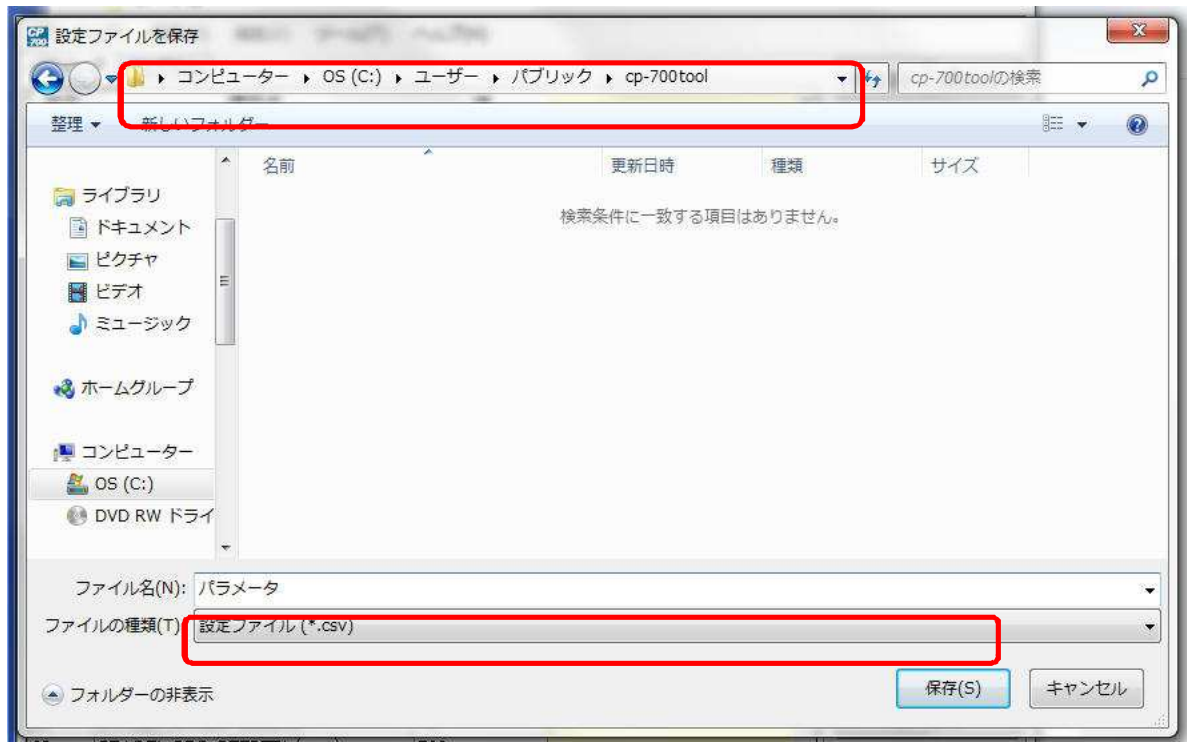


図 4. 4. 1 5 パラメータのファイル化

- ③ 保存が出来ると C P - 7 0 0 T o o l の左下に次のような表示がされます。



図 4. 4. 1 6 パラメータのファイル保存確認

- ④ ファイルが、保存先に保存されていることを確認して下さい。

II. ファイルからのパラメータ展開

パラメータファイルを用いてCP-700Mの設定を行います。

- ① [ファイル(F)]->[開く(O)] をクリックします。

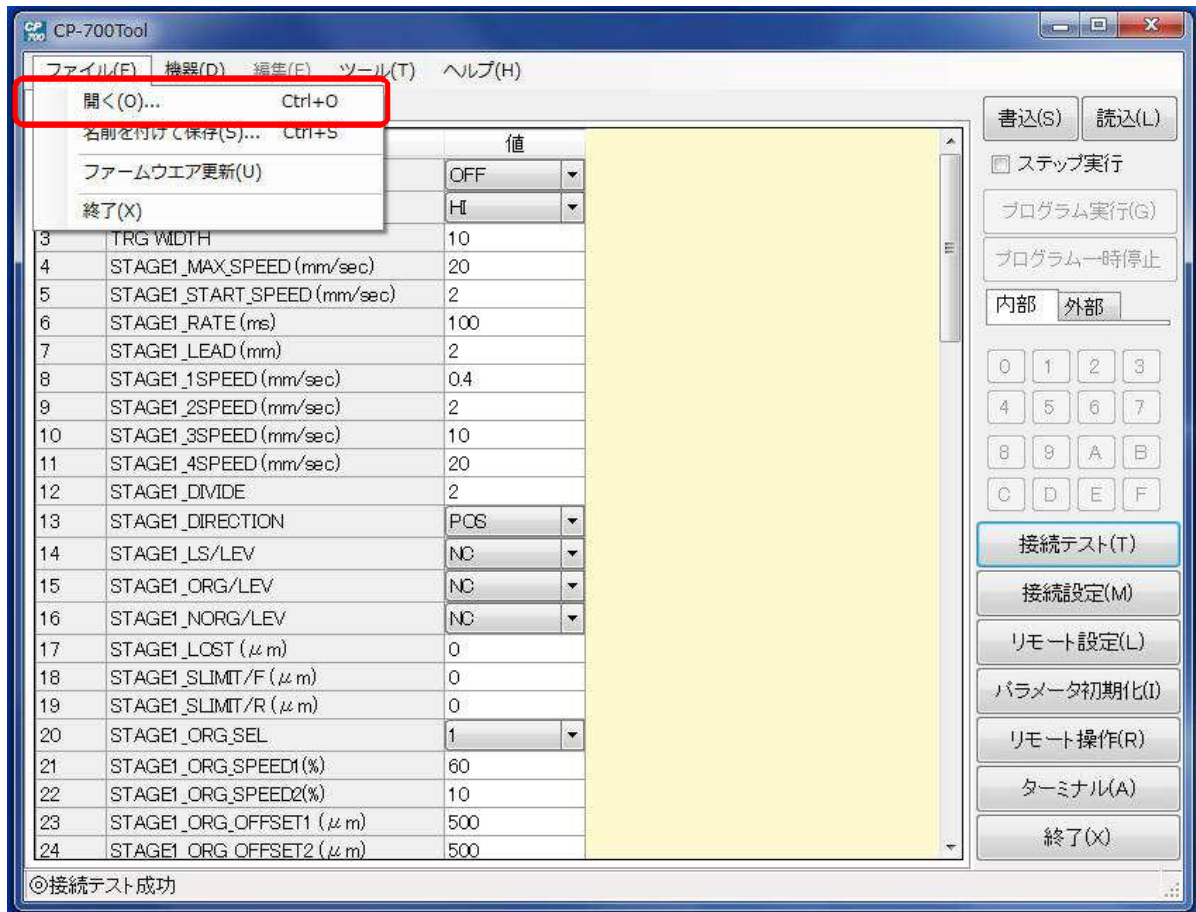


図 4. 4. 17 パラメータのファイル利用

- ② パラメータファイルが保存されているフォルダとファイルを選択して、**開く(O)** ボタンをクリックします。

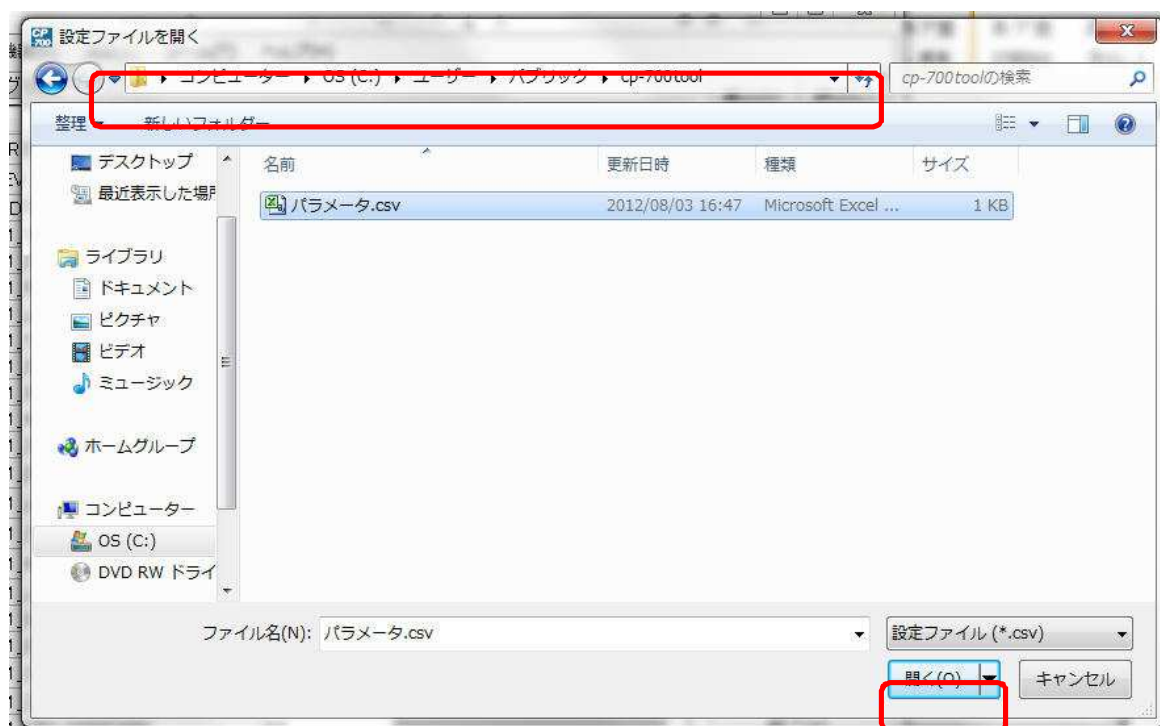


図 4. 4. 18 パラメータのファイルの選択

- ③ CP-700Tool の左下に次のような内容が表示されます。

 


図 4. 4. 19 パラメータのファイルの読み込み

- ④ 必ず、**書込(S)** ボタンをクリックして、パラメータをCP-700Mに書き込んで下さい。

 


図 4. 4. 20 パラメータの書込み

5. 操作方法

CP-700Mは、予め編集したプログラムを自動運転する「プログラム運転モード」と、パソコンから通信しながらコマンドで制御する「PCダイレクト通信制御モード」の2通りの運転モードがあります。

また、パソコンのウインドウ上に操作ボタンを配置したりリモート操作、I/Oコネクタを利用する操作方法があります。

5. 1. プログラム運転モード

プログラム運転モードは、CP-700Mの内部メモリまたはUSBメモリに保存された運転プログラムをCP-700Toolからの「プログラム実行」または外部信号により運転するモードです。

外部信号を利用する方法は、5. 4. I/Oコネクタによる運転を参照下さい。

A. プログラムの形式と容量

次にプログラムの形式、容量と保存場所について説明します。

I. プログラムの形式

プログラム運転モードで使用するプログラムファイル形式は、CSV形式です。

先頭行を“[Plan]”として2行目から下記のフォーマットの通り、項目毎にカンマで区切ります。

設定不要な項目は、未記入または空白（, , 又は, ）とします。また、コードや速度は、モーダル機能（命令語の継続）を持ちます。

[行番],[コード],[1軸],[2軸],[3軸],[半径],[出力],[速度],[Wait]

行番	ステップ番号です。先頭を1として順に記入します。
コード	動作コードです。モーダル機能（未記入には前行を継続して処理を実施）を持ちます。
1 軸	第1軸のアドレス（座標位置または移動量（単位はmm、移動量の最小単位は、0.001mmです。))を登録します。 (HコードやPRコードなど、別の意味を持つ場合があります。)
2 軸	第2軸のアドレス（座標位置または移動量（単位はmm、移動量の最小単位は、0.001mmです。))を登録します。 (HコードやPRコードなど、別の意味を持つ場合があります。)
3 軸	第3軸のアドレス（座標位置または移動量（単位はmm、移動量の最小単位は、0.001mmです。))を登録します。 (HコードやPRコードなど、別の意味を持つ場合があります。)

- 半径 G 0 2、G 0 3 円弧補間時の半径や中心座標 (単位はmm) を登録します。
- 出力 I / O コネクタの汎用出力ポート (8 点) を制御します。
 トリガ出力端子のトリガ出力を制御します。
 出力が指示されていれば、コード動作が完了の後に出力します。
 トリガパルス幅はパラメータ 3 番の「TRG WIDTH」で設定します。
- 汎用出力ポートの操作方法
 数値を入力することによって汎用出力ポートを“ON”または“OFF”させます。
- 【例】 64 汎用出力ポート 7 を“ON”します。その他の汎用出力ポートは“OFF”です。

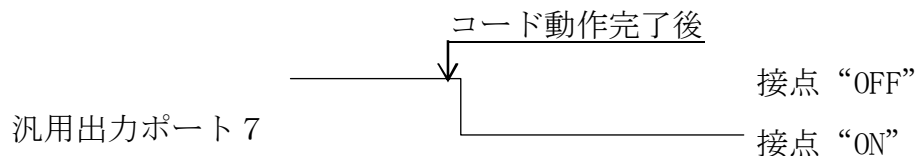


図 5. 1. 1 汎用出力ポート状態 (1)

数値と文字“W”を入力することによって汎用出力ポートをパルス出力させます。(この設定は通常補間と高精度補間で動作が異なります。)

- 【例】 4W20 汎用出力ポート 3 を 2 0 ミリ秒“ON”して“OFF”に戻す。

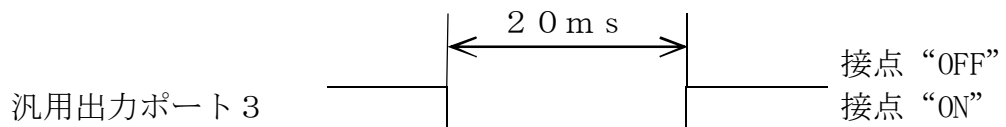


図 5. 1. 2 汎用出力ポート状態 (2)

- 通常補間時 : 設定している行で汎用出力ポートのパルス状態が終了 (接点“ON”から“OFF”に変化) した後、次の行のプログラムを実行します。
- 高精度補間時 : 連続動作で、汎用出力ポートのパルス幅よりも短い時間で軸動作が完了する場合、プログラム行を超えてパルス出力動作を行います。
 この動作は通常補間と異なり、軸の連続動作を優先していることにより発生します。
 軸動作が汎用出力ポートのパルス幅よりも十分に長い時間動作する場合は、通常補間と同じ動作に見えます。
 また、高精度補間でも 1 行のみの補間動作や Wait 時間が設定されている場合には通常補間と同じ動作が行われます。
- 連続補間で、パルス出力状態が終了する前に次のプログラム行の汎用出力ポート出力設定が行われているとパルス出力を完了せずに、次の行の出力設定の状態で動作します。(出力欄の後の行の設定が優先されます。)
- 汎用出力ポートのポート番号と出力の番号の内容は、7. 4. 章の説明を参照して下さい。

● トリガ出力操作方法

指定軸とパルス量を入力することによってステージを動作させるCW／CCWパルス（CP-700M内部信号）に同期したトリガ出力が行えます。

この設定は通常補間時、高精度補間の連続運転開始時のみ有効です。

出力は1行毎の指定ですが高精度補間の連続運転では、連続運転開始時に設定した内容が連続運転終了まで引き継がれます。又、連続運転の途中に設定することは出来ません。（認識せずにトリガパルスを出力しません。）

【例】P1P3

指定軸の出力パルスに同期したトリガ出力

第1軸の3パルス出力毎にトリガを1パルス出力します。（パルスの論理及び、パルス幅はパラメータ2、3番で設定した通りです。）

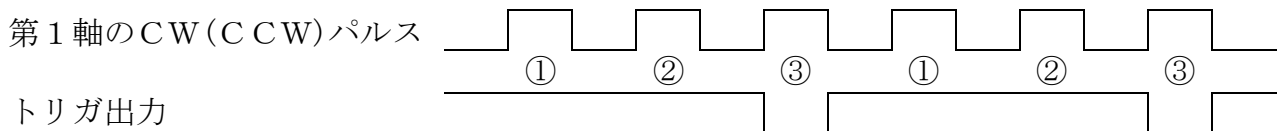


図5. 1. 3 トリガ出力状態（1）

文字“T”と数値入力により、トリガを数値の周期で出力します。

この設定は通常補間時、高精度補間の連続運転開始時のみ有効です。

出力は1行毎の指定ですが高精度補間の連続運転では、連続運転開始時に設定した内容が連続運転終了まで引き継がれます。また、連続運転の途中に設定することは出来ません。（認識せずにトリガパルスを出力しません。）

【例】T10

10ミリ秒毎の出力

登録された行で移動している間、またはウェイト時間内でトリガ出力を行います。（パルスの論理及び、パルス幅はパラメータ2、3番で設定した通りです。）

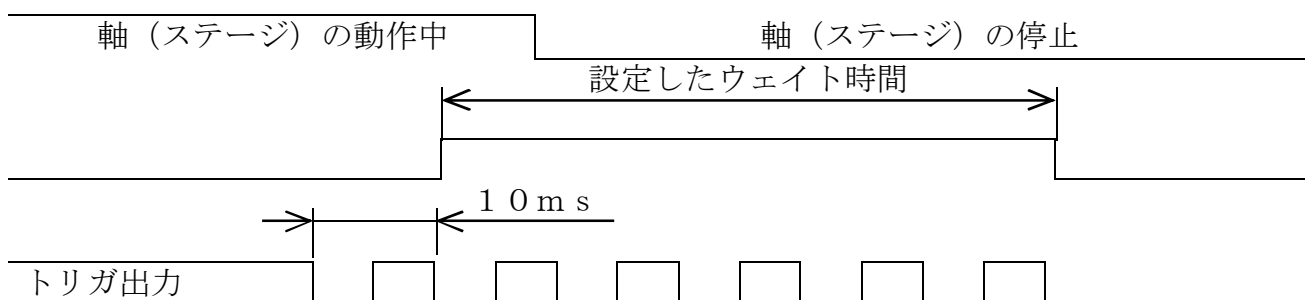


図5. 1. 4 トリガ出力状態（2）

文字“M”入力でトリガを1回出力します。

【例】 M 軸（ステージ）の停止の後トリガ出力を行います。
 （パルスの論理及び、パルス幅はパラメータ2、3番
 で設定した通りです。）

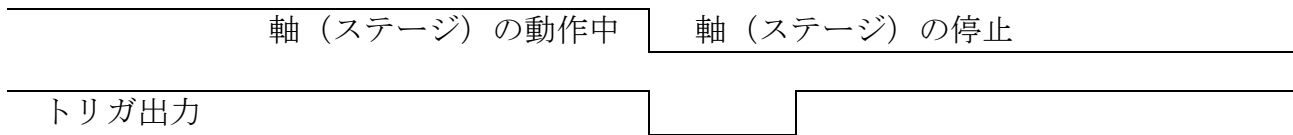


図5. 1. 5 トリガ出力状態（3）

● 汎用出力ポートとトリガ出力の両方を設定する場合

汎用出力ポートとトリガ出力をプログラムの同一行で実行する場合、以下のような記述で制御が可能です。

【例】 1P2P10 汎用出力ポート1を“ON”、第2軸の10パルス毎に1
 パルストリガ出力
【例】 8T10 汎用出力ポート4を“ON”、10ミリ秒毎のトリガ出力
【例】 128M 汎用出力ポート8を“ON”、トリガ出力1回
 （パルスの論理及び、パルス幅はパラメータ2、3番
 で設定した通りです。）
【例】 1W20M 汎用出力ポート1を20ミリ秒“ON”して“OFF”に、
 トリガ出力1回
 （パルスの論理及び、パルス幅はパラメータ2、3番
 で設定した通りです。）

速度 ステージの移動速度をmm／secで登録します。モーター機能（未記入には前行を継続して処理を実施）を持ちます。

Wait 待ち時間の設定を1ミリ秒単位で記載できますが、10ミリ秒程度の誤差を含みます。
 最長は255秒です。
 ウェイト時間が指示されていれば、コード動作が完了の後に指定時間待機して次の行に進みます。
 【例】 50 50ミリ秒ウェイト
 【例】 5000 5秒ウェイト

II. プログラム容量

プログラム運転モードでは、C P - 7 0 0 M の内部メモリ又はU S B メモリに保存した、プログラムを使用して運転するのですが、保存できるプログラムの容量に制限があります。

プログラムはコードやアドレス（座標位置）指定などが可変長なためプログラムの内容により容量は変化します。（概ね1 0 0 行のプログラムで最大4 k b y t e 程度です。）

保存できるプログラム容量は次の通りです。

a. C P - 7 0 0 M 内部メモリ

プログラム番号は「0」から「F」までの1 6 個を用意しています。

またそれぞれのプログラム容量は1 2 8 k b y t e です。これを超える、大容量のプログラムはU S B メモリに保存して実行して下さい。

b. U S B メモリ

市販U S B メモリに保存したプログラムを実行できます。

ファイルシステムは、F A T 1 6 / 3 2 のみ対応です。

プログラムは、U S B メモリのルートディレクトリに保存されているファイルを実行します。（ルートディレクトリ以外に保存されているファイル（プログラム）は無視されます。）

ファイル名称は、「C P ※※※※. c s v」で保存します。

※※ : 0 0 0 ~ 9 9 9

※※ : 任意の文字列（但し、全角・半角問わず最大文字列3 1 文字までです。無くても問題ありません。お客様のファイル整理、認識用にご使用ください。）

例 : C P 0 0 0 _ T E S T 8 8 . c s v

上記以外のファイル名称の場合、ファイル（プログラム）は無視されます。

1 つのファイル（プログラム）容量は2 4 M b y t e までです。

B. プログラムの編集と運転方法

ここではCP-700MT001によるプログラムの編集とステージの運転方法を説明します。

I. CP-700Toolの操作画面

プログラムを編集するには、メモ帳などの一般的なエディタソフトウェアでも作成が可能です。CP-700Mには便利な編集ソフトウェアを用意しています。

4. 2章で、パソコンにインストールした「CP-700Tool」を利用して簡単に編集、書込みが可能です。



図5. 1. 6 CP-700TOOL画面

 
 


プログラム

書込(S)

読込(L)

- : プログラム編集を行う場合にこのタブを押して画面にプログラム編集エリアを表示させます。
- : このボタンをクリックすることによって、プログラム編集エリアで作成したプログラムをCP-700M内部メモリに書き込みます。
書き込む場所は、「内部」タブをクリックして押されている状態のボタンに相当します。(USBメモリへは直接書き込むことはできません。)
- : このボタンをクリックすることによって、内部メモリのプログラム、またはCP-700MにUSBメモリが接続されている場合は、USBメモリ内のプログラムを読み込みます。
読み出されるプログラムは、「内部」タブまたは、「外部」タブが押されている状態のボタンのプログラムを読み出します。

☐ ステップ実行

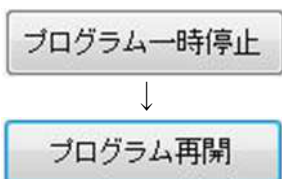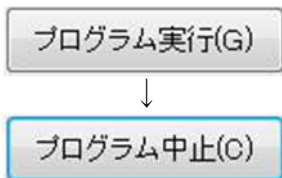

- : プログラムの実行を1行毎に動作させるときに“□”部分にチェックをいれます。
プログラムを作成して、1行毎の動作確認を行う場合に便利です。
- : 読み込んだプログラムを このボタンで運転開始できます。
プログラム運転中には **プログラム中止(C)** ボタンに切り替わります。プログラムを中止する場合にボタンをクリックして運転を停止させます。I/Oコネクタの外部信号でプログラム運転を行う場合は、CP-700Toolを終了させてからパソコンとCP-700MのUSB接続を外して下さい。
- : 動作中のプログラムを **プログラム一時停止** ボタンをクリックすることによって、停止させることができます。
プログラムの一時停止が行われている場合には、**プログラム再開** ボタンに切り替わります。このボタンをクリックすることによってプログラム運転を再開します。
ステップ実行の場合には、**次の行** ボタンに切り替わります。ボタンをクリックするごとに1行のプログラムを実行します。
- : 内部タブをクリックすると、CP-700Mの内部メモリを選択します。
CP-700Mの内部メモリのプログラムの“0”から“F”までの16個のボタンで選択できます。
- : 外部タブをクリックすると、USBメモリを選択します。
USBメモリのプログラムの“0”から“F”までの16個のボタンで選択できます。
- : 内部/外部タブでCP-700Mの内部メモリ/USBメモリのプログラム格納場所を選択した後にプログラムを指定するボタンです。
タブでプログラム格納場所を選択した後、これらのボタンをクリックすることによってプログラムが読み出されます。
USBメモリのプログラムとこのボタンの関係は、プログラムのファイル名称に関連付けられています。
ファイル名称の「CP***.csv」の***部分の数値がボタン番号に相当します。
000⇒「0」
001⇒「1」
.
.
.
014⇒「E」
015⇒「F」
以上のようにファイル名称とボタン番号が関連付けられています。

II. プログラム編集

a. プログラムの作成

図 5. 1. 6 C P-700 T o o l 画面では、プログラムが無い状態です。プログラムを作成する場合、行を追加、削除などを行う必要があります。C P-700 T o o l の「プログラム」タブの上側の「行編集(E)」タブをクリックすると次のように表示されます。

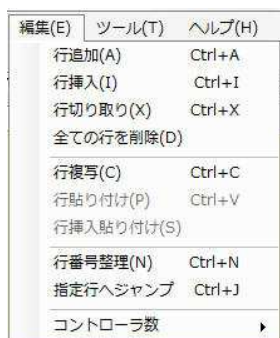


図 5. 1. 7 行編集(E)タブ画面

(ショートカットキー (図中右側の“Ctrl+” の内容) を使用すると手早く行編集が行えます。)

- 行追加 (A) : 表示されている全ての行の下に行を追加します。
- 行挿入 (I) : 操作中の行の上に未記入の行を挿入追加します。
- 行切り取り (X) : 操作中の行を削除します。
- 全ての行を削除 (D) : プログラムタブ上の全ての行を削除します。
- 行複写 (C) : 操作中の行のプログラム内容を記憶します。
- 行貼り付け (P) : 行複写で記憶したプログラム内容を操作中の行に貼り付けます。
- 行挿入貼り付け (S) : 行複写で記憶したプログラム内容を操作中の行の上に追加します。
- 行番号整理 (N) : 行番号が連続に割り付けられていない時に、行番号の自動割り付けを行います。
- 指定行へジャンプ : 行数が多いプログラムの作成に用います。「行指定へジャンプ」をクリックすると下図のような表示が現れます。
目的の行番号を入力して **OK** ボタンをクリックするとその行番号へ移動します。

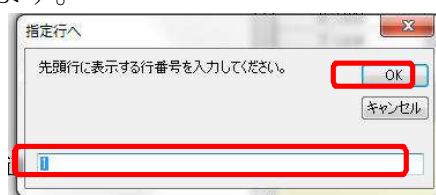


図 5. 1. 8 指定行選択画面

コントローラ数 : C P-700 Mをデジチェーン接続した場合に用います。
通常は、1 台にして下さい。

IV章のプログラムコードを確認しながらプログラムを作成して下さい。

注意 : ステージの移動を指示する座標位置または移動量を記述する場合、使用していない軸の部分は記入しないようにして下さい。C P-700 Mコントローラでステージが接続されていると考え、ステージを動作させようとするためプログラムが動作しなくなる場合があります。

作成したプログラムをCP-700Mの内部メモリに保存しなければプログラムを動作させることは出来ません。

CP-700Tool起動後は、CP-700Mのプログラム保存場所を指定していません。(プログラム選択ボタンが選ばれていない状態です。)

この時に **書込(S)** ボタンをクリックすると次のような表示が現れます。

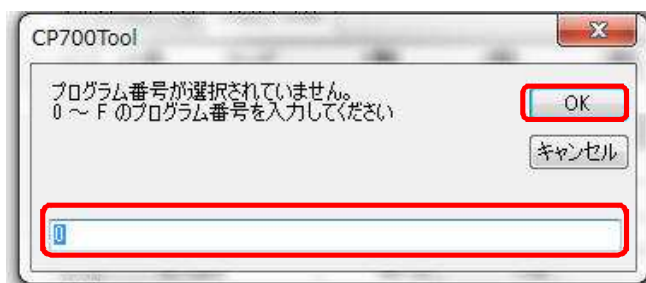


図5. 1. 9 プログラム保存場所指定

保存するプログラム番号を入力して、**OK** ボタンをクリックして下さい。プログラムがCP-700Mの内部メモリに書き込み、保存されます。

その他、先にプログラムを保存する場所を指定する方法があります。

CP-700Toolでプログラム運転を行った後などでは、この方法が用いられています。

- ① プログラム選択ボタンをクリックします。
- ② CP-700Mに保存されているプログラムが読み出されます。(プログラムが保存されていない場合、読み出されるプログラムが無いので表示されません。)
- ③ この状態でプログラムを作成します。[全ての行を削除] でプログラムを一度削除して新規作成を行う、または行の追加、切り取りなどで修正する方法でプログラムを作成して下さい。
- ④ **書込(S)** ボタンをクリックしてプログラムをCP-700Mの内部メモリに書き込み、保存して下さい。次のような表示が現れます。

 


図5. 1. 10 プログラム書き込み成功

b. プログラムの読み出し

プログラムの読み出しは、次の2つの操作が可能です。

i. CP-700Mの内部プログラムを読み出す場合

- ① [内部]タブをクリックします (すでに選択されている場合は不要)。
- ② **0** ~ **F** の読み出すプログラムのボタンをクリックします。
- ③ プログラムが読み出され表示されます。

ii. CP-700Mの外部プログラムを読み出す場合

- ① USBメモリをCP-700Mの前面の「USB Memory」コネクタに接続します。
- ② [外部]タブをクリックします（すでに選択されている場合は不要）。
- ③ **[0]** ～ **[F]** の読み出すプログラムのボタンをクリックします。
- ④ プログラムが読み出され表示されます。
この時、プログラムサイズが大きいと読み出されるのに時間がかかります。
また、次のような表示が現れます。

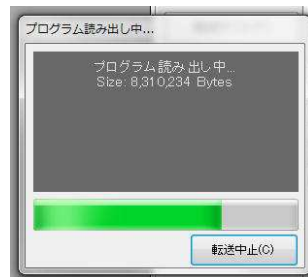


図 5. 1. 1 1 プログラム読み出し中表示

上記のような8Mバイト程度のプログラムですと、30分程度読み出し時間がかかります。

c. プログラムのファイル保存

プログラムをがファイル（CSV）として保存する事ができます。

- ① プログラムがCP-700Toolに表示されている状態で、
[ファイル(F)]->[名前を付けて保存(S)... Ctrl+S]をクリックします。



図 5. 1. 1 2 プログラム保存場所指定

- ② 保存場所を選択し、ファイル名称を記入して **保存(S)** ボタンをクリックします。

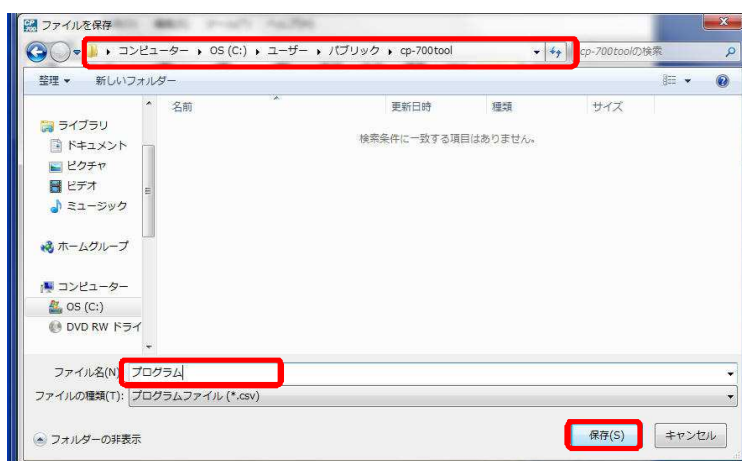


図 5. 1. 13 プログラム保存場所指定

- ③ CP-700Tool の左下に次のような表示が現れたら終了です。
ファイルは、CSV形式で保存されます。

 


図 5. 1. 14 プログラムのファイル保存表示

- d. プログラムのファイルからの読み出し
ファイルで保存したプログラムをCP-700Tool 上に表示させます。

- ① [ファイル(F)]->[開く(O)]をクリックします。

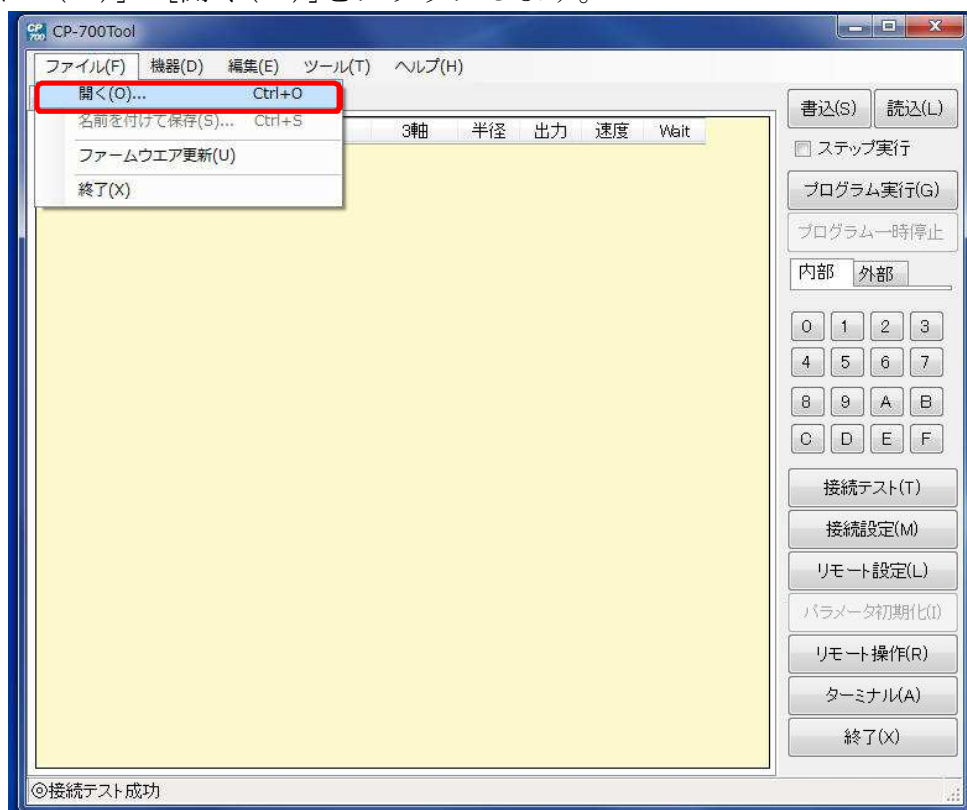


図 5. 1. 15 プログラムの読み出し表示

- ② ファイルが保存されている場所とファイルを選択し、**開く(O)** ボタンをクリックします。

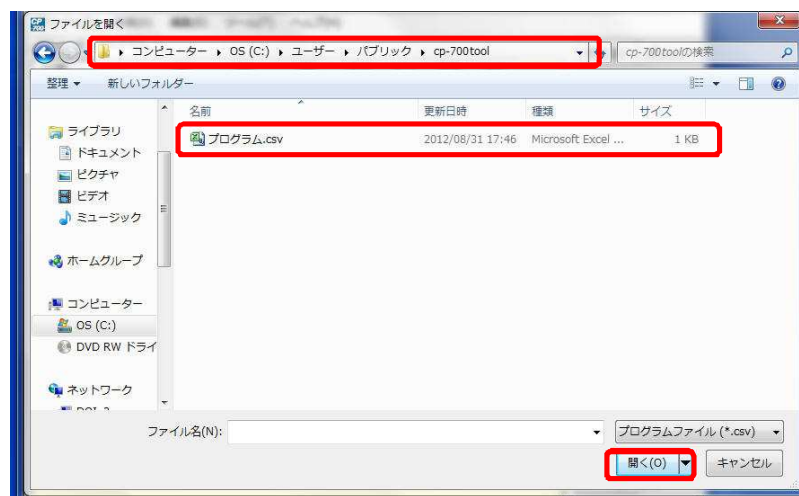


図 5. 1. 16 プログラムの読み出し表示

- ③ CP-700Tool 画面左下に次のような表示が現れます。

 


図 5. 1. 17 プログラムの読み込み完了

- ④ この時プログラムはCP-700Toolに表示されているだけです。プログラムの運転にはCP-700Mの内部メモリに書き込みを行う必要があります。
書込(S) ボタンをクリックして、プログラムをCP-700Mの外部メモリに書き込み、保存して下さい。

e. プログラム分割

CP-700Mの内部メモリの1つのプログラム容量(128kbyte)に収まりきらないプログラムの場合、利用する機能です。CP-700Mの内部メモリのプログラム番号の0番と1番を使用しますので、c章の「プログラムのファイル保存」の手順に沿ってプログラムを保存して下さい。

注意：高精度補間では使用できません。

また、プログラム動作中でプログラム番号0番と1番の切り替わりで数秒（保存されるプログラム容量により異なります。）の待ち時間が生じます。

- ① [ツール(T)]->[プログラム分割実行(D)]をクリックします。

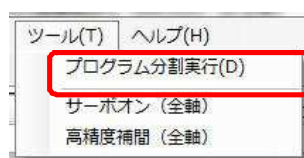


図 5. 1. 18 プログラム分割実行選択

② 次のような表示が現れますので、記述している内容を確認下さい。

ボタンを押してプログラムファイルを選びます。

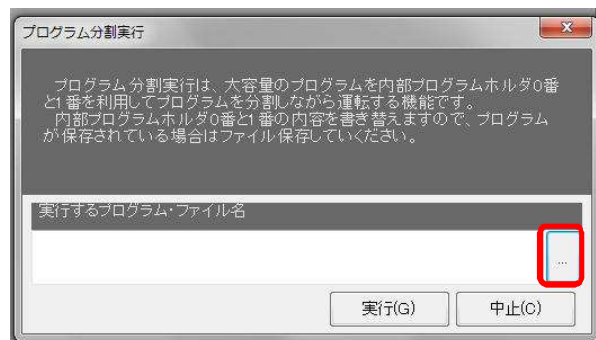


図 5. 1. 19 プログラム分割実行表示

③ 使用するプログラムファイルを選び、 ボタンをクリックします。

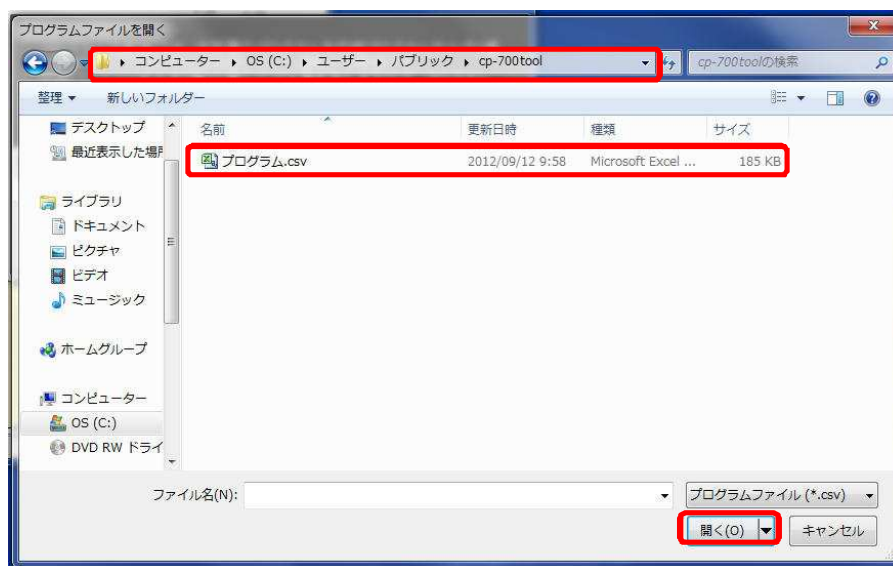


図 5. 1. 20 プログラムファイルの呼び出し

④ 選択したプログラムファイルが表示されます。

選んだプログラムが正しいければ、 ボタンをクリックします。

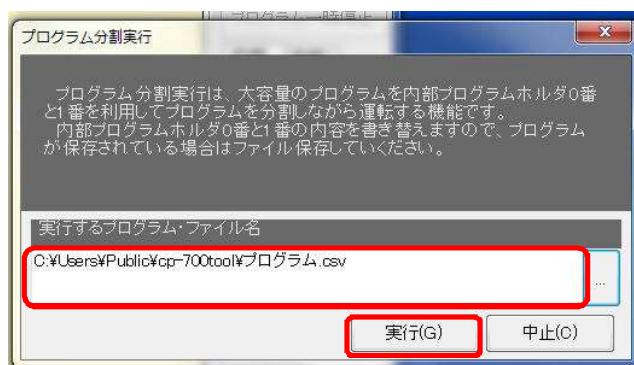


図 5. 1. 21 プログラムファイルの確認と実行

- ⑤ プログラムファイルの送信には時間がかかります。
(プログラムの送信を中止したい場合、 **中止** ボタンをクリックして下さい。)



図5. 1. 2 2 プログラムファイルの送信中

- ⑥ プログラムが保存され、プログラム動作が行われると以下のように実行中の表示と動作しているプログラム行が表示されます。



図5. 1. 2 3 プログラム実行中

- ⑦ プログラム動作が終了するとプログラム分割実行ウィンドウが閉じます。
- ⑧ プログラムは保存されています。 もう一度プログラムを実行したい場合には、プログラム番号0番を動作させます。

III. プログラムの運転

正しくプログラムが書き込まれていれば、**プログラム実行(G)** ボタンで運転を開始することができます。もし、動作しない、途中で停止する、予定された動作と異なる場合、もう一度プログラムを確認して修正して下さい。

a. プログラム実行

プログラム運転を実行、中止を行うことができます。



プログラム実行前 プログラム実行中
図 5. 1. 2 3 プログラム運転

- ① **プログラム実行(G)** ボタンをクリックします。
- ② プログラムが1行目から実行します。
- ③ プログラムの実行を中止するときは **プログラム中止(C)** ボタンをクリックします。
- ④ プログラムを停止します。

プログラムが実行中、他の操作を行うことが出来ません。 **プログラム中止(C)** ボタンを押してプログラムを停止させてから、他の操作を行って下さい。

プログラム実行中には、実行中のプログラム行がわかるように実行中の行番号が青表示され、またC P-700 TOOLの画面左下に実行中の行が表示されます。(プログラムの内容により実行内容と表示にずれが生じる場合があります。目安としてお使い下さい。)


行番	
1	R
2	G91
3	G01
4	G01
5	G02
6	G01

...プログラム実行中です... 現在行: 4

図 5. 1. 2 4 プログラムの実行中の行番号表示

b. プログラムの一時停止

プログラム運転中に一時停止と続けて動作させることができます。

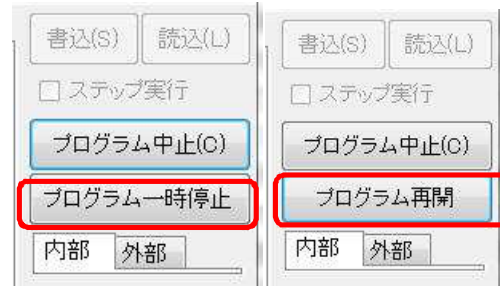


プログラム実行中 プログラム一時停止中
図 5. 1. 25 プログラムの一時停止

- ① プログラム実行中に **プログラム一時停止** ボタンをクリックします。
- ② プログラムの実行中の行が終わるとプログラムを停止します。
- ③ **プログラム再開** ボタンをクリックします。
- ④ プログラム運転が再開されます。

プログラムの一時停止の間、他の操作を行うことが出来ません。 **プログラム中止(C)** ボタンを押してプログラムを停止させてから、他の操作を行って下さい。

c. ステップ実行

プログラムを1行毎に実行、停止する事ができます。

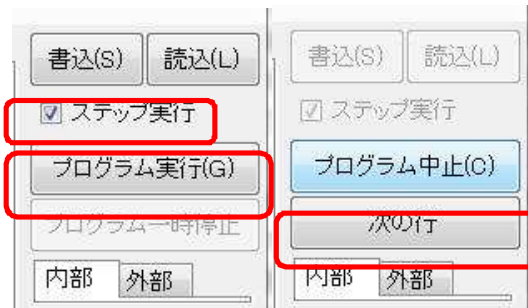

ステップ実行開始前 ステップ実行中
図 5. 1. 26

- ① ステップ実行の「☐」にチェックを入れます。
- ② **プログラム実行(G)** ボタンをクリックします。
- ③ プログラムが1行動作し、停止します。
- ④ **次の行** ボタンをクリックします。
- ⑤ プログラムが1行動作し、停止します。
- ⑥ ②と④を繰り返します。

ステップ実行の間、他の操作を行うことが出来ません。 **プログラム中止(C)** ボタンを押してプログラムを停止させてから、他の操作を行って下さい。

d. 高精度補間機能の切り替え

補間動作で、連続補間、ヘリカル補間を行う場合に、このタブの操作を行う必要がある場合があります。(プログラムコードでも切り替えが可能です。)

[ツール(T)]->[高精度補間(全軸)]をクリックすることにより、通常補間／高精度補間の切り替えが行えます。



標準補間機能状態

高精度補間機能状態

図 5. 1. 2 8 補間機能切り替え

高精度補間機能を有効にすると次のような表示が現れます。内容をご確認の上 OK ボタンをクリックして表示を終了して下さい。

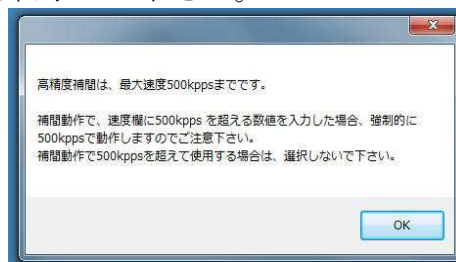


図 5. 1. 2 9 補間機能切り替え

この切り替え機能は、電源を遮断、再投入でも状態を保持します。

IV. プログラムコード

プログラムコードは、コントローラへのコマンド（命令語）です。

C P - 7 0 0 Mには、NCコードに近似した簡単なコードを採用しています。

表5. 1. 1. コード一覧

番号	コード	名称	内容
1	G 9 0	絶対位置指定	絶対座標の指定
2	G 9 1	相対位置指定	相対座標の指定
3	E N D	プログラム終了	出力状態を維持してプログラム停止
4	G 0 0	最大速度移動	最大速度で指定座標位置へ移動
5	G 0 1	直線補間	直線補間移動
6	G 0 2	C W円弧補間	時計周り円弧補間移動
7	G 0 3	C C W円弧補間	反時計周り円弧補間移動
8	G 0 4	待ち時間設定	待ち時間の指定
9	G 0 5	個別運転動作	2軸のプログラム運転中、1軸のみ個別駆動
1 0	G 3 1	センサラッチ補間	座標値取り込み信号有効で直線補間動作を停止
1 1	H	機械原点復帰	機械原点復帰
1 2	R	座標0クリア	座標0クリア
1 3	R H	座標0位置移動	座標0位置へ移動
1 4	F N	繰り返し動作	F N間の繰り返し動作
1 5	P R	指定行動作	指定行の実行
1 6	L A	入力待ち負論理積	入力待ち（“L”レベルのAND）
1 7	L O	入力待ち負論理和	入力待ち（“L”レベルのOR）
1 8	H A	入力待ち正論理積	入力待ち（“H”レベルのAND）
1 9	H O	入力待ち正論理和	入力待ち（“H”レベルのOR）
2 0	#	コメント文	コメント文
2 1	%	コメント文	コメント文
2 2	M 0 0	プログラム停止	プログラム停止
2 3	M 0 2	プログラム停止	プログラム停止
2 4	M 0 3	主軸正転	出力7番を“O F F”、出力8番を“O N”に実施
2 5	M 0 4	主軸逆転	出力7番と8番を“O N”に実施
2 6	M 0 5	主軸回転停止	出力8番を“O F F”に実施
2 7	M 3 0	テープ終了	プログラムの終了
2 8	C M	処理内容継続	直前に実行したモーダルを有効にする
2 9	J L	条件移動負論理	入力条件によるジャンプ
3 0	J H	条件移動正論理	入力条件によるジャンプ
3 1	J P	プログラム移動	プログラムのジャンプ
3 2	S	加減速指定	サイクロイド加減速のO N / O F F
3 3	C P	補間機能切替	通常 / 高精度補間の切り替え

表 5. 1. 2. 絶対／相対設定

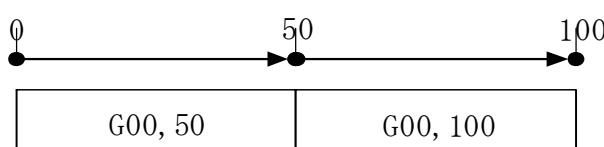
番号	命令								
1	文字	G 9 0							
	名称	機能内容							
	絶対位置指定	G 9 0 が入力された以降の行では、第 1、第 2、第 3 軸に入力される位置は絶対座標位置になります。アブソリュート（ABS）とも呼びます。 電源投入直後は、絶対位置指定です。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見捨てます。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	G90							
	使用例								
	例)	G90							
		G00	50						
		G00	100						
 <p>0 位置から 50 を 2 回繰り返して移動する場合の位置指定は、“G00, 50” “G00, 100” となります。</p>									
2	文字	G 9 1							
	名称	機能内容							
	相対位置指定	G 9 1 が入力された以降の行では、第 1、第 2、第 3 軸に入力される位置は相対座標位置になります。インクリメンタル（INC）とも呼びます。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見捨てます。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	G91							
	使用例								
	例)	G91							
		G00	50						
		G00	50						
 <p>0 位置から 50 を 2 回繰り返して移動する場合の位置指定は、“G00, 50” “G00, 50” となります。</p>									

表 5. 1. 3. 移動命令 (1)

番号		命令							
3	文字	E N D							
	名称	機能内容							
	プログラム終了	I / O出力状態を維持してプログラムを終了します。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	END							
4	文字	G 0 0							
	名称	機能内容							
	最大速度移動	第 1、第 2、第 3 軸に指定された位置へ、パラメータで設定した最大速度（S T A G E * __M A X __S P E E D）で同時に移動開始します。 *：軸の番号							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	G00							
	使用例								
	例)	G00	100	50					
第 2 軸方向		0 位置から 50mm まで同時に第 1、第 2 軸が移動し、第 1 軸は 50mm から 100mm まで残りを移動します。							
50									
0		50 100 第 1 軸方向							

表 5. 1. 5. 移動命令 (3)

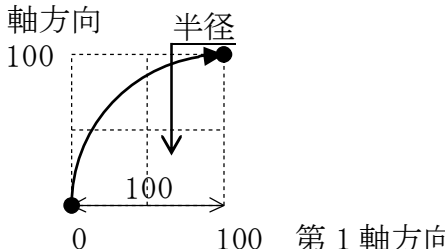
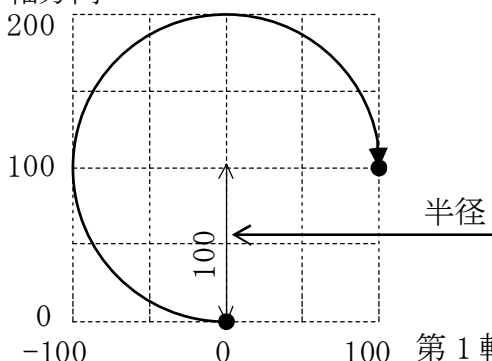
番号	命令								
6	文字	G 0 2							
	名称	機能内容							
	CW 円弧補間	時計周りの円弧補間移動です。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見捨てます。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	G02							
	第 1、第 2、第 3 軸の任意の 2 軸の時計方向(CW)へ回転する円弧補間を行います。 移動速度は軌跡の速度なので最大速度を超える場合は脱調（モータの空回り現象） する場合があります。								
	1) 半径指定の場合 円弧補間させる 2 軸の移動終了座標位置と半径欄に相対半径を入力します。 180° までの移動は正数で示し、180° を超える場合は負数(-符号)を付加します。 なお、半径指定では円を一周する移動ができないので、180° 移動を 2 回繰り返す か、次に示す中心位置指定で回転させます。								
	使用例								
	例 1. 1)	G02	100	100		100		10	
第 2 軸方向						第 1、第 2 軸の開始位置 (0, 0) から終了 位置 (100, 100)、移動速度 10mm/s で 半径 100mm の 90° の円弧補間を行いま す。			
例 1. 2)	G02	100	100		-100		10		
第 2 軸方向						第 1、第 2 軸の開始位置 (0, 0) から終了 位置 (100, 100)、移動速度 10mm/s で 半径 100mm の 270° の円弧補間を行いま す。			

表 5. 1. 6. 移動命令 (4)

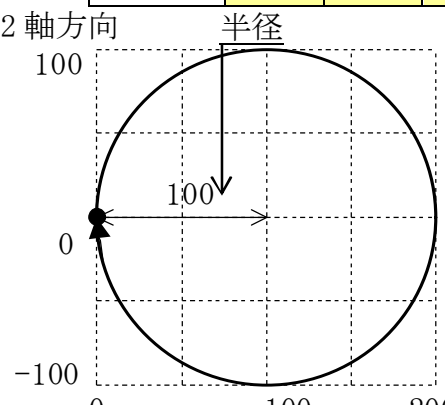
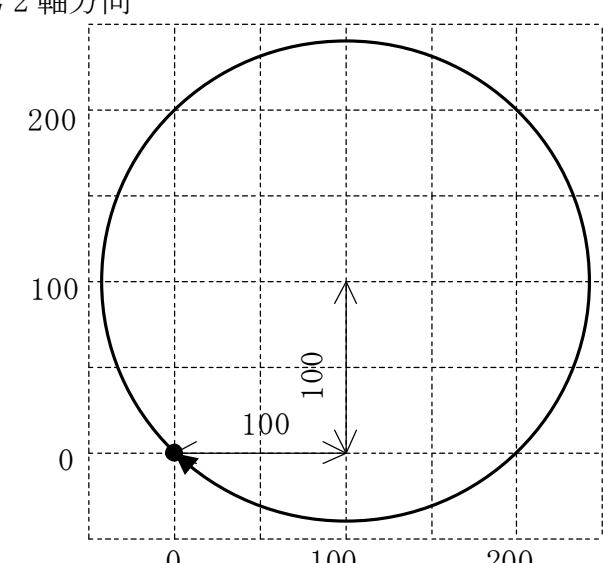
番号	命令						
6	2) 中心指定の場合 円弧補間させる 2 軸の移動終了座標位置と半径欄に中心座標を入力します。 第 1 軸を I 位置、第 2 軸を J 位置、第 3 軸を K 位置とします。 補間軸と中心指定が合致しなければ動作しません。 <div style="float: right;">第 2 軸方向</div>						
	使用例						
	例 2.1)	G02	0	0	I100	10	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>第 2 軸方向</p>  <p style="text-align: center;">第 1 軸方向</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>第 1、第 2 軸の中心位置 (100, 0) として開始位置 (0, 0)、移動速度 10mm/s の円弧補間を行います。</p> <p>半径指定を I100J0 でも同じ動作をします。</p> </div> </div>						
	例 2.2)	G02		0	0	J100K100	10
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>第 2 軸方向</p>  <p style="text-align: center;">第 1 軸方向</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>第 2、第 3 軸の中心位置 (100, 100) として開始位置 (0, 0)、移動速度 10mm/s の円弧補間を行います。</p> </div> </div>						

表 5. 1. 7. 移動命令 (5)

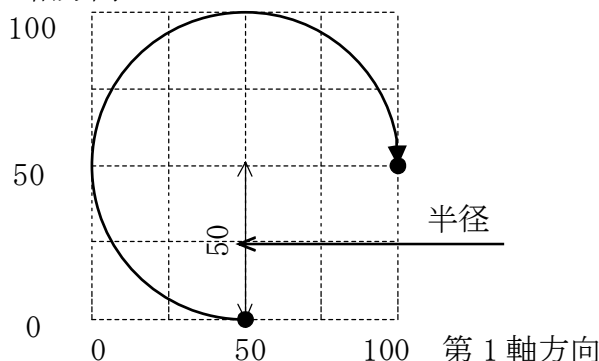
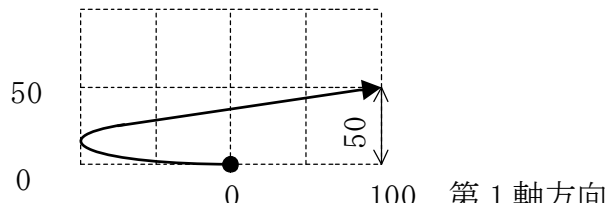
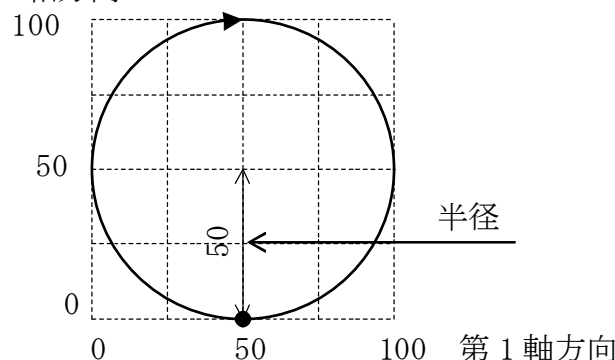
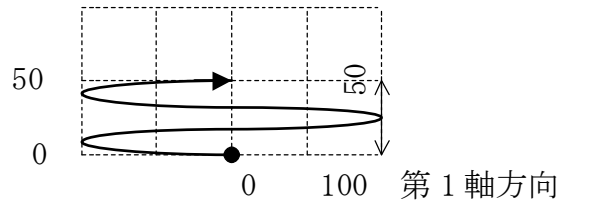
番号	命令							
6	3) ヘリカル動作の場合(ヘリカル動作は高精度補間で実施して下さい。) 円弧補間させる 2 軸の移動終了座標位置と直線移動させる 1 軸の座標値に H の接頭文字を付加し、半径欄に円弧の中心座標と回転数 R(整数)を入力します。 移動量は、「R (=回転数)+円弧の移動終了座標位置」です。							
	使用例							
	例 3.1)	G02	100	50	H50	I0J50	10	
	第 2 軸方向					第 1、第 2 軸の円弧補間を移動速度 10mm/s で移動して円弧が停止するときに第 3 軸が 50mm 移動します。 直線移動を第 3 軸で行うので “H50” を入力します。 円弧が 1 回転を超えないので半径欄には “R” は記入しません。		
	第 3 軸方向							
例 3.2)	G02	50	100	H50	I0J50R1	10		
第 2 軸方向					第 1、第 2 軸の円弧補間 1 回転半の間に第 3 軸が 50mm 移動します。 直線移動を第 3 軸で行うので “H50” を入力します。 円弧が 1 回転を超えるので半径欄には “R1” を記入します。			
第 3 軸方向								

表 5. 1. 8. 移動命令 (6)

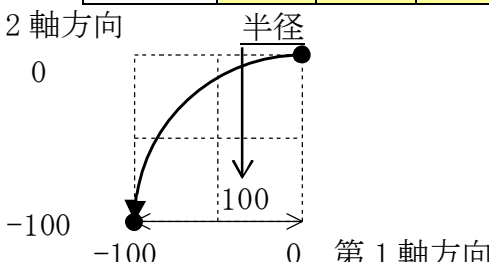
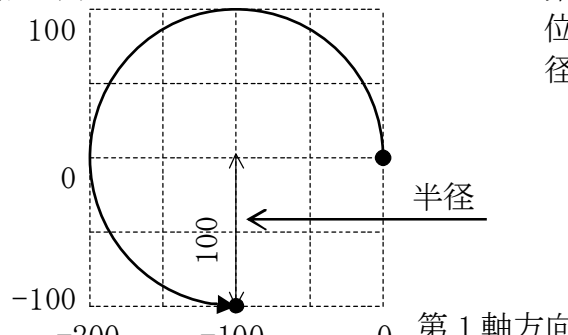
番号	命令								
7	文字	G 0 3							
	名称	機能内容							
	CCW 円弧補間	反時計周りの円弧補間移動です。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見捨てます。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	G03							
	第 1、第 2、第 3 軸の任意の 2 軸の反時計方向 (CCW) へ回転する円弧補間を行います。								
	移動速度は軌跡の速度なので最大速度を超える場合は脱調（モータの空回り現象）する場合があります。								
	1）半径指定の場合								
	円弧補間させる 2 軸の移動終了座標位置と半径欄に相対半径を入力します。 180° までの移動は正数で示し、180° を超える場合は負数（-符号）を付加します。 なお、半径指定では円を一周する移動ができないので、180° 移動を 2 回繰り返すか、次に示す中心位置指定で回転させます。								
使用例									
例 1.1)	G03	-100	-100		100		10		
第 2 軸方向						第 1、第 2 軸の開始位置 (0, 0) から終了位置 (100, 100)、移動速度 10mm/s、半径 100 の 90° の円弧補間を行います。			
例 1.2)	G03	-100	-100		-100		10		
第 2 軸方向						第 1、第 2 軸の開始位置 (0, 0) から終了位置 (100, 100)、移動速度 10mm/s、半径 100 の 270° の円弧補間を行います。			

表 5. 1. 9. 移動命令 (7)

番号	命令						
7	2) 中心指定の場合 円弧補間させる 2 軸の移動終了座標位置と半径欄に中心座標を入力します。 第 1 軸を I 位置、第 2 軸を J 位置、第 3 軸を K 位置とします。 補間軸と中心指定が合致しなければ動作しません。						
	使用例						
	例 2.1)	G03	0	0	I100	20	
	<div> <div>第 2 軸方向</div> <div> </div> <div>第 1 軸方向</div> </div> <div> 第 1、第 2 軸の中心位置 (100, 0) として開始位置 (0, 0)、移動速度 20mm/s の円弧補間を行います。 半径指定を I100J0 でも同じ動作をします。 </div>						
	例 2.2)	G03		0	0	J100K100	20
	<div> <div>第 2 軸方向</div> <div> </div> <div>第 1 軸方向</div> </div> <div> 第 1、第 2 軸の中心位置 (100, 100) として開始位置 (0, 0)、移動速度 20mm/s の円弧補間を行います。 </div>						

表 5. 1. 10. 移動命令 (8)

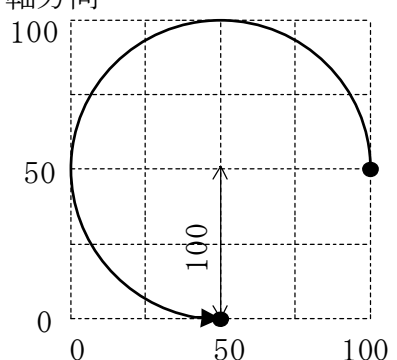
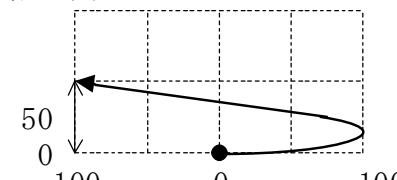
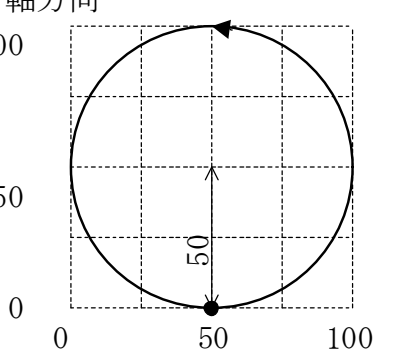
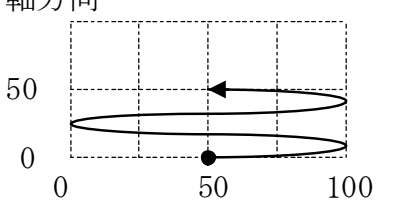
番号	命令									
7	3) ヘリカル動作の場合 (ヘリカル動作は高精度補間で実施して下さい。) 円弧補間させる 2 軸の移動終了座標位置と直線移動させる 1 軸の座標値に H の接頭文字を付加し、半径欄に円弧の中心座標と回転数 R (整数) を入力します。 移動量は、「R (=回転数)+円弧の移動終了座標位置」です。									
	使用例									
	例 3.1)	G03	50	50	H50	I-50J0		10		
	第 2 軸方向 					第 1、第 2 軸の円弧補間を移動速度 10mm/s で移動して円弧が停止するときに第 3 軸が 50mm 移動します。 直線移動を第 3 軸で行うので “H50” を入力します。 円弧が 1 回転を超えないので半径欄には “R” は記入しません。				
	第 3 軸方向 									
7	例 3.2)	G03	50	100	H50	I0J50R1		10		
	第 2 軸方向 					第 1、第 2 軸の円弧補間 1 回転半の間に第 3 軸が 50mm 移動します。 直線移動を第 3 軸で行うので “H50” を入力します。 円弧が 1 回転を超えるので半径欄には “R1” を記入します。				
	第 3 軸方向 									

表 5. 1. 11. 移動命令 (9)

番号	命令								
8	文字	G 0 4							
	名称	機能内容							
	待ち時間 設定	待ち時間の設定です。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見捨てます。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	G04							
	ウェイト時間に数値を入力し、ウェイト時間を指定します。 単位はミリ秒です。（50=50 ミリ秒）								
	使用例								
	例 1）	G04					255		50
	ウェイト開始時に I / O 出力をすべて ON 状態にします。 ウェイト時間は 50 ミリ秒です。								
例 2）	G04					5W20		50	
I / O 出力ポートの 5 番を 20 ミリ秒間 ON して OFF にします。 ウェイト時間は 50 ミリ秒です。									
例 3）	G04					T10		100	
ウェイト開始時に 10 ミリ秒毎のトリガ出力を行い 100 ミリ秒後ウェイト終了と同時にトリガ出力を停止します。									
例 4）	G04					0			
	G04					1			
	G04					0			
上記のようなウェイト未記入、連続で出力ポート信号の切り替えを行うと出力の変化はありません。									
このようなパルス出力を行いたい場合には、例 2 のような記述を行うようにして下さい。									

表5. 1. 12. 移動命令 (10)

番号	命令								
9	文字		G 0 5						
	名称		機能内容						
	個別運転動作		2 軸のプログラム運転中、1 軸のみ個別駆動を行います。						
	フォーマット（灰色部分は入力を見捨てます。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	G05							
	G05 で指定した軸を連続送りします。連続送りしている軸は、連続送り運転がくるまで、以降の自軸に対してのプログラム指令を見捨てし、連続送りを続行します。運転方向を変更するときは、一度連続送り運転停止 “0” を設定した後に、連続運転開始 “1” または “-1” を設定して下さい。 速度は、コード “G05” の行に設定した速度で移動します。この欄の速度は、連続送り運転を行っていない軸の速度には影響はしません。								
	0：連続送り運転停止 1：連続送り運転開始（パラメータ設定 “DIRECTION” が “POS” の場合、ステージのモータからテーブルが離れる方向。または、モータの出力軸（ネジ方向）から見て CW 方向に回転。） -1：連続送り運転開始（1 とは逆方向に運転）								
	連続送り運転の移動方向は、C P - 7 0 0 M のパラメータ設定 “DIRECTION”（パラメータ番号：13 番（第 1 軸）、34 番（第 2 軸）、55 番（第 3 軸））の “POS/NEG” で変わります。（“NEG” 設定の場合は、“1/-1” の指示方向は逆転します。） 詳細は、6. 1. B. 移動方向とセンサに記載していますので、参照願います。								
	使用例								
	例)	G90							
		G05	1					1	
		G00		10					
		G00		0					
	G05	0							
第 1 軸を速度 1mm/s で連続送り開始 第 2 軸を絶対値 10mm に最大速度で移動 第 2 軸を絶対値 0mm に最大速度で移動 第 1 軸の連続送りを停止									

表5. 1. 13. 移動命令 (1 1)

番号	命令								
1 0	文字	G 3 1							
	名称	機能内容							
	センサラッチ補間	仮の目標値に向かって直線補間動作（動作はコード“G01”と同じ）して、座標値取り込み信号「LATCH」が有効になるとその位置を記憶して停止します。 その後、次の行の動作を開始します。 センサラッチ位置情報は、コマンド“FI:LU”によって読み出します。 停止方法は、通常は減速停止します。 速度を負表示とすることによって、急停止させます。 全軸の座標値を内部 ROM へ格納し、電源断でも座標値を保持させます。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	G31							
	使用例								
	例)	G91							
		G31	100	300	400			10	
END									
1 行目：相対位置指定。 2 行目：第 1、2、3 軸は現在値より其々 1 0 0 mm、3 0 0 mm、4 0 0 mm 地点に速度 1 0 mm/s で直線補間します。 この間に座標値取り込み信号が有意となると停止して、信号が入力した座標値を保存します。 3 行目：プログラム終了。									

表5. 1. 14. 原点／0座標／座標移動

番号	命令								
1 1	文字	H							
	名称	機能内容							
	機械原点 復帰命令	ステージにある機械原点を検出し、原点位置へ復帰させる命令です。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	H							
	コントローラの内部パラメータで選択された機械原点復帰方法を実施します。								
	0 : 通常の機械原点復帰（モータ側）。								
	1 : 反対方向で原点復帰（反モータ側）。								
	未記入：原点復帰動作しません。								
1 2	使用例								
	例 1)	H	0	0	0				
	第 1、第 2、第 3 軸ともに機械原点復帰を実施								
	例 2)	H		1	0				
	第 1 軸は機械原点復帰をしない、第 2 軸は反対方向で原点復帰、第 3 軸は通常の機械原点復帰								
	文字	R							
	名称	機能内容							
	座標 0 クリア	ステージの現在座標値を” 0 ” に設定します。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）								
	**	R							
1 3	使用例								
	例 1)	R		0	0				
	第 2 軸、第 3 軸の現在座標値を” 0 ” にします								
	文字	RH							
	名称	機能内容							
	座標 0 位置 へ移動	ステージを座標位置” 0 ” に移動します。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	RH							
	0 : 座標値” 0 ” 位置へ移動します。（速度の設定が必要です。）								
未記入：動作しません。									
1 3	使用例								
	例 1)	RH		0	0		10		
	第 2 軸、第 3 軸を座標値” 0 ” へ速度 10mm/s で移動します。								

表 5. 1. 15. 繰り返し動作

番号	命令								
1 4	文字	F N							
	名称	機能内容							
	繰り返し動作	F ※※～N ※※の間にあるプログラムを繰り返し実行します。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	※ ※	F ※※							
	※ ※	※ ※	※ ※	※ ※	※ ※	※ ※	※ ※	※ ※	※ ※
	※ ※	N ※※							
	F ※※～N ※※の間に設定した動作を第 1 軸セルに指定した回数だけ繰り返し行います。繰り返し回数は最大 6,500 回、F ※※～N ※※の ※※ は数字で 1～999 までです。階層は最大 5 階層です。								
	使用例								
例 1)	F0	5							
	G00	50							
	N0								
			第 1 軸の 50 移動を 5 回繰り返します。						
例 2)	F88	3							
	G00	50							
	F55	2							
	G01	20	20						
	N55								
	N88								
			第 2 軸方向						
			第 1 軸方向						
先ず、第 1 軸 50 移動 次に第 1、第 2 軸 20 移動を 2 回繰り返します。 この動作を 3 回繰り返します。									
例 3)	F88	3							
	G00	50							
	F55	2							
	G01	25	25						
	N88								
	N55								
上記のように FN コードが交差するような場合は異常動作となりますのでご注意ください。									

表 5. 1. 16. 指定行動作

番号		命令							
1 5	文字		P R						
	名称		機能内容						
	指定行動作		指定されたプログラム番号の行間を実行します。						
	フォーマット（灰色部分は入力を無視します。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	PR							
	プログラムは「第 1 軸のセルに記述された行」から「第 2 軸のセルに記述された行」までを実行します。対称とする行は前述、後述、あるいは下記使用例のように END 以降の行でも実行します。								
	使用例								
	55	PR	59	60					
	56	G01	10	10					
	57	END							
	58	#	繰り返し動作						
	59	G01	100	50	20				
	60	G00	-100	-50	-20				
	<div>第 2 軸方向</div> <div>第 3 軸方向</div> <div>第 1 軸方向</div>					<div>現在のプログラムの 59 行から 60 行を実行します。</div> <div>59 行：:第 1、第 2、第 3 軸の直線補間</div> <div>60 行：最高速度による第 1、第 2、第 3 軸移動</div> <div>56 行：第 1、第 2 軸の直線補間動作終了</div>			

表 5. 1. 17. 条件命令 (1)

番号	命令								
1 6	文字	L A							
	名称	機能内容							
	入力待ち 負論理積	I / Oコネクタ汎用入力ポートの信号状態を確認し、“L” 状態となったとき動作します。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	LA							
	第 1 軸のセルに指定した I/O コネクタ汎用入力ポート（複数の場合スペース区切り）が“L”（複数の場合全て“L”）となれば次の行に進みます。 出力、ウェイト時間に動作の記述があれば実行の後に次の行に進みます。								
	使用例								
	例)	LA	1 5 8				255		
	I/O 汎用コネクタ入力ポート 1 番 5 番 8 番が全て OFF になれば、I/O 汎用コネクタ出力を 255(全ての I/O コネクタ汎用出力ポートを ON) として次の行を実行します。								
1 7	文字	L O							
	名称	機能内容							
	入力待ち 負論理和	I / Oコネクタ汎用入力ポートの信号状態を確認し、“L” 状態となったとき動作します。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	LO							
	第 1 軸のセルに指定した I/O コネクタ汎用入力ポート（複数の場合スペース区切り）が“L”（複数の場合何れかが“L”）となれば次の行に進みます。 出力、ウェイト時間に動作の記述があれば実行の後に次の行に進みます。								
	使用例								
	例)	LO	1 5 8				1W50		1000
	I/O コネクタ汎用入力ポート 1 番、5 番、8 番の何れかが OFF になれば、I/O コネクタ汎用出力ポートの 1 番を 50 ミリ秒“ON” とし、1 秒待機して次の行を実行します。								

表 5. 1. 18. 条件命令 (2)

番号	命令								
1 8	文字		HA						
	名称		機能内容						
	入力待ち 正論理積		I / Oコネクタ汎用入力ポートの信号状態を確認し、“H” 状態となったとき動作します。						
	フォーマット（灰色部分は入力を見捨てします。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	HA							
	第 1 軸のセルに指定した I/O コネクタ汎用入力ポート (複数の場合スペース区切り) が “H” (複数の場合全て “H”) となれば次の行に進みます。 出力、ウェイト時間に動作の記述があれば実行の後に次の行に進みます。								
	使用例								
	例)	HA	2 4 6						
	I/O 汎用コネクタ入力ポート 2 番 4 番 6 番が全て ON になれば次の行を実行します。								
1 9	文字		HO						
	名称		機能内容						
	入力待ち 正論理和		I / Oコネクタ汎用入力ポートの信号状態を確認し、“H” 状態となったとき動作します。						
	フォーマット（灰色部分は入力を見捨てします。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	HO							
	第 1 軸のセルに指定した I/O コネクタ汎用入力ポート (複数の場合スペース区切り) が “H” (複数の場合何れかが “H”) となれば次の行に進みます。 出力、ウェイト時間に動作の記述があれば実行の後に次の行に進みます。								
	使用例								
	例)	HO	5 6				T20		2000
	I/O コネクタ汎用入力ポート 5 番、6 番の何れかが ON になれば、トリガ出力を 2 秒間 (ウェイト時間) 20 ミリ秒毎に出力して次の行を実行します。								

表5. 1. 19. 文章入力

番号		命令								
2 0	文字		#							
	名称		機能内容							
	コメント文		コメント文の記述ができます。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）									
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait	
	**	#								
	コメント行としてプログラムは無視します。 第 1、第 2、第 3 軸のセルにコメント文字(全角可能)を記入できます。									
2 1	文字		%							
	名称		機能内容							
	コメント文		コメント文の記述ができます。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）									
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait	
	**	%								
	コメント行としてプログラムは無視します。 第 1、第 2、第 3 軸のセルにコメント文字(全角可能)を記入できます。									

表 5. 1. 20. Mコード (1)

番号	命令								
2 2	文字	M00							
	名称	機能内容							
	プログラム 停止	プログラムを終了します。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	M00							
	I/O コネクタ汎用出力ポートの 1 番から 6 番はその状態を維持、7 番と 8 番を強制的に “0” にしてプログラムを終了します。								
2 3	文字	M02							
	名称	機能内容							
	プログラム 停止	プログラムを終了します。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	M02							
	I/O コネクタ汎用出力ポートの 1 番から 6 番はその状態を維持、7 番と 8 番を強制的に “0” にしてプログラムを終了します。								
2 4	文字	M03							
	名称	機能内容							
	主軸正転	I/O コネクタ汎用出力ポート 7 番を OFF、8 番を ON に設定します。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	M03							
	NC 関連で使用時にモータを正転させるコードで、I/O コネクタ汎用出力ポートの 7 番と 8 番を強制的に制御します。 I/O コネクタ汎用出力ポートの 1 番から 6 番はその状態を維持して、7 番と 8 番を強制的にそれぞれ “0” と “1” にします。 ナカニシ製 E2550 モータコントローラの回転方向 (2 番) を出力 7 番、回転開始 (14 番) を出力 8 番に接続すればモータが正転で回転します。 このコードを実行後に、I/O コネクタ汎用出力ポートの設定を行った場合はその設定内容を優先しますのでご注意ください。								

表5. 1. 21. Mコード (2)

番号	命令									
2 5	文字		M04							
	名称		機能内容							
	主軸逆転		I／Oコネクタ汎用出力ポート7番と8番をONに設定します。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）									
	行番	コード	1軸	2軸	3軸	半径	出力	速度	Wait	
	**	M04								
	NC 関連で使用时にモータを逆転させるコードで、I／O出力ポートの7番と8番を強制的に制御します。I/O コネクタ汎用出力ポートの1番から6番はその状態を維持して、7番と8番を強制的にそれぞれ“1”にします。 ナカニシ製 E2550 モータコントローラの回転方向(2番)を出力7番、回転開始(14番)を出力8番に接続すればモータが逆転で回転します。 このコードを実行後に、I/O コネクタ汎用出力ポートの設定を行った場合はその設定内容を優先しますのでご注意ください。									
2 6	文字		M05							
	名称		機能内容							
	主軸回転 停止		I／Oコネクタ汎用出力ポート7番と8番をOFF設定します。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）									
	行番	コード	1軸	2軸	3軸	半径	出力	速度	Wait	
	**	M05								
	NC 関連で使用时にモータを停止させるコードで、I/O コネクタ汎用出力ポートの8番を強制的に制御します。I/O コネクタ汎用出力ポートの1番から6番はその状態を維持して、7,8番を強制的に“0”にします。 このコードを実行後に、I/O コネクタ汎用出力ポートの設定を行った場合はその設定内容を優先しますのでご注意ください。									
2 7	文字		M30							
	名称		機能内容							
	テープの 終了		M02と同じ。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）									
	行番	コード	1軸	2軸	3軸	半径	出力	速度	Wait	
	**	M30								
	I/O コネクタ汎用出力ポートの1番から6番はその状態を維持、7番と8番を強制的に“0”としプログラムを終了します。									

表5. 1. 22. 処理継続／ジャンプ命令（1）

番号	命令								
28	文字	CM							
	名称	機能内容							
	処理内容 継続	直前に実行したプログラムの内容を継続して処理を実施します。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	CM							
	複数のプログラムを連続して実行する場合に利用します。 但し、PR コード・F-N コード・JP コードが異なるプログラムへ指示された場合は不具合が発生します。 プログラムの先頭行にのみ有効なコードです。 仮にプログラム 0 番で運転終了時に G91、G01、第 1、第 2、第 3 軸アドレス速度 n とするとプログラム 1 番の先頭に CM コードを登録すれば、2 行目以降はそれを継続して処理を実施（モーダル）します。								
	使用例								
	1	CM							
	2		10		10				
3	END								
直前に実行していたプログラムの動作を継続して実施します。 直前に実行していたプログラムが仮に、G90、G01、移動速度 10mm/s とすれば、2 行目の内容は、第 1 軸と第 3 軸を絶対位置 10mm へ移動速度 10mm/s で直線補間移動します。									
29	文字	J L							
	名称	機能内容							
	条件移動 負論理	汎用入力ポートの信号を条件としたジャンプ命令です。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	JL							
	第 1 軸セルに指定する I/O コネクタ汎用入力ポート*が“L”の時、第 2 軸セルに指定する行番号へジャンプします。“H”の時、次の行へ移動します。								
	使用例								
	19	+++	++	++	++	++	++	++	++
	20	JL	3	30					
21	***	**	**	**	**	**	**	**	
↓									
30	YYY	YY	YY	YY	YY	YY	YY	YY	
入力ポート 3 が“L”の時 30 行へ“H”の時次の行の 21 行へ移動。									

表5. 1. 23. ジャンプ命令 (2)

番号	命令								
3 0	文字		J H						
	名称		機能内容						
	条件移動 正論理		汎用入力ポートの信号を条件としたジャンプ命令です。						
	フォーマット（灰色部分は入力を見捨てします。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	JH							
	第 1 軸セルに指定する I / O コネクタ汎用入力ポート*が“H”の時、第 2 軸セルに指定する行番号へジャンプします。“L”の時、次の行へ移動します。								
	使用例								
	18	+++	++	++	++	++	++	++	++
	19	JH	5	25					
	20	***	**	**	**	**	**	**	**
↓									
25	¥¥¥	¥¥	¥¥	¥¥	¥¥	¥¥	¥¥	¥¥	
入力ポート 5 が“L”の時 25 行へ“H”の時次の行の 20 行へ移動。									
3 1	文字		J P						
	名称		機能内容						
	プログラム 移動		プログラム間または実行中プログラム行の無条件ジャンプ命令です。						
	フォーマット（灰色部分は入力を見捨てします。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	JP							
	第 1 軸セルに指定したプログラム番号、行番号へ移動します。 “P” + 0～F：内部プログラム番号 C：P コマンドで選択した外部プログラム 行番号：実行中のプログラム内の行番号								
	使用例								
	**	JP	P03						
	現在のプログラムから内部プログラム 3 へ移動。								

表 5. 1. 24. 加減速指定／補間機能切替

番号	命令								
3 2	文字	S							
	名称	機能内容							
	加減速指定	サイクロイド加減速のON／OFF設定を行います。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	S							
	この行以降の第 1、第 2、第 3 軸の駆動時の加減速をサイクロイド加減速または直線加減速の設定を行います。（サイクロイド加減速については、7.9.サイクロイド加減速を参照下さい。） プログラム開始時は直線加減速です。 0：直線加減速 1：サイクロイド曲線加減速								
	使用例								
	**	S	1	0					
	第 1 軸はサイクロイド加減速、第 2 軸は直線加減速、第 3 軸は変化なし。								
3 3	文字	C P							
	名称	機能内容							
	補間機能切替	通常／高精度補間の切り替えを行います。							
	フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）								
	行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait
	**	CP							
	この行以降、プログラム運転の補間機能の切り替えを行います。 補間動作で、連続補間、ヘリカル補間を行う場合には高精度補間で動作を行って下さい。 この切り替え操作は、プログラム運転が終了した後も保持されます。 0：通常補間 1：高精度補間								
	使用例								
	**	CP	1						
	この行以降、補間機能は高精度補間で動作します。								

V. プログラム運転処理時間

プログラム行の運転時間は、コード1行の処理時間と移動コードの場合には移動時間、ウェイト時間、出力時間を合計した時間です。

ステージの高速移動や微小移動で、プログラム行の運転時間よりも短い時間動作の場合、C P - 7 0 0 M のプログラム処理が行えず、運転動作が途切れます。

次に示す、プログラム運転処理時間以内に動作が完了する運転が繰り返されないように注意してプログラムを作成して下さい。

表5. 1. 26. プログラム運転処理時間一覧

番号	コード	名称	処理時間 (単位: m s)
1	G 9 0	絶対位置指定	4
2	G 9 1	相対位置指定	4
3	E N D	プログラム終了	4
4	G 0 0	最大速度移動	4
5	G 0 1	直線補間	2 3 (通常補間) / 2 8 (高精度補間)
6	G 0 2	C W 円弧補間	中心指定: 2 4 (通常補間) / 4 9 (高精度補間) 半径指定: 3 6 (通常補間) / 6 3 (高精度補間)
7	G 0 3	C C W 円弧補間	
8	G 0 4	待ち時間設定	4
9	G 0 5	個別運転動作	7
1 0	G 3 1	センサラッチ補間	2 3 (通常補間) / 2 8 (高精度補間)
1 1	H	機械原点復帰	4
1 2	R	座標 0 クリア	4
1 3	R H	座標 0 位置移動	4
1 4	F N	繰り返し動作	4
1 5	P R	指定行動作	4
1 6	L A	入力待ち負論理積	4
1 7	L O	入力待ち負論理和	4
1 8	H A	入力待ち正論理積	4
1 9	H O	入力待ち正論理和	4
2 0	#	コメント文	0
2 1	%	コメント文	0
2 2	M 0 0	プログラム停止	4
2 3	M 0 2	プログラム停止	4
2 4	M 0 3	主軸正転	4
2 5	M 0 4	主軸逆転	4
2 6	M 0 5	主軸回転停止	4
2 7	M 3 0	テープ終了	4
2 8	C M	処理内容継続	0
2 9	J L	条件移動負論理	4
3 0	J H	条件移動正論理	4
3 1	J P	プログラム移動	4
3 2	S	加減速指定	4
3 3	C P	補間機能切替	4

ステージ移動時間、プログラム中のウェイト時間、ワンショット出力時間は含まれません。

5. 2. PCダイレクト通信制御モード

PCダイレクト通信制御モードは、パソコンとUSB接続してターミナルにより、直接コマンドを送信しながらCP-700Mを制御するモードです。

CP-700Toolのターミナル画面または、その他のターミナルエミュレーターを用いて操作します。

A. 通信設定

CP-700Toolのターミナル機能を用いる場合、特に設定を行う必要はありません。

ターミナルエミュレーターなどをご利用の場合は、

(ア) CP-700Toolの起動は終了して下さい。

(イ) COMポート番号をデバイスマネージャーで確認の上、ターミナルエミュレーターのポート番号を設定して下さい。(ボーレートなど他の設定は不要です。)

(ウ) ターミナルエミュレーターの改行コードを“CR+LF”に設定して下さい。

B. 操作方法

I. CP-700Toolのターミナル

CP-700Toolの **ターミナル(A)** ボタンをクリックすると、次のような画面が表示されます。

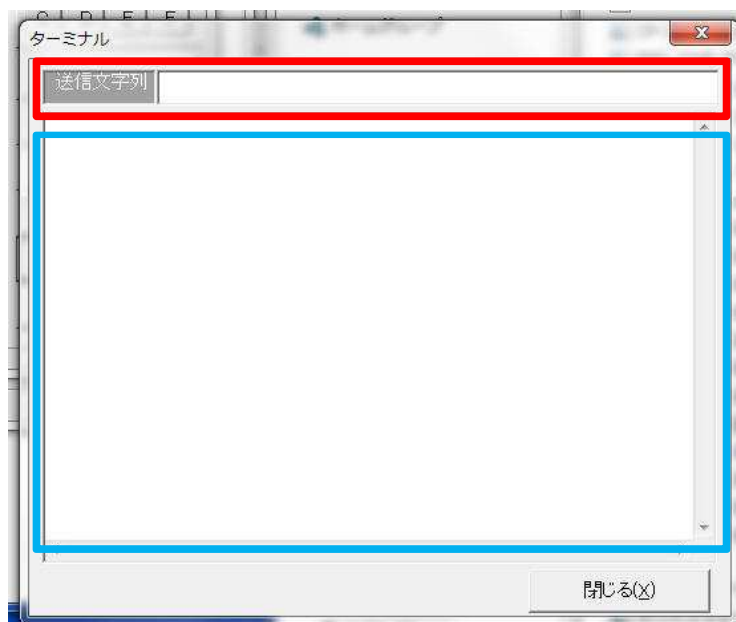


図5. 2. 1 ターミナル画面

送信文字列（赤枠内）にコマンド（フォーマットに従った文字列）を入力して下さい。応答は青枠内に表示されます。

ステージを動作させるコマンドについては、次のⅢ章のコマンドリファレンスを参照して下さい。

通信を終わらせる場合には、右上の **×** または、 **閉じる(X)** ボタンをクリックして下さい。

II. コマンドの入力

CP-700Mの通信は、パソコンからCP-700Mに要求(命令)、CP-700Mが答える(応答)手順で行います。

表5. 2. 1. コマンド通信手順

番号	手順	動作対象	動作内容
1	①	パソコン	[コマンド] : [オプション][デリミタ]
	②	CP-700M	[OK/NG][デリミタ]
	動作条件	番号2～4以外の動作に対応します。 パラメータ番号1 “COMM RES” が “OFF” の時②は返信されません。	
2	①	パソコン	[コマンド] : [オプション][デリミタ]
	②	CP-700M	[応答][デリミタ]
	動作条件	以下のコマンドに対応します。 Q、Q2、Q3、Q4、!、?、I、V、ID、IC、F:PCS、FI:LU、 C(引数無し)、S(引数無し)、CP(引数無し)、RST(引数無し)	
3	①	パソコン	F: [オプション][デリミタ]
	②	CP-700M	[応答][EOF(=1AH)]
	動作条件	コマンド “F” の設定値の報告(U)の時の応答です。 以下のオプションに対応します。 F:M[パラメータ番号]U、F:I0[信号番号]U、F:P[プログラム番号/C]U	
4	①	パソコン	F: [オプション][デリミタ]
	②	パソコン	[文字列/数値][終了]
	③	CP-700M	[OK/NG][デリミタ]
	動作条件	コマンド “F” の設定値確認(D)の応答です。 以下のオプションに対応します。 F:M[パラメータ番号]D、F:I0[信号番号]D、F:P[プログラム番号]D パラメータ番号1 “COMM RES” が “OFF” の時③は返信されません。	

F:ROM コマンドは、7. 1 章を参照下さい。

パラメータ番号1 “COMM RES” を “ON” に設定した場合、CP-700M側が受信のみで応答内容の無いコマンドは、そのコマンドを正常に受け付けると “OK” の文字列を返信します。

パラメータ内容の応答のあるコマンドは、そのコマンドを正常に受け付けると内容を返信することで応答します。

存在しないコマンドや、コマンドの引数に誤りがあり処理できない場合は “NG” の文字列を返信します。

コマンド手順で動作内容の[]部分の説明を下表に示します。

表 5. 2. 2. 通信内容

動作内容	解説
[コマンド]	C P - 7 0 0 Mに要求する命令です。
:	コマンドの後には必ず、“:”を入力して下さい。
[オプション]	[コマンド]の命令で操作する内容を記入します。
[デリミタ]	C P - 7 0 0 T O O Lのターミナル、ターミナルエミュレーターを用いた手入力では[Enter]キーを押すことによって完了します。 通信をソフトウェア操作で行う場合、CR+LF(=0DH, 0AH)を用います。
[応答]	[コマンド]に対するC P - 7 0 0 Mの返信です。
[文字列/数値]	コマンド“F”のオプションに対応した入力を行って下さい。
[終了]	C P - 7 0 0 T O O Lのターミナル、ターミナルエミュレーターを用いた手入力では[Z]キーを入力します。 通信をソフトウェア操作で行う場合、EOF=1AHを用います。
[OK/NG]	パラメータ番号 1 “COMM RES” が “ON” の時にC P - 7 0 0 Mから返信されます。 OK:正常入力、NG:異常入力 の意味を持ちます。

[]内の詳細は、Ⅲ. コマンドリファレンスを参照して下さい。

入力に[]は不要です。

コマンドのオプション部分の共通内容を以下に説明します。

表 5. 2. 3. オプションの共通内容

	解説
[軸]	1, 2, 3, Wが使用可能です。 Wを指定するとすべての軸として機能します。
[方向]	省略あるいは“+”指定時、正方向に復帰を行います。 “-”指定時は、負方向に機械原点復帰動作を行います。
[相対数]	現在位置からの移動パルス量を入力します。
[絶対位置]	機械原点 (コマンド“H”)、位置カウンタを0にする設定 (コマンド“R”)、座標置換設定 (コマンド“RC”) で変換によりカウンタ値が“0”となった部分を基準にパルス数を計上した位置を入力します。

III. コマンドリファレンス

C P - 7 0 0 M を操作するコマンド群は次の通りです。

表 5. 2. 4. コマンド一覧 (1)

番号	コマンド	名称	内容
制御 (駆動系) 命令 1			
1	H	機械原点復帰命令	機械原点を検出、原点位置復帰
2	H n	機械原点復帰命令	機械原点検出方式の指定と原点復帰
3	M	相対移動パルス数 設定命令	移動軸、方向、相対移動パルス数の設定、移動
4	A	絶対移動パルス数 設定命令	移動軸、絶対位置座標 (パルス数) を設定、移動
5	E	円弧補間 (第 1、 2 軸) 運転命令	第 1、第 2 軸の円弧補間動作
6	E 2	円弧補間 (第 1、 3 軸) 運転命令	第 1、第 3 軸の円弧補間動作
7	E 3	円弧補間 (第 2、 3 軸) 運転命令	第 2、第 3 軸の円弧補間動作
8	K	直線補間運転命令	指定された 2 軸または 3 軸の直線補間動作
9	J	ジョグ運転命令	自起動速度で連続定速運転
1 0	G	駆動指令	駆動開始の命令
1 1	L	停止命令	移動中の軸を停止
制御 (設定系) 命令 2			
1 1	R	カウンタ 0 クリア 設定	現在位置カウンタを強制的に “0” にする
1 2	R C	座標置換設定	現在位置カウンタを任意値に書き換え
1 4	D	速度設定	駆動速度を設定する
1 5	T	トリガ出力設定	トリガ端子から出力する信号パルスの制御
1 6	C	励磁設定	モータの励磁を制御 (ON / OFF)
1 7	R S T	リセット出力設定	ドライバのリセット制御
1 8	C P	補間機能設定	標準補間 / 高精度補間の切り替え

表5. 2. 5. コマンド一覧 (2)

番号	コマンド	名称	内容
機能命令			
1 9	I	入力確認命令	I / Oコネクタ汎用入力ポートの状態読み取り
2 0	O	出力制御命令	I / Oコネクタ汎用出力ポートの出力制御
2 1	P	プログラム命令	通信制御モードのプログラムの状態で外部機器モードとして制御する命令です。
2 2	F	ファンクション命令	プログラムデータとパラメータデータを読み書きする命令です。
2 3	F I	入力イベント命令	I / Oコネクタの入力状態を監視して、その変化をアプリケーションで利用するために設定するための命令です。
2 4	F O	出力イベント命令	I / Oコネクタの出力を制御して、アプリケーションで利用するために設定するための命令です。
確認命令			
2 5	Q	状態確認 1 命令	ステージのリミットスイッチの状態とコントローラの状態の確認
2 6	Q 2	状態確認 2 命令	ステージの状態とコントローラの状態の確認
2 7	Q 3	速度確認	コントローラの設定速度の確認
2 8	Q 4	プログラム行番号確認	実行中のプログラム番号の確認
2 9	!	状態確認 3 命令	コントローラの状態確認
3 0	V	バージョン情報	コントローラのファームウェアバージョンの確認
3 1	?	接続ユニット番号取得	デイジーチェーンで接続されているユニット番号の取得
3 2	I D	ドライバコネクタ入力状態確認	DRIVER 1、DRIVER 2、DRIVER 3コネクタの入力信号の状態取得
3 3	I C	I / Oコネクタ信号状態確認	I / Oコネクタの信号状態取得

表 5. 2. 6. 制御（駆動系）命令 1（1）

番号	命令		
1	文字	H	
	名称	機能内容	
	機械原点 復帰命令	ステージにある機械原点を検出し、原点位置へ復帰させる命令です。 コントローラの内部パラメータで選択された機械原点復帰方法を実施 します。	
		フォーマット	
		H: [軸] [方向(省略可)]	
		使用例	
		H:W	全軸とも機械原点復帰
		H:1	第 1 軸のみ機械原点復帰
2	文字	H n	
	名称	機能内容	
	機械原点 復帰命令	機械原点に復帰させる命令に検出方式を指定する命令です。	
		フォーマット	
		H [方式] : 軸 [方向] [方式] : 原点検出方式内部パラメータの番号に連動しています。 * 原点復帰方式 3 ～ 5 は一方向不可です。	
		使用例	
		H3:1	原点復帰 3 方式で 1 軸のみ原点復帰
		H2:W+-	原点復帰 2 方式で第 1 軸と第 3 軸はモータ側での正 方向で、第 2 軸は負方向の機械原点復帰

表 5. 2. 7. 制御（駆動系）命令 1（2）

番号	命令		
3	文字	M	
	名称	機能内容	
	相対移動 パルス 設定命令	指定した軸、方向、相対移動パルス数の移動を行います。	
		フォーマット	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定軸のみに移動命令を実行させる場合 M: [軸] [方向] P [相対数] ・ 複数軸に移動命令を実行させる場合 M: W [方向] P [相対数] [方向] P [相対数] →①に続く →① [方向] P [相対数] 全軸に対して指定をするときは必ず M のあとに W を付加します。	
		<ul style="list-style-type: none"> ・ サイクロイド加減速で駆動する場合 M: [軸] [方向] SP [相対数] 	
		速度設定は、番号 14 の速度設定 “D” で行います。	
		使用例	
		M: 1+P5000 G:	第 1 軸を+方向へ 5,000 パルス移動命令 移動開始
		M: W-P20+P50+P60 G:	第 1 軸を-方向へ 20、 第 2 軸を+方向へ 50、 第 3 軸を+方向へ 60 パルス移動命令 移動開始
		M: W+P0+P500+P1000 G:	第 1 軸は移動しない、 第 2 軸を+方向へ 500、 第 3 軸を+方向へ 1,000 パルス移動命令 移動開始
		M: 2+SP5000 G:	第 2 軸を+方向 5,000 パルス、サイクロイド加減速移動命令 移動開始

表 5. 2. 8. 制御（駆動系）命令 1（3）

番号	命令	
4	文字	A
	名称	機能内容
	絶対移動 パルス 設定命令	指定した軸、絶対座標位置（パルス数）の移動を行います。
		フォーマット
		・ 特定軸のみに移動命令を実行させる場合 A:[軸][方向]P[絶対位置]
		・ 複数軸に移動命令を実行させる場合 A:W[方向]P[絶対位置][方向]P[絶対位置][方向]P[絶対位置] 全軸に対して指定をするときは必ず A のあとに W を付加します。
		・ サイクロイド加減速で駆動する場合 A:[軸][方向]SP[絶対位置]
		速度設定は、番号 14 の速度設定 “D” で行います。
		使用例
		A:1+P2000 G:
A:W+P2000+P500+P500 G:	第 1 軸を+2,000 の座標位置、 第 2 軸を+500 の座標位置、 第 3 軸を+500 の座標位置へ移動命令 移動開始	
A:W+P0+P500+P500 G:	第 1 軸を+0 の座標位置、 第 2 軸を+500 の座標位置、 第 3 軸を+500 の座標位置へ移動命令 移動開始	
A:1+SP2000 G:	第 1 軸を+2,000 の座標位置へサイクロイド 加減速移動命令 移動開始	

表 5. 2. 9. 制御（駆動系）命令 1（4）

番号	命令	
5	文字	E
	名称	機能内容
		第 1、第 2 軸の 2 軸を指定速度で円を描く（円弧補間）運動を自起動速度で行います。
		フォーマット
		[回転方向]に指示の無い場合は時計方向へ回転し、E:-W...で反時計方向へ回転します。 E:[回転方向]W[方向]P[相対数][方向]P[相対数] →①に続く
		第 1 軸の終点相対座標位置 第 2 軸の終点相対座標位置 →①[方向]P[相対数][方向]P[相対数]
		第 1 軸の中心相対座標位置 第 2 軸の中心相対座標位置 ヘリカル補間の場合、円弧運転内容の後に回転数“R”と直線移動量“H”を追加します。（ヘリカル補間使用時は高精度補間を選択して下さい。） R[回転数]:円弧側は[回転数(整数)]が追加されて運転します。 R は省略可能です。（多回転なし、R0 と同じ意味です。） [方向]H[相対数]:直線軸の相対移動量です。 H は省略すると従来の円弧補間です。 （R の記述がある場合、記述分の回転数が追加されます。）
		E:[回転方向]W[方向]P[相対数][方向]P[相対数] →①に続く
		第 1 軸の終点相対座標位置 第 2 軸の終点相対座標位置 →①[方向]P[相対数][方向]P[相対数] →②に続く
		第 1 軸の中心相対座標位置 第 2 軸の中心相対座標位置 →②R[回転数][方向]H[相対数]
円弧補間 (第 1、2 軸) 運転命令		全円回転数 直線移動量 速度設定は、番号 14 の速度設定“D”で行います。 但し、補間動作内容で速度が異なります。 通常補間では、速度設定“D”で設定した通りの動作を行います。 高精度補間では動作の開始は速度設定“D”で設定した通り初速から加速して定速動作しますが、動作の終了は、即停止状態になります。
	使用例	
	E:W+P0+P0+P100+P0 G:	現在位置から+100, 0 を中心に時計方向へ 1 回転移動命令 移動開始
	E:-W+P10+P10+P10+P0R1+H10 G:	現在位置から+10, 0 を中心に反時計方向へ 1 回転と 3/4 回転移動、直線移動 10 命令 移動開始

表 5. 2. 10. 制御（駆動系）命令 1（5）

番号	命令	
6	文字	E 2
	名称	機能内容
		第 1、第 3 軸の 2 軸を指定速度で円を描く（円弧補間）運動を自起動速度で行います。
		フォーマット
		[回転方向]に指示の無い場合は時計方向へ回転し、E2:-W...で反時計方向へ回転します。 E2:[回転方向]W[方向]P[相対数][方向]P[相対数] →①に続く <div style="text-align: center;"> └──────────┘ └──────────┘ </div> 第 1 軸の終点相対座標位置 第 3 軸の終点相対座標位置 →①[方向]P[相対数][方向]P[相対数] <div style="text-align: center;"> └──────────┘ └──────────┘ </div> 第 1 軸の中心相対座標位置 第 3 軸の中心相対座標位置 へリカル補間の場合、円弧運転内容の後に回転数“R”と直線移動量“H”を追加します。（へリカル補間使用時は高精度補間を選択して下さい。） R[回転数]:円弧側は[回転数(整数)]が追加されて運転します。 R は省略可能です。（多回転なし、R0 と同じ意味です。） [方向]H[相対数]:直線軸の相対移動量です。 H は省略すると従来の円弧補間です。 （R の記述がある場合、記述分の回転数が追加されます。） E2:[回転方向]W[方向]P[相対数][方向]P[相対数] →①に続く <div style="text-align: center;"> └──────────┘ └──────────┘ </div> 第 1 軸の終点相対座標位置 第 3 軸の終点相対座標位置 →①[方向]P[相対数][方向]P[相対数] →②に続く <div style="text-align: center;"> └──────────┘ └──────────┘ </div> 第 1 軸の中心相対座標位置 第 3 軸の中心相対座標位置 →②R[回転数][方向]H[相対数] <div style="text-align: center;"> └──────────┘ └──────────┘ </div> 全円回転数 直線移動量 速度設定は、番号 14 の速度設定“D”で行います。 但し、補間動作内容で速度が異なります。 通常補間では、速度設定“D”で設定した通りの動作を行います。 高精度補間では動作の開始は速度設定“D”で設定した通り初速から加速して定速動作しますが、動作の終了は、即停止状態になります。
		使用例
	E2:W+P0+P0+P100+P0 G:	現在位置から+100, 0 を中心に時計方向へ 1 回転移動命令 移動開始
	E2:-W+P10+P10+P10+P0R1+H10 G:	現在位置から+10, 0 を中心に反時計方向へ 1 回転と 3/4 回転移動、直線移動 10 命令 移動開始

表 5. 2. 1 1. 制御（駆動系）命令 1（8）

番号	命令	
7	文字	E 3
	名称	機能内容
		第 2、第 3 軸の 2 軸を指定速度で円を描く（円弧補間）運動を自起動速度で行います。
		フォーマット
		[回転方向]に指示の無い場合は時計方向へ回転し、E3:-W...で反時計方向へ回転します。 E3:[回転方向]W[方向]P[相対数][方向]P[相対数] →①に続く
		第 2 軸の終点相対座標位置 第 3 軸の終点相対座標位置 →①[方向]P[相対数][方向]P[相対数]
		第 2 軸の中心相対座標位置 第 3 軸の中心相対座標位置 ヘリカル補間の場合、円弧運転内容の後に回転数“R”と直線移動量“H”を追加します。（ヘリカル補間使用時は高精度補間を選択して下さい。） R[回転数]:円弧側は[回転数(整数)]が追加されて運転します。 R は省略可能です。（多回転なし、R0 と同じ意味です。） [方向]H[相対パルス数]:直線軸の相対移動量です。 H は省略すると従来の円弧補間です。 （R の記述がある場合、記述分の回転数が追加されます。）
		E3:[回転方向]W[方向]P[相対パルス数][方向]P[相対パルス数] →①に続く
		第 2 軸の終点相対座標位置 第 3 軸の終点相対座標位置 →①[方向]P[相対パルス数][方向]P[相対パルス数] →②に続く
		第 2 軸の中心相対座標位置 第 3 軸の中心相対座標位置 →②R[回転数][方向]H[相対パルス数]
円弧補間 (第 2、3 軸) 運転命令		全円回転数 直線移動量 速度設定は、番号 14 の速度設定“D”で行います。 但し、補間動作内容で速度が異なります。 通常補間では、速度設定“D”で設定した通りの動作を行います。 高精度補間では動作の開始は速度設定“D”で設定した通り初速から加速して定速動作しますが、動作の終了は、即停止状態になります。
	使用例	
	E3:W+P0+P0+P100+P0 G:	現在位置から+100, 0 を中心に時計方向へ 1 回転移動命令 移動開始
	E3:-W+P10+P10+P10+P0R1+H10 G:	現在位置から+10, 0 を中心に反時計方向へ 1 回転と 3/4 回転移動、直線移動 10 命令 移動開始

表 5. 2. 1 2. 制御（駆動系）命令 1（1 0）

番号	命令	
8	文字	K
	名称	機能内容
	直線補間 命令	指定された 2 軸または 3 軸を自起動速度で同時にスタートし同時に停止します。
		フォーマット
		K: W[方向]P[相対数][方向]P[相対数][方向]P[相対数] <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 第 1 軸相対移動 パルス数 第 2 軸相対移動 パルス数 第 3 軸相対移動 パルス数 </div> 速度設定は、番号 14 の速度設定“D”で行います。 但し、補間動作内容で速度が異なります。 通常補間では、速度設定“D”で設定した通りの動作を行います。 高精度補間では動作の開始は速度設定“D”で設定した通り初速から加速して定速動作しますが、動作の終了は、即停止状態になります。
		使用例
		<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> K: W+P1000+P500+P500 G: </div> <div style="flex: 1; padding-left: 10px;"> 現在位置から 第 1 軸+1,000 第 2 軸+500 第 3 軸+500 へ直線的に移動命令 移動開始 </div> </div>
9	文字	J
	名称	機能内容
	ジョグ 運転命令	自起動速度で連続定速運転をします。
		フォーマット
		J: [軸][方向] 複数軸を同時に移動させる場合は下記のように指定します。 J: W[第 1 軸方向][第 2 軸方向][第 3 軸方向] 速度設定は、番号 14 の速度設定“D”で行います。
		使用例
		<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> J: 1+ G: <div style="border-top: 1px dashed black; margin-top: 10px;"> J: W+-+ G: <div style="margin-top: 10px;"> L: 1 </div> </div> </div> <div style="flex: 1; padding-left: 10px;"> 第 1 軸を+方向へ移動命令 移動開始 第 1 軸を+方向へ、第 2 軸を-方向へ、第 3 軸 を+方向に同時に移動命令 移動開始 第 1 軸の移動停止 </div> </div>

表 5. 2. 13. 制御（駆動系）命令 1（11）

番号	命令	
10	文字	G
	名称	機能内容
	駆動命令	駆動開始の命令です。
		フォーマット
		M, A, J, K, E 命令でセット後にこの命令で移動開始します。
11	文字	L
	名称	機能内容
	停止命令	移動中の軸を停止させる命令です。
		フォーマット
		L:[軸] : 減速停止 [軸]に停止させる軸番号を指定します。“W”を指定すると全ての軸を減速停止させます。 “E”を指定した場合、全ての軸を即停止させます。
		使用例
		L:2 第2軸を減速停止
		L:W 全ての軸を減速停止
		L:E 全ての軸を即停止させます。

表 5. 2. 1 4. 制御（駆動系）命令 2（1）

番号	命令	
1 2	文字	R
	名称	機能内容
	カウンタ 0クリア 設定	現在位置カウンタを 0 クリアします。 「H」命令で機械原点復帰させるとこの座標系をクリアします。
		フォーマット
		R:[軸] [軸]に現在位置カウンタを 0 クリアさせたい軸番号を指定します。“W” を指定すると全ての軸の現在位置カウンタを 0 クリアします。
		使用例
1 3	文字	R C
	名称	機能内容
	座標置換 設定	現在位置カウンタを強制的に符号+指定パルス数の位置として値を書 き換えます。 「H」命令で機械原点復帰をさせてもこの座標系を維持します。 この座標系をクリアする方法は次の通りです。 ・「H」命令後に「R」命令を実施 ・C P - 7 0 0 M の電源を O F F
		フォーマット
		RC:[軸][方向]P[絶対位置] [軸]指定、または全軸指定の場合、 RC:W[方向]P[絶対位置][方向]P[絶対位置][方向]P[絶対位置]
		使用例
1 4	文字	D
	名称	機能内容
	速度設定	駆動速度を設定する命令です。
		フォーマット
		D:[軸]S[pr]F[pr]R[ta] [軸]指定、または全軸指定の場合、 D:WS[pr] F[pr]R[ta]S[pr]F[pr]R[ta]S[pr]F[pr]R[ta] S : 初速度 pr : パルスレート[pulse/sec(pps)] F : 最大速度 ta : 加速時間[msec(ms)] R : 加減速時間
		使用例
	D:2S500F1000R100 第 2 軸を初速度 500pps、最大速度 1,000pps、加減速 100ms にセット	
	D:WS5F5R0S5F10R10S5F10R10 全ての軸を一度にセット	

表 5. 2. 1 5. 制御（駆動系）命令 2（2）

番号	命令		
1 5	文字	T	
	名称	機能内容	
	トリガ出力設定	トリガ端子から出力する信号パルスを設定します。	
		フォーマット	
		T:T[タイマ値] : 指定時間ごとにトリガ出力します。 [タイマ値] 1～100000 (1 ミリ秒～100 秒)	
		T:P[軸]P[パルス値] : 指定軸に対して指定パルス移動毎にトリガ出力します。	
		T:S : トリガ出力を禁止します。 出力待機状態を解除する場合にも使用します。	
		T:M : 本コマンド受付時トリガを 1 回出力します。	
		T:[軸][方向]P[絶対位置] : ステージの移動中、任意の位置でトリガ出力を行います。駆動コマンド発行前に設定して下さい。	
		T:[軸]TP[パルス値] : ステージの加速から等速域に達すると指定パルス間隔でトリガを出力します。	
		使用例	
		T:T100	1 秒ごとにトリガ出力
T:P2P5	第 2 軸の移動に同期して 5 パルスごとに出力		
T:1+P10000	第 1 軸ステージの絶対座標値 10, 000 パルスでトリガ出力を行うように設定		
T:1TP1000	第 1 軸ステージが定速域に到達した時、1, 000 パルス毎にトリガを出力します。		

表 5. 2. 1 6. 制御（駆動系）命令 2（3）

番号	命令	
1 6	コマンド	C
	機能	内容
	励磁 設定	ステッピングモータの励磁を制御します。
		フォーマット
		C:[軸][励磁] C: 現在の出力状態を応答します。 [励磁]: ステッピングモータの励磁設定を行います。 1: モータ励磁します。 0: モータ励磁解除します。
		使用例
		C:10 第 1 軸を励磁解除
		C:W1 全軸を励磁
		C: 1, 1, 1 励磁状態確認 全軸励磁

表 5. 2. 17. 制御（駆動系）命令 2（4）

番号	命令		
17	文字	R S T	
	名称	機能内容	
	リセット 出力設定	ステッピングモータドライバ C P-D 7 へのリセット信号「R S T」の制御を行います。	
		フォーマット	
		RST:[軸][初期化] RST: 現在の出力状態を応答します。 [初期化]: リセット信号の設定を行います。 1: リセット信号を ON します。 0: リセット信号を OFF します。	
		使用例	
		RST:W1	全軸のリセット信号を ON
		RST:20	第 2 軸のリセット信号を OFF
		RST: 1, 0, 1	リセット信号状態確認 第 1、3 軸リセット信号を ON、 第 2 軸リセット信号を OFF
18	文字	C P	
	名称	機能内容	
	補間機能 設定	C P-700M の補間機能を選択するコマンドです。	
		フォーマット	
		CP:[補間] CP: 現在の設定値を返します。 [補間]: 補間の機能設定を行います。 0: 標準補間に設定します。 1: 高精度補間に設定します。 この設定は、電源を遮断、再投入でも状態を保持します。	
		使用例	
		CP:1	高精度補間の指定
		CP: 1	現在の設定状態確認 高精度補間

表 5. 2. 18. 機能命令 (1)

番号	命令		
1 9	文字	I	
	名称	機能内容	
	入力確認	I / O コネクタ汎用入力ポートの状態を確認できます。	
		フォーマット	
		I:	
		使用例	
		I: 128	入力状態を要求します。 0～255 入力状態を 8 ビットで返信されます この場合は IN8 だけが ON になっています
		I: 5	入力状態を要求します。 IN1 と IN3 が ON になっています
2 0	文字	O	
	名称	内容	
	出力制御	I / O コネクタ汎用出力ポートの出力を制御できます。	
		フォーマット	
		0:[8 ビットデータ]	
		使用例	
		0:1	OUT1 を ON にします。

汎用ポートと入力数値の関係は 7. 4 章 I / O コネクタ汎用ポートを参照下さい。

表 5. 2. 19. 機能命令 (2)

番号	命令		
2 1	文字	P	
	名称	機能内容	
	プログラム命令	パソコンによる通信制御モードの状態では外部機器モードとして制御できます。	
		フォーマット	
		P:Pn	(n=1～16)内部プログラム 0～F 番を選択します。
		P:PnU	(n=1～16)内部プログラムの読み込みを行います。
		P:PCn	(n=000～015)外部 (USB メモリ) プログラム 0～F 番を選択します。
		PCU	外部 (USB メモリ) プログラムの読み込みを行います。
		P:S	プログラム動作の単独動作を開始します。
		P:E	プログラム動作の単独動作を停止します。
		P:STEP0	プログラム動作のステップ送りモードを OFF にします。
		P:STEP1	プログラム動作のステップ送りモードを ON にします。
		P:U0	プログラム動作の単独動作を一時停止します。
		P:U1	プログラム動作の単独動作の一時停止を解除します。 プログラム動作のステップ送りモードのときには、プログラムを 1 行ずつ進行します。
		P:C0	プログラム動作完了と同時に“COMP”の文字データの送信を禁止します。
		P:C1	プログラム動作完了と同時に“COMP”の文字データの送信を許可します。
		P:T0	トリガ信号の出力と同時に“TRG”の文字データの送信を禁止します。
		P:T1	トリガ信号の出力と同時に“TRG”の文字データの送信を許可します。
		使用例	
		P:P1	内部プログラム 0 番を選択
		P:P1U	内部プログラム 0 番を読み込み
		P:S	内部プログラム 0 番を実行
		P:PC000	USB メモリのプログラムを選択
		F:PCU	USB メモリのプログラムを読み込み
		P:S	USB メモリのプログラムを実行

表 5. 2. 20. 機能命令 (3)

番号	命令																				
2 2	文字	F																			
	名称	機能内容																			
	ファンクション 命令	パラメータ、プログラムデータなどの設定を読み書きします。																			
		フォーマット																			
		F:M[パラメータ番号]U							指定したパラメータ番号を読み込みます。 パラメータ番号を未記入の時は、全パラメータ番号を読み込みます。 全パラメータの読み出しはC P - 7 0 0 M Tool のターミナル画面の左側からパラメータ番号 1 番です。												
		F:M[パラメータ番号]D							指定したパラメータ番号の書き込み パラメータ番号を未記入の時は、全パラメータ番号を書き込みます。												
		F:I0[信号番号]U							指定した I/O コネクタの信号番号の論理設定値を読み込みます。 信号番号を未記入の時は、全信号番号を読み込みます。 信号番号は以下の通りです。												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		START	PSEL1	PSEL2	PSEL3	PSEL4	STOP	E_STOP	CANSEL	SEARCH_1	SEARCH_2	SEARCH_3	JOG+	JOG-	SPD0	SPD1	JSEL1	JSEL2	JSEL3	E-RESET	SPEED
		下記左側へ続く																			
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
		LATCH	IN1	IN2	IN3	IN4	IN5	IN6	IN7	IN8	OUT1	OUT2	OUT3	OUT4	OUT5	OUT6	OUT7	OUT8	BUSY	E-STOP	
									0：正論理(フォトカプラ動作状態で“ON”) 1：負論理(フォトカプラ動作状態で“OFF”) E_STOP は初期状態負論理です。 その他の信号は初期状態正論理です。												

表 5. 2. 2 1. 機能命令 (4)

番号	命令		
2 2	文字	F	
	名称	フォーマット	
	ファンク ション 命令	F:IO[信号番号]D	指定した I/O コネクタの信号番号の論理設定値を書き込みます。 信号番号を未記入の時は、全信号番号を書き込みます。 0 : 正論理(フォトカプラ動作状態で “ON”) 1 : 負論理(フォトカプラ動作状態で “OFF”)
		F:IOI	全ての信号の論理設定を初期化します。
		F:P[プログラム番号]U	指定したプログラム番号を読み込みます。
		F:P[プログラム番号]D	指定したプログラム番号を書き込みます。 Z、z、または EOF (0x1A) を付けてプログラムデータの最後とします。
		F:PCU	USB メモリから取り込んだプログラムの読み込みを行います。
		F:PCS	外部メモリのプログラムサイズの報告
		F:ROM	ファームウェア更新するコマンドです。 C P - 7 0 0 T o o l のターミナルでは使用しないで下さい。 コマンド実行後、ファームウェアを C P - 7 0 0 M に送信して下さい。送信完了後、書き込みを行います。*. sdm の拡張子を使用します。
		使用例	
		F:M1U OFF	パラメータ番号 1 を読み出します。 パラメータ番号 1 の設定値の応答
		F:M1D ONz	パラメータ番号 1 の書き込みを行います。 パラメータ番号 1 を “ON” に設定します。
		F:P1	この命令実行後、画面上に C P - 7 0 0 M 内部メモリのプログラム番号 0 番のプログラムを読み出します。

表 5. 2. 2 2. 機能命令 (5)

番号	命令		
2 3	文字	F I	
	名称	機能内容	
	入力 イベント 命令	I / Oポートの入力状態を監視して、その変化をアプリケーションで利用するための機能です。	
		フォーマット	
		FI:0	入力イベント機能を無効にします。
		FI:1	入力イベント機能を有効にします。 汎用入力ポートの何れかの入力に変化した時、“I”の文字に変化後の汎用入力ポート(8:1)を bit[7:0]とし、ON/OFF 状態を 10 進数として付加して返信します。
		FI:L	I/OコネクタのLATCHに信号が入るとその時の座標値を格納します。 コマンド発行後、信号入力待機状態になりますので、駆動コマンド発行前に設定して下さい。 全軸の座標値を C P - 7 0 0 M の内部ROMへ格納しますので、電源を切っても座標値を保持します。
		FI:LU	LATCHに信号が入力した時の座標値を返信します。
		FI : [軸] [方向] P [座標値] I [入力] W [時間]	
		I/O コネクタの汎用入力ポートの指定したポートに信号が入ると座標値の変更を行います。 コマンド発行後、信号入力待機状態になりますので、駆動コマンド発行前に設定して下さい。 プログラム運転と合わせて利用する場合は、プログラム運転開始前に開始ごとに設定して下さい。 信号が入力した時点で、既に変更到達座標値を超えている場合や、減速停止後、Wの設定時間経過後、変更到達座標位置まで位置決め動作します。 最終位置に向かって減速を開始している場合に、信号入力があり、さらに停止位置を超える場合は、再度加速します。 [座標値] : 最終到達座標の絶対値(パルス数) を入力します。 [入力] : 使用する汎用入力ポート番号(1~8) を設定します。 [時間] : 移動反転時の加減速時間の設定。	

表 5. 2. 23. 機能命令 (6)

番号	命令		
23	文字	F I	
	名称	フォーマット	
	入力 イベント 機能選択	FI:[軸]S[速度] FI:S	<p>I/O コネクタのピン番号 20 “SPEED” に信号が入ると速度変更を実施します。</p> <p>コマンド発行後、信号入力待機状態になりますので、駆動コマンド発行前に設定して下さい。</p> <p>プログラム運転と合わせて利用する場合は、プログラム運転開始前に開始ごとに設定して下さい。</p> <p>複数軸の設定の場合、速度変更の比率は同じです。加速中に信号が入り、指定速度が現在の速度より低い速度の場合は減速します。</p> <p>最終位置に向かって、減速を開始した後の信号入力による速度変更はできません。</p> <p>速度の切り替わる加減速時間は、コマンド “D” の設定を用います。</p> <p>[速度]：パラメータ、“MAX_SPEED” の 0.1%～100.0%→(1～1000)に設定。</p> <p>プログラム運転で使用する場合 [速度]：速度欄に指定された速度の 0.1%～100.0%→(1～1000)に設定。</p> <p>割り込み入力待機状態を解除します。</p>

表 5. 2. 2 4. 機能命令 (7)

番号	命令		
2 3	文字	F I	
	名称	使用例	
	入力 イベント 機能選択		
		FI:1 I9	入力イベント機能を有効にします。 汎用入力ポート 1 と 4 が同時に変化した場合は I9 を返します。
		FI:L J:W++ G:	LATCH信号による座標値の取得を設定します。 ジョグ運転を設定します。 動作開始。 この後LACH信号入力でその時の座標値を C P - 7 0 0 M の内部ROMに格納します。
		FI:LU +1756473, -4635287, +8473	LATCH 信号で取得した座標値の要求。 座標値の回答
		FI:1+P50000I1	第1軸の最終到達座標値を50, 000パルスに設定、位 置決め完了の変更条件をI/Oコネクタの汎用入力 ポートの1番に設定します。
		A:1+P10000	第1軸を絶対座標値10, 000パルスに移動するよう に設定します。
		G:	移動開始。 第1軸が10, 000パルスまでの位置決め途中汎用入 力ポート1番に信号が入力されると最終到達座標 値を50, 000パルスに変更します。
		FI:1S100	第 1 軸駆動中、SPEED に信号が入ると速度を MAX_SPEED の 10%の値にするように設定します。
		M:1+P50000	第 1 軸、50, 000 パルス移動を設定します。
		G:	移動開始。 この後、I/O コネクタの SPEED に信号が入力され ると移動速度を MAX_SPEED の 10%に変更して動作 します。

表 5. 2. 25. 機能命令 (8)

番号	命令		
2 4	文字	F O	
	名称	機能内容	
	出力 イベント 命令	I / O コネクタの汎用出力ポートを利用します。 軸動作に対応した出力が行えます。	
		フォーマット	
		F0:S	イベント出力待機状態を解除します。
		F0:[軸][方向]P[座標値]O[出力]W[時間]	
		<p>軸の移動中に、任意の位置で指定した I/O コネクタの汎用出力ポートから出力を行います。 コマンド発行後、イベント出力待機状態になりますので駆動コマンド発行前に設定して下さい。 プログラム運転と合わせて利用する場合は、プログラム運転開始前に開始ごとに設定して下さい。 [座標値]：出力を行う座標の絶対値(パルス数)を入力します。 [出力]：出力する汎用入力ポート番号(1~8)を設定します。 [時間]：時間指定するとワンショットパルス出力となります。</p>	
		F0:[軸]T0[出力番号]W[時間]	
		<p>軸が加速から等速域に到達すると、指定した I/O コネクタの汎用出力ポートから出力を行います。 コマンド発行後、イベント出力待機状態になりますので駆動コマンド発行前に設定して下さい。 プログラム運転と合わせて利用する場合は、プログラム運転開始前に開始ごとに設定して下さい。 [出力]：出力する汎用入力ポート番号(1~8)を設定します。 [時間]：時間指定するとワンショットパルス出力となります。</p>	

表 5. 2. 2 6. 機能命令 (9)

番号	命令		
2 4	文字	F O	
	名称	使用例	
	出力 イベント 命令	F0:1+P1000001 A:1+P50000 G:	第 1 軸 が 10,000 パルスに到達した時、I/O コネクタの汎用出力ポート 1 を出力するように設定します。(左記の“0”は英文字の“0”です。判別が困難のため便宜上記述しています。) 第 1 軸を+50,000 の座標位置へ移動させる設定を行います。 移動開始。 この後、第 1 軸が 10,000 パルスの座標位置に到達すると、汎用出力ポート 1 を動作させます。 引き続き第 1 軸は移動を続けます。
		F0:1T01 A:1+P50000 G:	第 1 軸 が定速域に到達した時、I/O コネクタの汎用出力ポート 1 を出力するように設定します。 第 1 軸を+50,000 の座標位置へ移動させる設定を行います。 移動開始。 この後、第 1 軸が定速域に到達すると、汎用出力ポート 1 を動作させます。 引き続きステージ 1 は移動を続けます。

表 5. 2. 27. 確認命令 (1)

番号	命令						
2 5	文字	Q					
	名称	機能内容					
	状態確認 1 命令	ステージのリミットセンサとコントローラの状態を確認する命令です。					
		フォーマット					
		Q:送信により、下記が返信されます。 第 1 軸座標値, 第 2 軸座標値, 第 3 軸座標値, ACK1, ACK2, ACK3					
		ACK1	X : コマンドまたはパラメータ・エラー K : コマンド正常受付				
			ACK2	リミットセンサの状態により、下記のコードテーブルに従って出力されます。			
		コード		第 3 軸	第 2 軸	第 1 軸	
		0		0	0	0	
		1		0	0	1	
		2		0	1	0	
		3		0	1	1	
4	1	0		0			
5	1	0		1			
6	1	1		0			
7	1	1	1				
0 : リミットセンサが動作していない 1 : リミットセンサが動作している							
ACK3	B : コマンド L, I, O, Q, !, P を受付可 R : 全コマンド受付可 I : インターロック中						
使用例							
Q: + 100, + 100, + 0, K, 7, R				Q:命令			
第 1 軸座標値 100, 第 2 軸座標値 100, 第 3 軸座標値 0, コマンド正常受付, 全軸リミットセンサ正常, 全コマンド受付可							

表 5. 2. 28. 確認命令 (2)

番号	命令		
26	文字	Q 2	
	名称	機能内容	
	状態確認 2 命令	ステージとコントローラの状態確認命令です。	
		フォーマット	
		Q2:送信により、下記が返信されます。	
		第 1 軸座標値, 第 2 軸座標値, 第 3 軸座標値, ACK1, ACK2, ACK3, ACK4, ACK5	
		ACK1	X : コマンドまたはパラメータ・エラー K : コマンド正常受付
		ACK2	L- : 第 1 軸の CW(-)側リミットセンサで停止 L+ : 第 1 軸の CCW(+)側リミットセンサで停止 L1 : 第 1 軸の原点近接センサ ON 停止 L2 : 第 1 軸の原点センサ ON K : 正常停止 (標準)
		ACK3	M- : 第 2 軸の CW(-)側リミットセンサで停止 M+ : 第 2 軸の CCW(+)側リミットセンサで停止 M1 : 第 2 軸の原点近接センサ ON 停止 M2 : 第 2 軸の原点センサ ON K : 正常停止 (標準)
		ACK4	N- : 第 3 軸の CW(-)側リミットセンサで停止 N+ : 第 3 軸の CCW(+)側リミットセンサで停止 N1 : 第 3 軸の原点近接センサ ON 停止 N2 : 第 3 軸の原点センサ ON K : 正常停止 (標準)
		ACK5	B : コマンド L, I, O, Q, !, P を受付可 R : 全コマンド受付可 I : インターロック中
		使用例	
		Q2: + 100, + 100, + 0, K, K, K, K, R	Q2 命令
		第 1 軸座標値 100, 第 2 軸座標値 100, 第 3 軸座標値 0, コマンド正常受付, 全軸正常停止, 全コマンド受付可	

表 5. 2. 29. 確認命令 (3)

番号	命令	
27	文字	Q 3
	名称	機能内容
	速度確認	速度の設定を確認することができます。
		フォーマット
		Q3: 応答は、 Q3:S[pr]F[pr]R[ta],S[pr]F[pr],R[ta],S[pr]F[pr],R[ta] <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 第 1 軸 第 2 軸 第 3 軸 </div>
		S : 初速度 F : 最大速度 R : 加減速時間 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> pr : パルスレート [pulse/sec (pps)] ta : 加速時間 [msec (ms)] </div>
		使用例
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Q3: Q3:S1000F3000R16,S1000F3000R16,S1000F3000R16 </div> <div>Q3 命令</div> </div>
		全ての軸で初速 1,000pps、最大速度 3,000pps、加速度 16ms に設定
28	文字	Q 4
	名称	機能内容
	プログラム行番号 確認	プログラム運転で実行中のプログラム番号を表示します。
		フォーマット
		Q4:
		使用例
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Q4: Q4:1500 </div> <div> Q4 命令 プログラムの 1,500 行目を実行中 </div> </div>

表 5. 2. 30. 確認命令 (4)

番号	命令		
29	文字	!	
	名称	機能内容	
	状態確認 3 命令	コントローラの状態確認命令です。 Q 命令に対し処理速度が速くなります。	
		フォーマット	
		!: 送信により、下記が返信されます。 B：コマンド L, I, O, Q, !, P を受付可 R：全コマンド受付可 I：インターロック中	
		使用例	
		!: R	! 命令 全コマンド受付可
30	文字	V	
	名称	機能内容	
	バージョン 情報	ファームウェアのバージョンを返信します。	
		フォーマット	
		V:	
		使用例	
		V: V*,**	V 命令 *,**・・・バージョン情報
31	文字	?	
	名称	機能内容	
	接続 ユニット 番号取得	デ이지チェーンで接続されているユニット番号を取得します。	
		フォーマット	
		?:	
		使用例	
		?: 0	ユニット番号読み出し C P - 7 0 0 M が一台のみ接続

表 5. 2. 3 1. 確認命令 (5)

[illegible]

5. 3. リモート操作

リモート操作は、ステージをCP-700Tool上のボタン操作で簡単に操作することができます。

リモート操作の初回動作、パラメータの変更、書き換えを行った後には必ず、リモート設定を行います。

また、リモート操作で移動量の単位変更を行う場合にも、リモート設定を行って下さい。表示単位、移動量の表示と実際のステージの移動量が一致しくなくなります。

以下に設定手順を示します。

① CP-700Toolの「リモート設定(L)」のボタンをクリックします。

② 「1パルスあたり駆動量計算」のボタンをクリックします。

		1軸	2軸	3軸
軸名		STAGE1	STAGE2	STAGE3
分解能	(1パルス駆動量)	0.0002	0.0002	0.0002
表示単位		mm	mm	mm
駆動速度1	最小速度(pps)	200	200	200
	最大速度(pps)	200	200	200
	加減速時間(msec)	0	0	0
駆動速度2	最小速度(pps)	500	500	500
	最大速度(pps)	1000	1000	1000
	加減速時間(msec)	10	10	10
駆動速度3	最小速度(pps)	1000	1000	1000
	最大速度(pps)	3000	3000	3000
	加減速時間(msec)	100	100	100
駆動速度4	最小速度(pps)	1000	1000	1000
	最大速度(pps)	6000	6000	6000
	加減速時間(msec)	150	150	150
原点復帰方向		通常	通常	通常

図 5. 3. 1 詳細設定画面

③ 下記のウインドウ内で表示単位をクリックして選択、決定ボタンをクリックします。

表示単位を選択してください。

☒ mm

☐ μm

☐ cm

図 5. 3. 2 1パルスあたり駆動計算

④ 全軸の分解能、表示単位が変更されます。

③でcmを指定した場合、下図の通り表示単位cm、分解能は単位に合わせて変更されます。

軸名		STAGE1	STAGE2	STAGE3
分解能	(1パルス駆動量)	0.00002	0.00002	0.00001
表示単位		cm	cm	cm
駆動速度1	最小速度(pps)	5000	5000	5000

図 5. 3. 3 リモート設定画面 (表示単位 cm)

- ⑤ 軸ごとに表示単位を変更したい場合、または μm 、 mm 、 cm 以外の単位を用いたい場合には、表示単位と分解能の行の単位と数値を入力して下さい。
- ⑥ 変更を行った後、適用ボタンをクリックして下さい。
- ⑦ この操作でリモート操作画面のステージ位置の単位と移動量が変更されます。



図 5. 3. 4 リモート操作 移動量、ステージ位置拡大画面（表示単位 cm ）

パラメータの変更、書き換えを行った後には必ず、以上の操作をず行って下さい。

CP-700Toolの リモート操作 (R) ボタンをクリックします。
すると次のような画面が表示されます。











図 5. 3. 5 リモート操作画面

赤色枠でかこまれた部分は、第 1 軸（ステージ 1）を操作するボタン群です。
青色枠でかこまれた部分は、第 2 軸（ステージ 2）を操作するボタン群です。
緑色枠でかこまれた部分は、第 3 軸（ステージ 3）を操作するボタン群です。

各ボタンの操作内容を説明します。









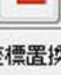


図 5. 3. 6 ステージ動作ボタン (1)

- | | | |
|---|---|--|
|  | : | ボタンをクリックしている間、第 n 軸のステージを C C W 方向にパラメータで設定した速度 1 の移動速度で動作します。(n は軸番号) |
|  | : | ボタンをクリックしている間、第 n 軸のステージを C W 方向にパラメータで設定した速度 1 の移動速度で動作します。(n は軸番号) |
|  | : | ボタンをクリックしている間、第 n 軸のステージを C C W 方向にパラメータで設定した速度 2 の移動速度で動作します。(n は軸番号) |
|  | : | ボタンをクリックしている間、第 n 軸のステージを C W 方向にパラメータで設定した速度 2 の移動速度で動作します。(n は軸番号) |
|  | : | ボタンをクリックしている間、第 n 軸のステージを C C W 方向にパラメータで設定した速度 3 の移動速度で動作します。(n は軸番号) |
|  | : | ボタンをクリックしている間、第 n 軸のステージを C W 方向にパラメータで設定した速度 3 の移動速度で動作します。(n は軸番号) |
|  | : | ボタンをクリックしている間、第 n 軸のステージを C C W 方向にパラメータで設定した速度 4 の移動速度で動作します。(n は軸番号) |
|  | : | ボタンをクリックしている間、第 n 軸のステージを C W 方向にパラメータで設定した速度 4 の移動速度で動作します。(n は軸番号) |

ステージの移動方向については、“6. 1. B 移動方向とセンサ”を参照下さい。



図 5. 3. 7 ステージ動作ボタン (2)

- | | | |
|---|---|--|
|  | : | 第 n 軸のステージの移動量を入力します。(n は軸番号) |
|  | : | －方向に第 n 軸を速度 4 の移動速度でステージを上記枠内に入力した移動量を移動させます。(n は軸番号) |
|  | : | ＋方向に第 n 軸を速度 4 の移動速度でステージを上記枠内に入力した移動量を移動させます。(n は軸番号) |
|  | : | 第 n 軸のステージの現在位置を 0 にします。(n は軸番号) |
| | : | ステージは移動しません。 |
|  | : | 第 n 軸のステージを 0 の位置に移動させます。(n は軸番号) |
|  | : | 第 n 軸のステージを原点復帰させます。(n は軸番号) |
|  | : | 第 n 軸のステージの移動を停止させます。(n は軸番号) |
|  | : | ステージの位置座標を書き換える場合に使用します。 |
|  | : | 第 n 軸のステージの位置を示します。(n は軸番号) |

座標置換は、現在位置座標の書き換えを行う操作です。
次に操作手順を示します。

- ① **座標置換** ボタンをクリックすると次のような画面が現れます。
左側の青色枠内には、現在位置が表示されています。



図 5. 3. 8 座標置換画面

- ② 右側の赤色枠内に座標値を入力します。
- ③ **設定(S)** ボタンをクリックすると座標値が変更され、ステージの位置を示す枠内に座標値が出力されます。



図 5. 3. 9 座標操作画面

<input checked="" type="radio"/> CP700Tool	:	座標値入力先をC P－7 0 0 T O O Lに選択します。
<input type="radio"/> Excel	:	座標値入力先をE x c e lシートに選択します。
開<(O)	:	座標値を記録するE x c e lファイル選択できるようにします。
新規(N)	:	ボタンをクリックすると、E x c e lの新規シートを開きます。
座標出力(O)	:	ボタンをクリックすると、座標値を選択したC P－7 0 0 T O O Lのプログラム画面、またはE x c e lシートに出力します。
	:	ボタンをクリックすると、全ての軸のステージを原点復帰させます。

座標値出力は、現在のステージ(軸)の座標値を出力先で指定した、C P - 7 0 0 T o o l のプログラムタブ内、またはE x c e l シートに **座標出力(O)** ボタンをクリックする度に記録することを意味します。

注：Microsoft Excel は Excel2007 の ServicePack3 以上が必要です。

次に、E x c e l ファイルした場合の座標値の出力方法を示します。

- ① 出力先枠内の **開く(O)** ボタンをクリックすると次のような画面が現れます。

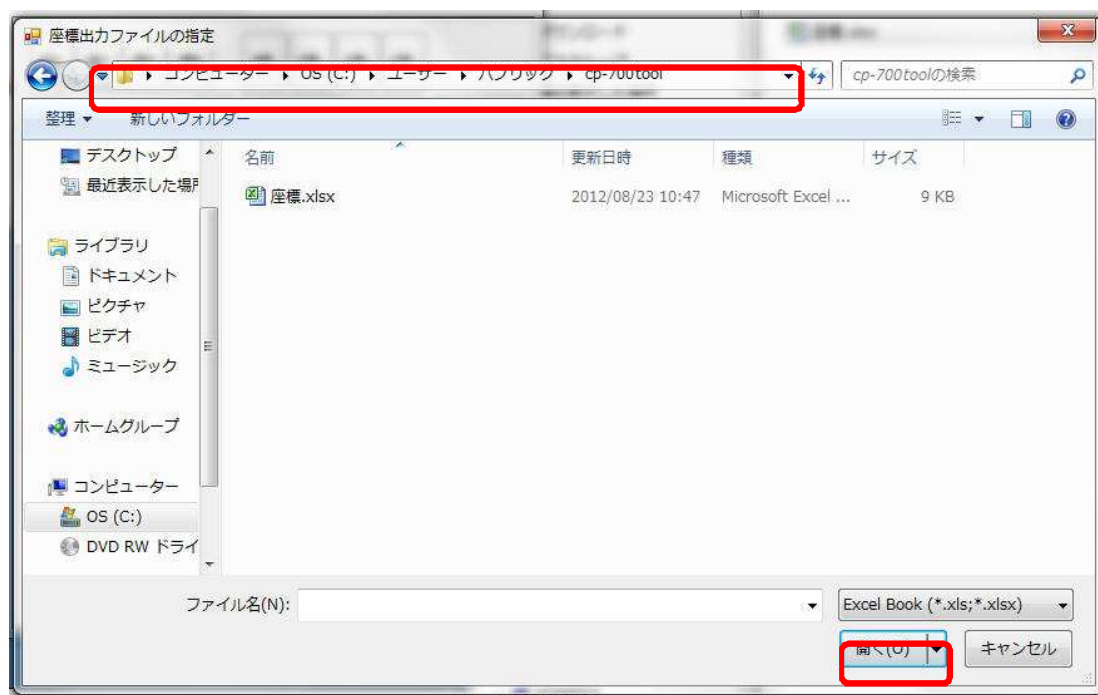


図 5. 3. 1 0 ファイルの指定

- ② E x c e l ファイルのあるフォルダを指定してファイルを選択し、**開く(O)** ボタンをクリックしてファイルを開いてください。
- ③ **座標出力(O)** ボタンをクリックすると開いたE x c e l ファイルのシートに現在座標値を出力します。
- ④ 座標値は、出力されただけ保存はされていません。必要に応じて保存作業を行ってください。

5. 4. I/Oコネクタによる運転

CP-700Mは、I/Oコネクタに割り付けられている信号を操作することによって、プログラム選択と運転、JOG運転、などが行えます。

A. 電気配線方法

I/Oコネクタには、直流電圧24Vの出力端子があります。これは、CP-700Mに接続する電源をCP-700M内部を介して出力する構造です。

従って出力電圧は、CP-700Mに接続する電圧に依存します。

出力電流は、出力電力の大きな電源を用いた場合、I/Oコネクタの端子に制限を受けますが、出力電力の小さい電源を用いた場合、CP-700Mと接続されるステージの電力を差し引いた電流が流れます。

I/Oコネクタの外部の接続例を次項に示します。

B. 入力ポート

I/Oコネクタの入力ポート（汎用入力ポートとその他の制御入力ポート）は、フォトカプラによりコネクタ外部とCP-700M内部回路を絶縁しています。

抵抗器による電流制限を実施していますので、下図に示すような標準的なご使用方法では、外部回路として抵抗器を必要としません。

外部電源を用いない場合、COM信号とP24を必ず接続して下さい。COM信号は、I/Oコネクタの入出力信号全ての共通入力線です。

外部電源を利用する場合には、このCOM信号に接続して下さい。

CP-700M

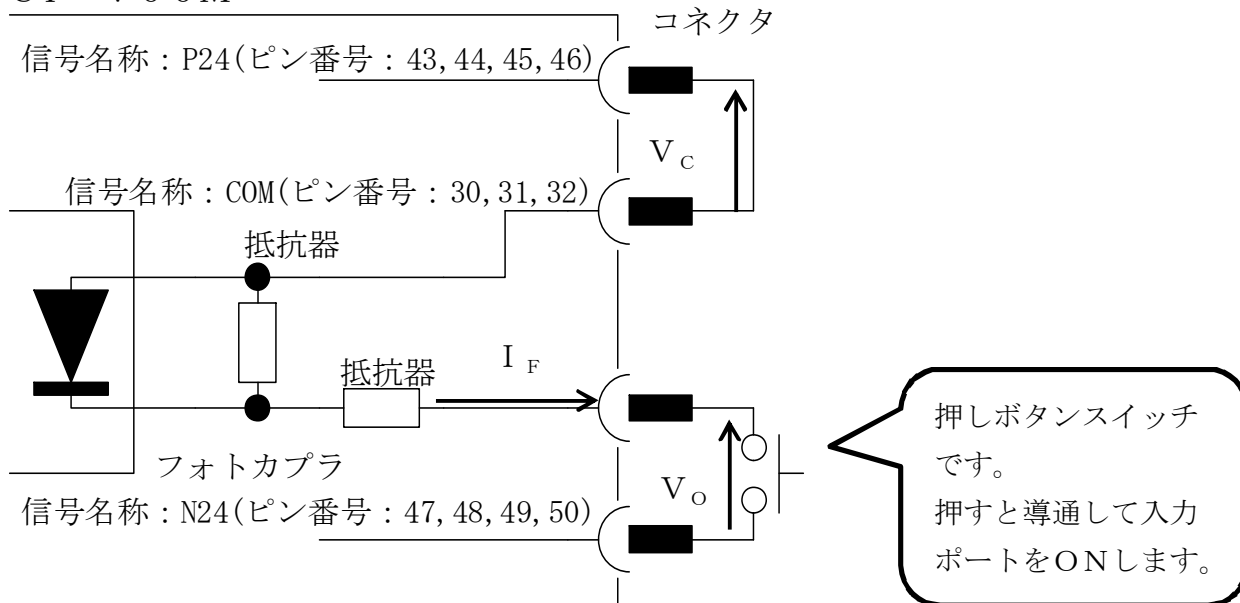


図5.4.1 I/Oコネクタ入力信号概略図

入力信号の論理設定により、電流が流れる状態（図5.4.1では押しボタンスイッチが押されている状態）設定は、5.2章PCダイレクト通信制御モードのⅢ. コマンドリファレンスの23番ファンクション命令をご参照ください。

表5.4.2. I/Oコネクタ入力信号仕様

項目		仕様
入力最大電圧	$V_{C(max)}$	28V以下
最大ON電圧	$V_{O(ON)}$	0.9V以下
最小ON電流	$I_{F(ON)}$	2mA以上
最小OFF電圧	$V_{O(OFF)}$	2.2V以上
最大OFF電流	$I_{F(OFF)}$	0.1mA以下

（ON/OFF電圧、電流は、 $V_C = 24V$ の時）

入力信号の時間仕様は、次の通りです。

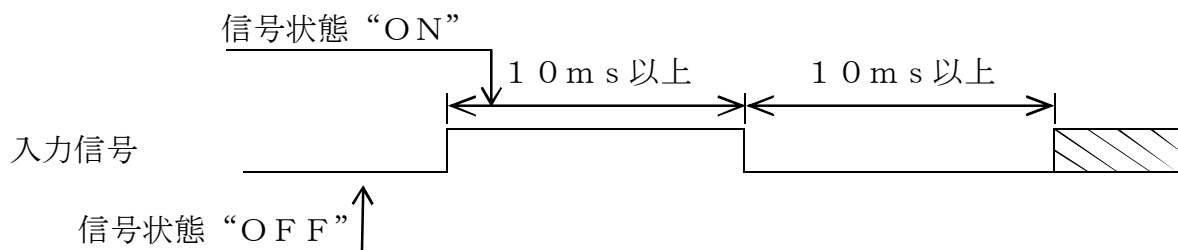


図5. 4. 2 I/Oコネクタ入力信号パルス幅
入力信号の状態を検出するパルス幅は、10ms以上として下さい。

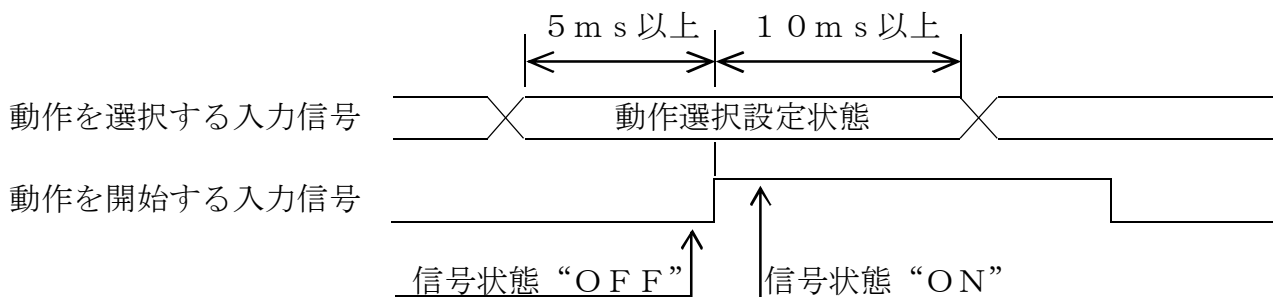


図5. 4. 3 I/Oコネクタ入力信号パルス幅

動作を選択する入力信号は、動作を開始する入力信号が“ON”状態となる5ms前に信号状態を設定し、動作を開始する入力信号が“ON”状態となってから10ms間状態を保持させて下さい。

ここで、「動作を選択する入力信号」及び、「動作を開始する入力信号」とは、以下の表に対応する信号です。

表5. 4. 3. I/Oコネクタ入力信号相関表

動作内容	動作を選択する入力信号	動作を開始する入力信号
プログラム運転	PSEL1、PSEL2、PSEL3、PSEL4	START
JOG運転	JSEL1、JSEL2、JSEL3、JSPD1、JSPD0	JOG+／JOG－

ステージを動作させる I / O 入力信号に対する CW / CCW 信号の出力遅延時間を以下に示します。

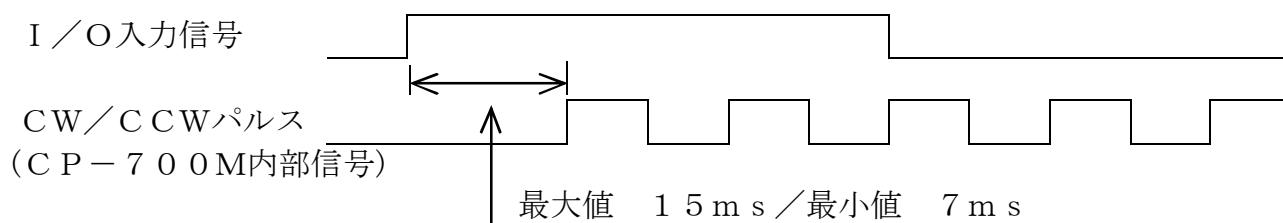


図 5. 4. 4 入力信号によるステージ動作の時間

ここで、「I / O 入力信号」は、以下の表に対応する信号です。

表 5. 4. 4. I / O コネクタ入力信号相関表 (1)

動作内容	I / O 入力信号
プログラム運転	START
JOG 運転	JOG+ / JOG-
原点復帰動作	SEARCH_1 / SEARCH_2 / SEARCH_3

ステージを停止させる I / O 入力信号に対する CW / CCW 信号の出力遅延時間を以下に示します。

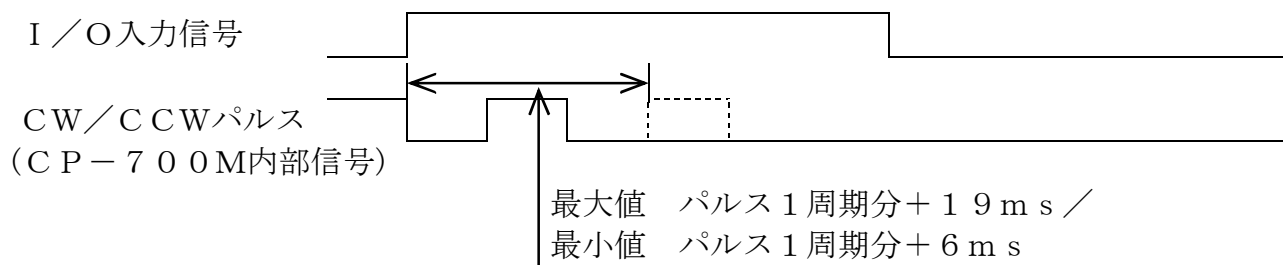


図 5. 4. 5 入力信号によるステージ停止の時間

表 5. 4. 5. I / O コネクタ入力信号相関表 (2)

動作内容	I / O 入力信号
非常停止	E_STOP
運転終了	CANCEL

C. 出力ポート

I/Oコネクタの出力ポート（汎用出力ポート、CPU BUSY出力及び非常停止中）は、フォトカプラでコネクタ外部とCP-700M内部回路を絶縁されたオープンコレクタ出力です。これらの出力ポートは、外部電源を用いた回路のON/OFF制御などが行えます。

外部電源を用いない場合、COM信号とP24を必ず接続して下さい。COM信号は、I/Oコネクタの入出力信号全ての共通入力線です。

外部電源を利用する場合には、このCOM信号に接続して下さい。

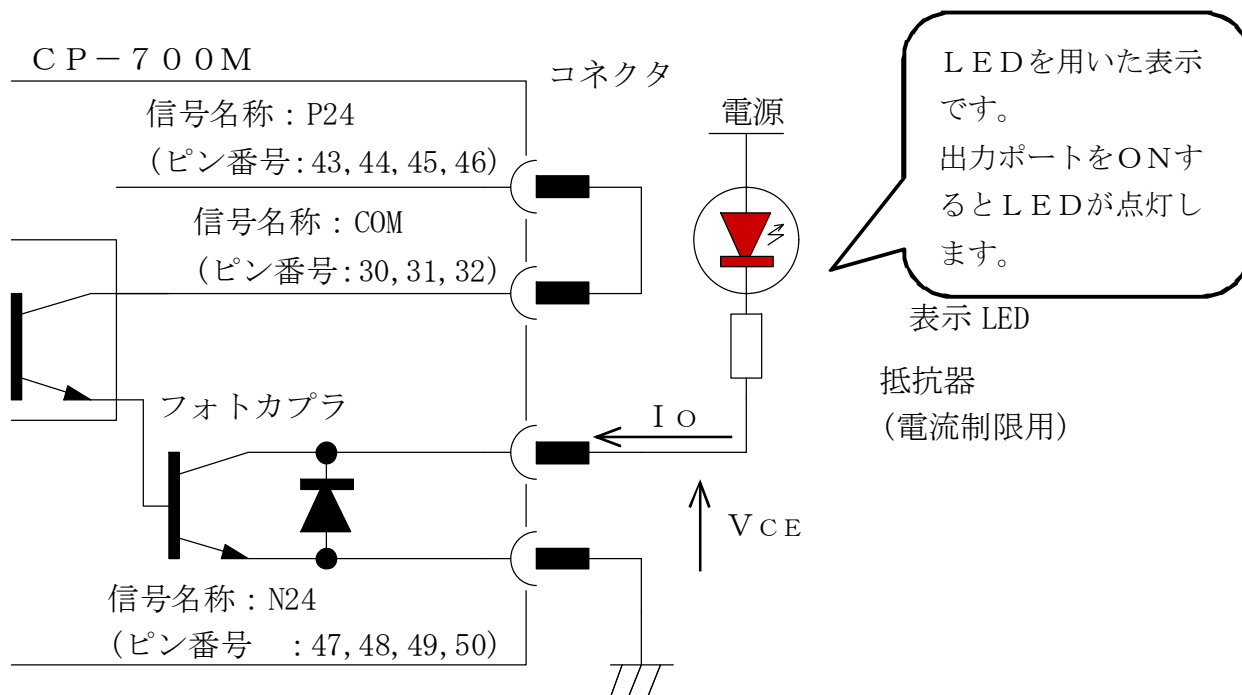


図5.4.6 I/Oコネクタ出力信号概略図

出力信号の論理設定により、電流が流れる状態（図5.4.2ではLEDが点灯している状態）設定は、5.2章PCダイレクト通信制御モードのⅢ. コマンドリファレンスの23番ファンクション命令をご参照ください。

表5.4.6. I/Oコネクタ出力信号仕様

項目		仕様
最大印可電圧	V_{CE}	30V以下
OFF時漏れ電流	$I_{O(OFF)}$	1 μ A以下
ON時最小電圧	$V_{CE(sat)}$	1V以下
ON時電流	$I_{O(ON)}$	50mA以下

出力信号の時間仕様は、次の通りです。

プログラム運転で汎用出力ポートを制御する場合、プログラム行ごとのステージ動作が完了した場合（CP-700M内部信号のCW/CCW信号出力終了後）の汎用出力ポート信号の出力遅延時間を以下に示します。

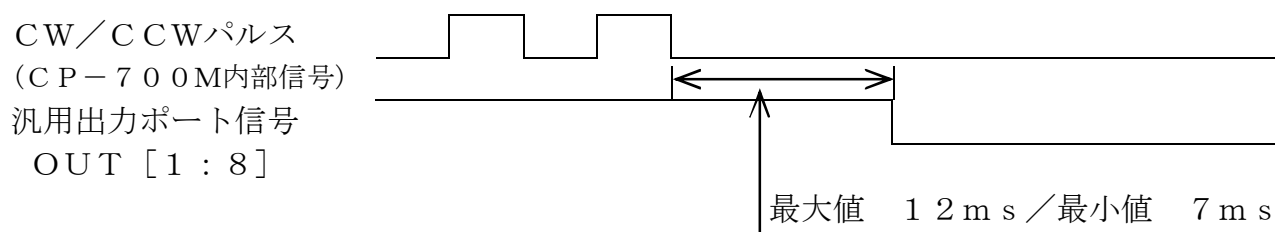


図5. 4. 7 指定位置に到達した時から汎用出力ポートの動作時間

D. プログラムスタート

内蔵プログラムの起動はプログラム選択信号を入力し、その後プログラムスタート信号を入力します。プログラム起動は、プログラムスタート信号の立ち上がりで動作します。

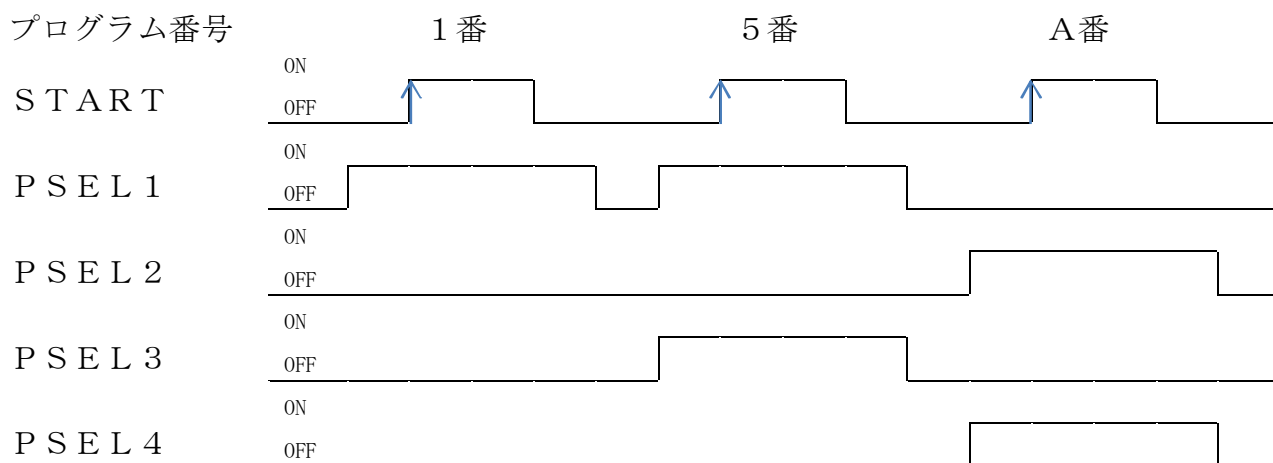


図 5. 4. 8 プログラム番号選択と開始信号

選択されるプログラム番号と信号の関係は次の通りです。

表 5. 4. 7. プログラム選択信号とプログラム番号

PSEL4	PSEL3	PSEL2	PSEL1	プログラム 番号	PSEL4	PSEL3	PSEL2	PSEL1	プログラム 番号
OFF	OFF	OFF	OFF	0	ON	OFF	OFF	OFF	8
OFF	OFF	OFF	ON	1	ON	OFF	OFF	ON	9
OFF	OFF	ON	OFF	2	ON	OFF	ON	OFF	A
OFF	OFF	ON	ON	3	ON	OFF	ON	ON	B
OFF	ON	OFF	OFF	4	ON	ON	OFF	OFF	C
OFF	ON	OFF	ON	5	ON	ON	OFF	ON	D
OFF	ON	ON	OFF	6	ON	ON	ON	OFF	E
OFF	ON	ON	ON	7	ON	ON	ON	ON	F

注) USBメモリが接続されている時には、USBメモリに保存されているプログラムが起動します。

CP-700Tool (ターミナルエミュレーター) などでCP-700Mと通信を行っている時に上記信号によるCP-700Mの操作は行わないで下さい。

E. 一時停止／BUSY

プログラム運転後に移動を停止させる手段として一時停止があります。一時停止信号がONになると動作中のプログラム行の命令を終了させて停止しますこの場合、プログラムは終了していませんのでBUSY信号はONのままとなります。またプログラムが終了しますとBUSY信号もOFFとなります。

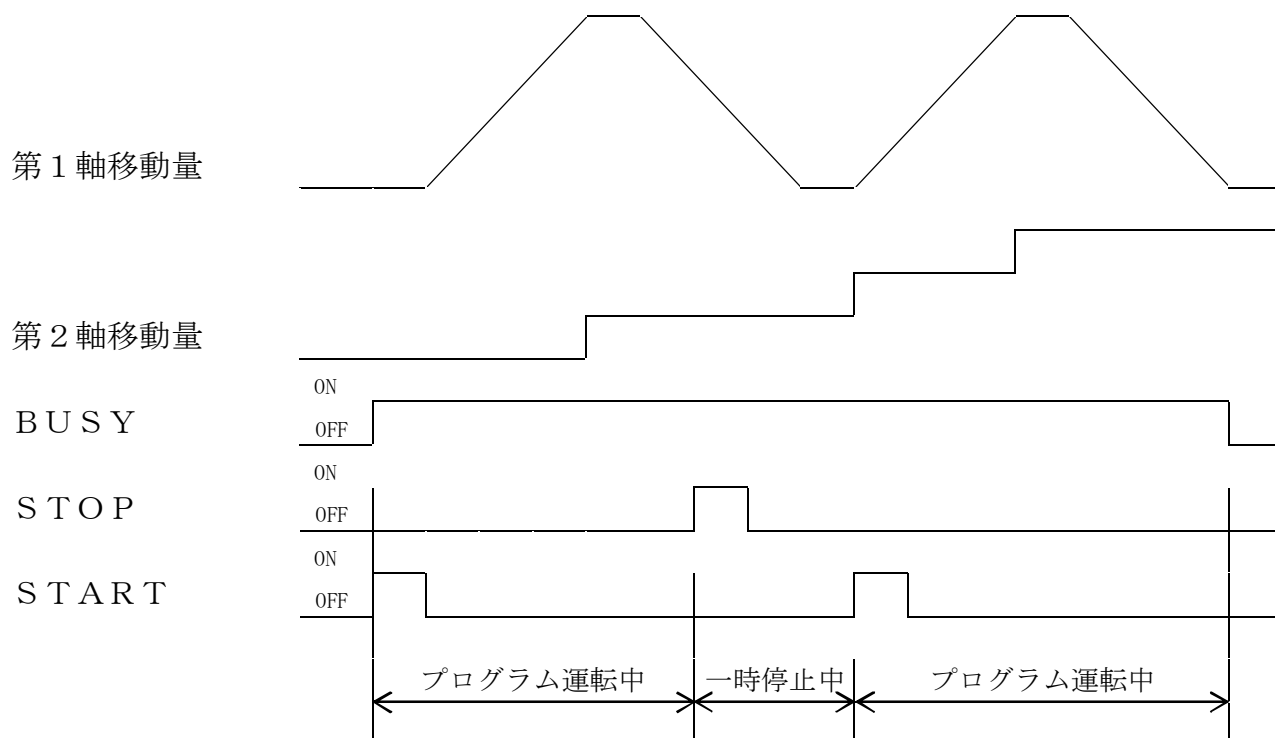


図5. 4. 9 一時停止／BUSY

注) CP-700Tool (ターミナルエミュレーター) などでCP-700Mと通信を行っている時に上記信号によるCP-700Mの操作は行わないで下さい。

F. 非常停止

C P－7 0 0 Mでは多くのアプリケーションに対応するため非常停モードを3種類設けています。これらのモードの設定はC P－7 0 0 Mの内部パラメータ6 7番で行います。

工場出荷時の設定は非常停止“0”です。非常停止中は全ての軸を動かすことはできません。また、非常停止中信号“E－S T O P _M”が“O N”の状態です。

I. 非常停止 0

非常停止“0”はC P－7 0 0 M前面に取り付けられている“S T O P”スイッチのみで非常停止機能を実現します。本体非常停止スイッチは後述する非常停止“1”及び非常停止“2”にパラメータを変更しても常に使用する事ができます。

II. 非常停止 1

非常停止“1”では、B接点アルタネートタイプの非常停止スイッチを使用したシステム構成を想定しています。復帰は再び接点を閉じれば非常停止状態は解除されます。

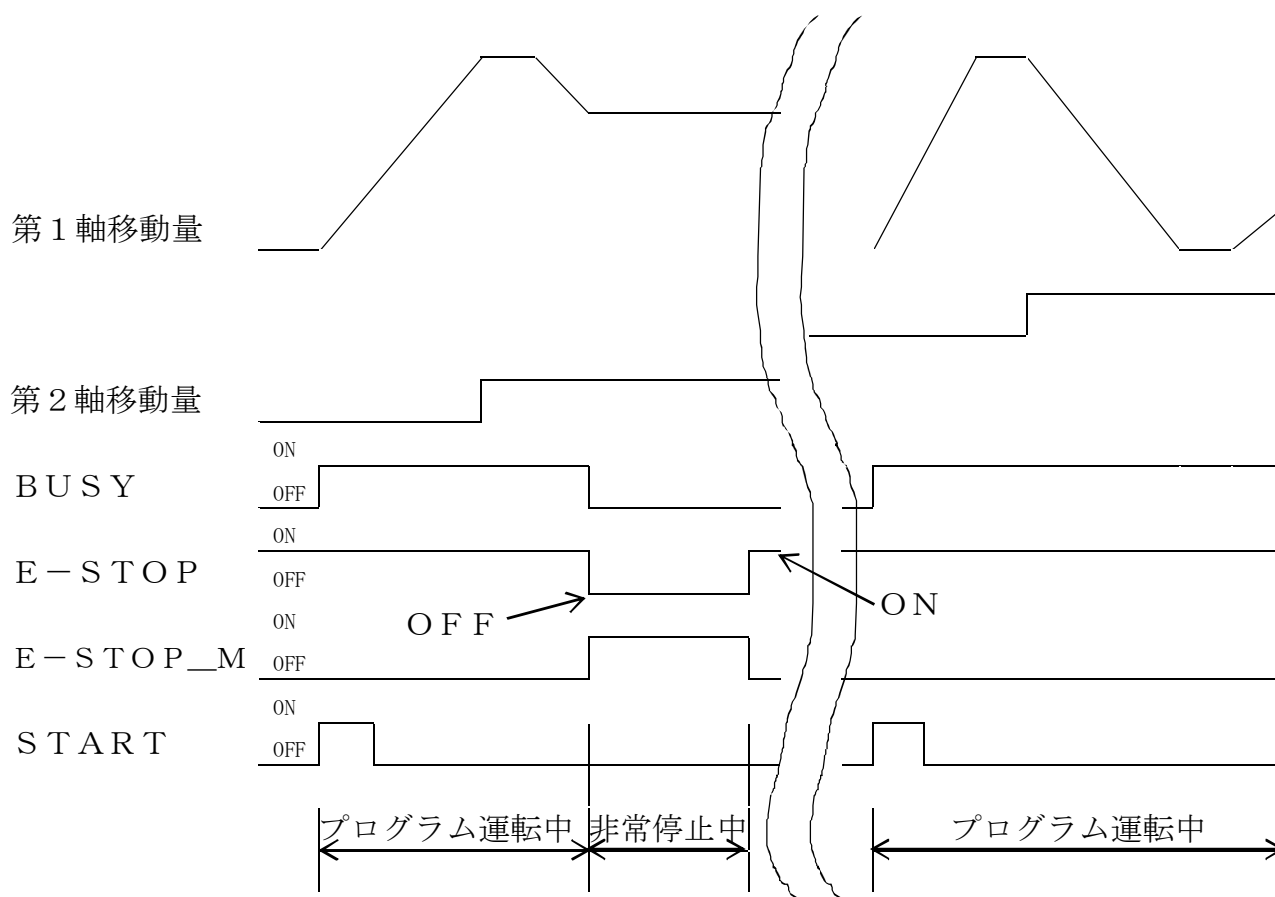


図 5. 4. 1 0 非常停止 1

III. 非常停止 2

非常停止“2”では、B接点アルタネートタイプの非常停止スイッチとモーメンタリータイプのA接点の非常停止リセットスイッチにより非常停止を実現します。

非常停止スイッチが一瞬でも接点が開放となったときに非常停止として動作します。

復帰は非常停止スイッチの接点が閉じた状態に戻して、非常停止リセットスイッチが閉じれば非常停止状態は解除されます。

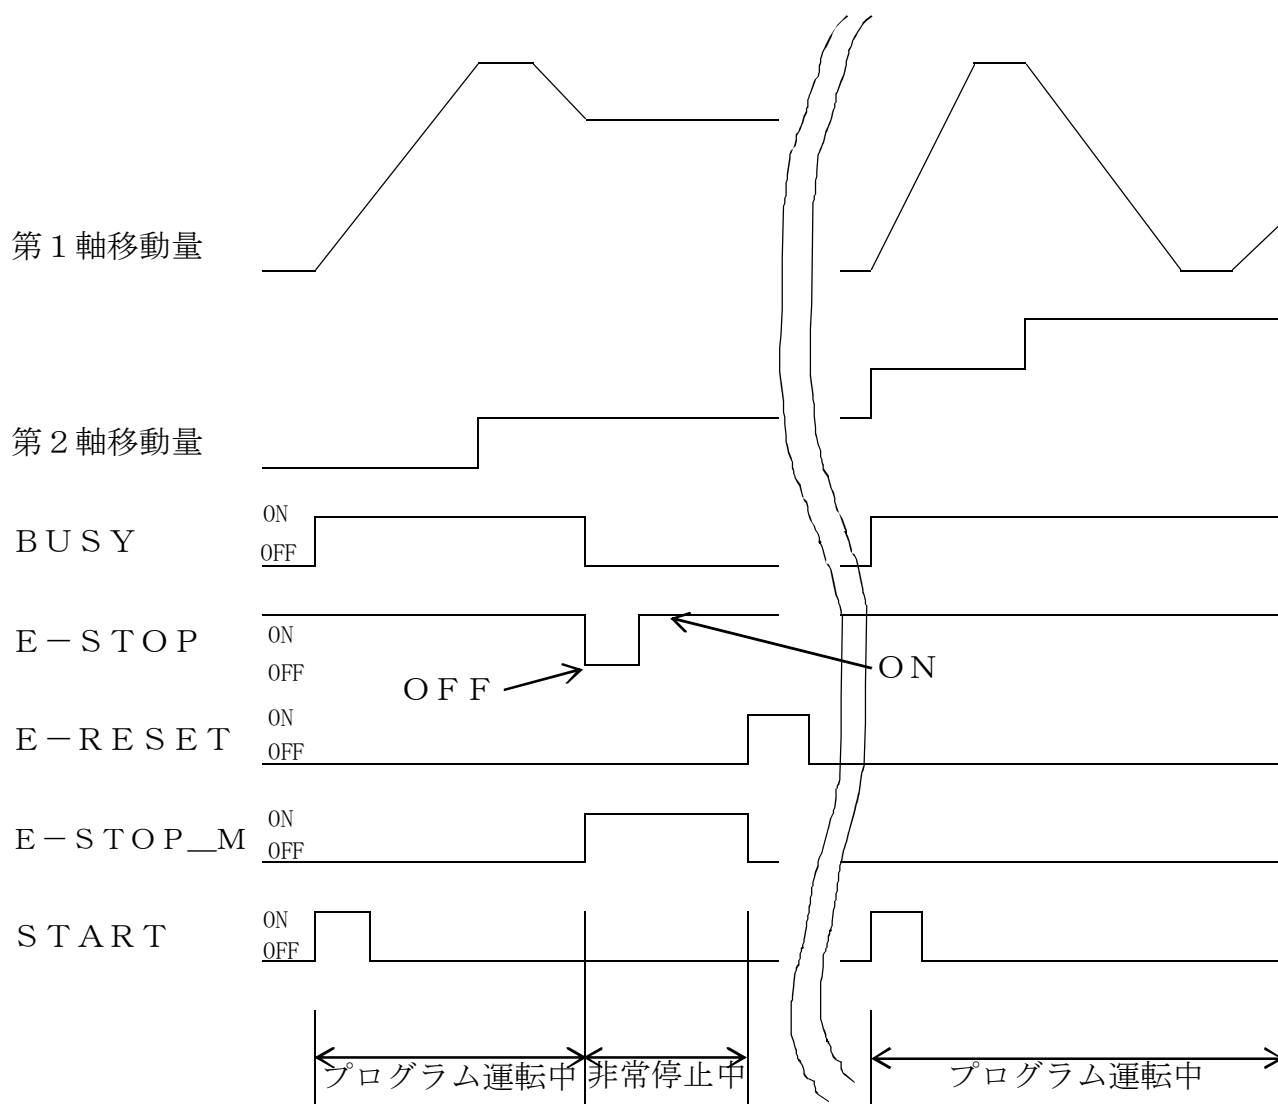


図 5. 4. 1 1 非常停止 2

G. 運転終了、原点復帰、速度変更、座標ラッチ

運転終了命令 (C A N S E L)、原点復帰命令 (S E A R C H _ n (nは軸番号))、速度変更命令 (S P E E D)、座標ラッチ命令 (L A T C H) の信号は、入力状態を“O F F”から“O N”することにより動作を実施します。

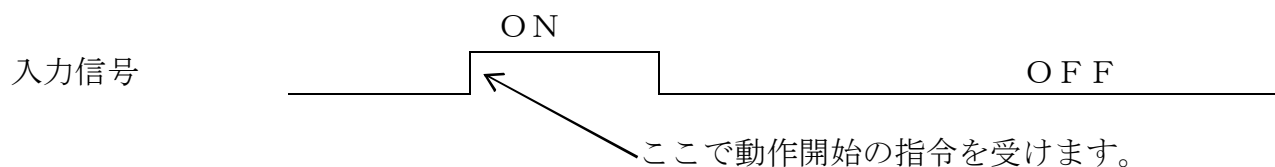


図5. 4. 1 2 非常停止 2

注) C P - 7 0 0 T o o l (ターミナルエミュレーター) などでC P - 7 0 0 Mと通信を行っている時に原点復帰命令 (S E A R C H _ n (nは軸番号)) 信号によるC P - 7 0 0 Mの操作は行わないで下さい。

H. JOG運転モード

JOG運転モードでは、①移動軸の選択、②移動速度の選択を行った上、JOG＋信号で正方向、JOG－信号で負方向に移動します。下記の例では、速度0番を使用した場合と、速度の2番を使用した場合について記しています。

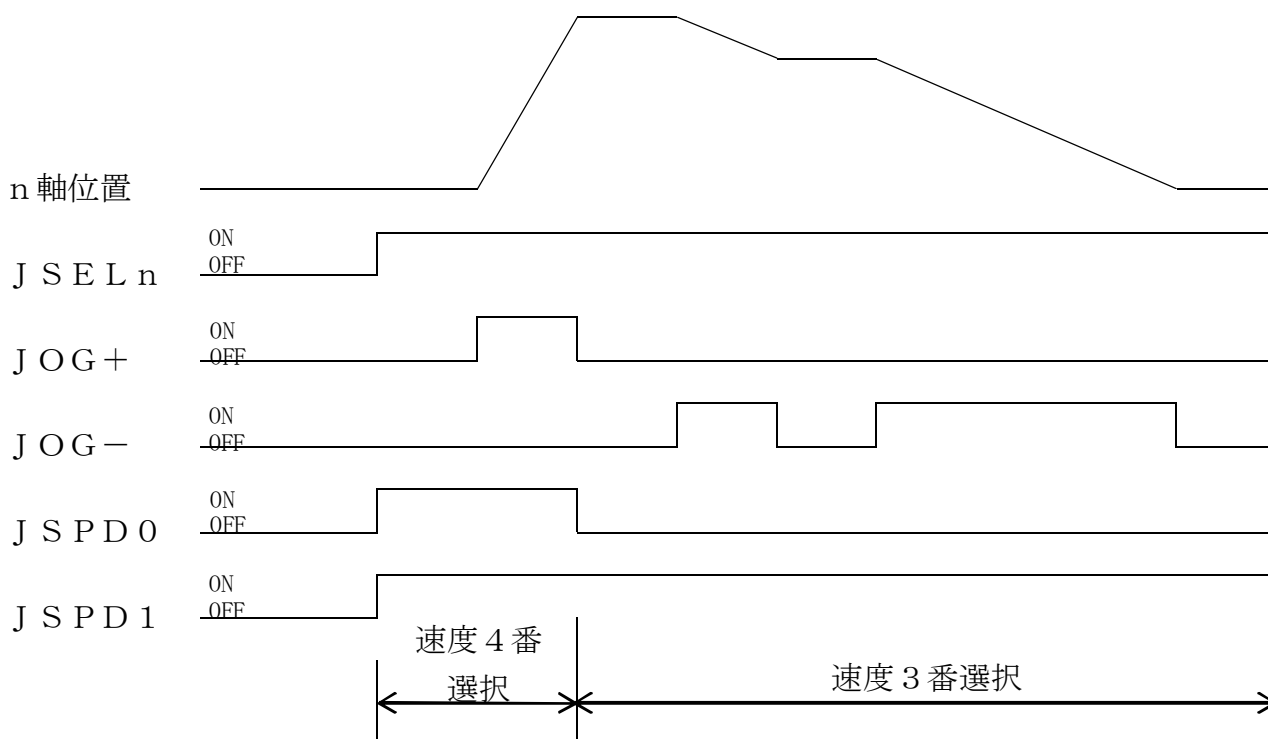


図5. 4. 13 JOG運転モード

nは軸番号（JSEL 1は第1軸を選択の意味です）、JOG＋／－は、正負方向の移動命令、JSPD0／1は速度選択信号です。ここで速度は下記の表のように選択することが可能です。

表5. 4. 8. 軸速度選択表

速度番号	JSPD1	JSPD0	パラメータ項目名	第n軸パラメータ番号		
				n=1	n=2	n=3
1	OFF	OFF	STAGEn_1SPEED	8	29	50
2	OFF	ON	STAGEn_2SPEED	9	30	51
3	ON	OFF	STAGEn_3SPEED	10	31	52
4	ON	ON	STAGEn_4SPEED	11	32	53

注) CP-700TOOL（ターミナルエミュレーター）などでCP-700Mと通信を行っている時に上記信号によるCP-700Mの操作は行わないで下さい。

6. CP-700Mの動作定義

CP-700Mはステージ動作を次のように定義しています。

6. 1. 移動量と方向

A. 移動量について

1パルスあたりの移動量は次の式で計算されます。

$$\text{移動量} = \frac{\text{ボールねじリード(1回転あたりの移動量)}}{500 \text{ (パルス/1回転)} \times 2 \text{ (モータドライバ設定分割数)}}$$

B. 移動方向とセンサ

+/-方向へ移動した際の移動方向をモータの出力軸（ネジ方向）から見て次のように規定します。

下記のパラメータ設定項目“DIRECTION”の各番号は、13番（第1軸）、34番（第2軸）、55番（第3軸）です。

表6. 1. 1. パラメータ設定項目“DIRECTION”が“POS”の場合

指令	軸の回転	ワーク	リミットセンサ
+方向指令	時計回り (CW)	反モータ方向へ移動	OT2 リミットセンサ
-方向指令	反時計回り (CCW)	モータ方向へ移動	OT1 リミットセンサ
機械原点	反時計回り (CCW)	モータ方向へ移動	OT1 リミットセンサ

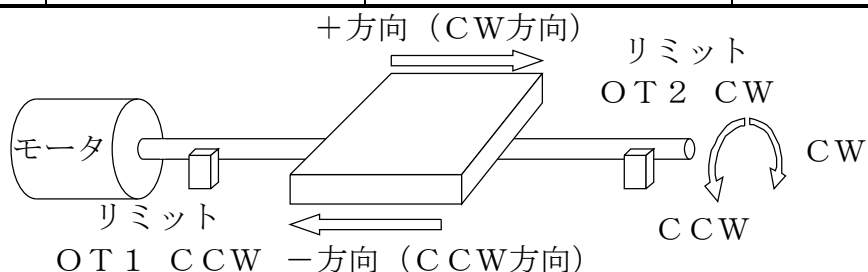


図6. 1. 1 パラメータ設定項目“DIRECTION”が“POS”の場合の移動方向

表6. 2. 2. パラメータ設定項目“DIRECTION”が“NEG”の場合

指令	軸の回転	ワーク	リミットセンサ
+方向指令	反時計回り (CCW)	モータ方向へ移動	OT1 リミットセンサ
-方向指令	時計回り (CW)	反モータ方向へ移動	OT2 リミットセンサ
機械原点	反時計回り (CCW)	モータ方向へ移動	OT1 リミットセンサ

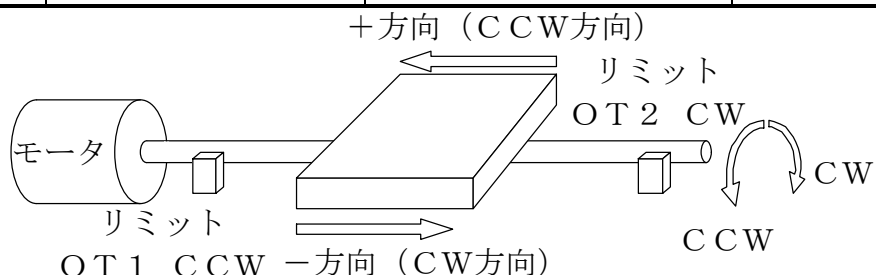


図6. 1. 2 パラメータ設定項目“DIRECTION”が“NEG”の場合の移動方向

6. 2. 原点検出方式の選択

CP-700Mでは次の6種類の原点検出方式を選択することが出来ます。文中に表出している原点検出速度は、「STAGEN_ORG_SPEED1/2」、原点オフセットは、「STAGEN_ORG_OFFSET1/2」としてパラメータの中で設定します。(nは1, 2, 3のそれぞれの軸番号です。) 各々の軸には「ドッグ」と呼ばれるリミットセンサの遮光板が取り付けられており、原点近接/OT1/OT2のセンサで「ドッグ」を検出します。(原点センサの「ドッグ」は、モータ駆動軸に取り付けられており、他のセンサとは異なるタイミングで「ドッグ」を検出します。) 左端の数字はパラメータへの設定データ値です。

0 : 原点検出を無視

原点検出命令を無視します。

1 : リミット方式1

- ① 原点検出速度1でCCW方向へ移動して、OT1リミットが「ドッグ」を検出(遮光)して急停止します。
- ② OT1リミットが「ドッグ」を検出しなくなる(入光)まで同速度で反転(CW)移動します。
OT1リミットが「ドッグ」を検出しなくなった(入光)位置で原点検出速度2に減速し、更にCW方向へ原点オフセット1の距離だけ移動します。
- ③ 再度CCW方向へ移動して、OT1リミットが「ドッグ」を検出(遮光)して急停止します。
- ④ 次にCW方向へ原点オフセット2の距離だけ移動して原点とします。

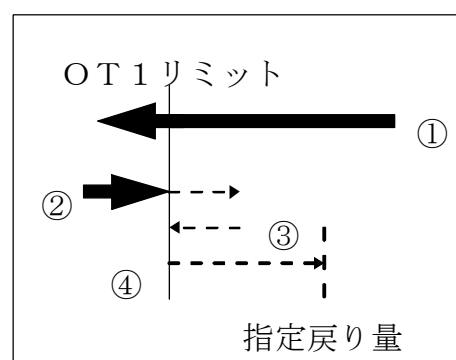


図 6.2.1 リミット方式1

2 : リミット方式2

- ① 原点検出速度1でCCW方向へ移動して、OT1リミットが「ドッグ」を検出(遮光)して急停止します。
- ② 原点検出速度を原点検出速度2に減速して、OT1リミットが「ドッグ」を検出しなくなる(入光)まで反転(CW)移動し検出しなくなった(入光)時点で急停止し原点とします。

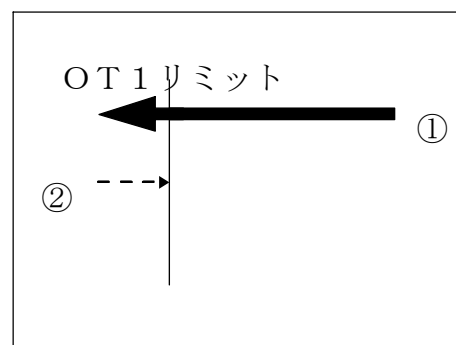


図 6.2.2 リミット方式2

3：原点センサ方式

- ① 原点検出速度1でCCW方向へ移動し、原点近接センサが「ドッグ」を検出（遮光）、速度を原点検出速度2に減速して停止することなく移動します。
- ② OT1リミットが「ドッグ」を検出（遮光）して急停止します。
- ③ 原点検出速度2で反転（CW）移動し、原点センサが「ドッグ」を検出（遮光）して、急停止し原点とします。

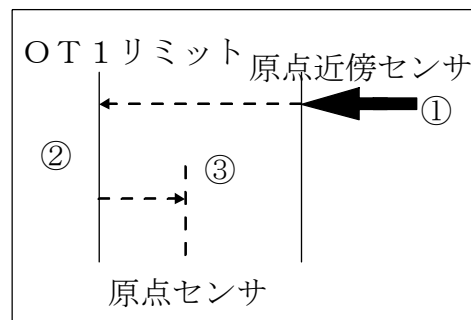


図6. 2. 3 原点センサ方式

4：原点近傍センサ方式1

- ① 原点検出速度1でCCW方向へ移動して、原点近接センサが「ドッグ」を検出（遮光）して速度を原点検出速度2に減速し、停止することなく移動します。
- ② OT1リミットが「ドッグ」を検出（遮光）して急停止します。
- ③ 原点検出速度1で反転（CW）移動し、原点オフセット1の距離を移動します。
- ④ 再びCCW方向へ移動して、OT1リミットが「ドッグ」を検出（遮光）して急停止します。
- ⑤ 次に反転（CW）移動し原点オフセット2の距離を移動して原点とします。

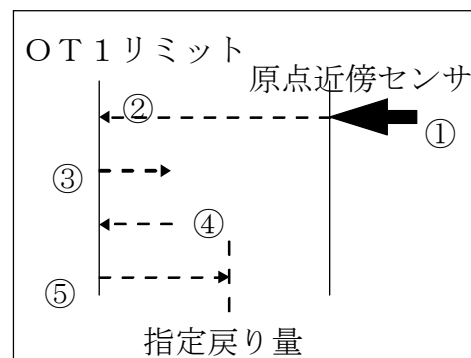


図6. 2. 4 原点近傍センサ方式1

5：原点近傍センサ方式2

- ① 原点検出速度1でCCW方向へ移動して、原点近接センサが「ドッグ」を検出（遮光）して速度を原点検出速度2に減速して停止することなく移動します。
- ② OT1リミットが「ドッグ」を検出（遮光）して急停止します。
- ③ 原点検出速度2で反転（CW）移動して、OT1リミットが「ドッグ」を検出しなくなった（入光）ところで急停止し原点とします。

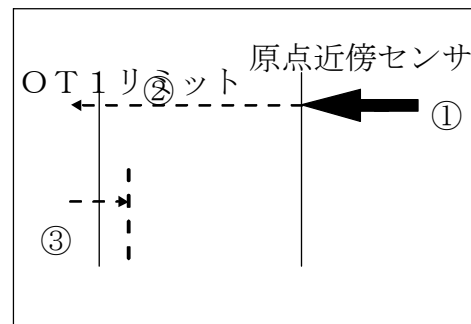


図6. 2. 5 原点近傍センサ方式2

6：TIM信号方式

- ① 原点検出速度1でCCW方向へ移動し、原点近接センサが「ドッグ」を検出（遮光）、速度を原点検出速度2に減速して停止することなく移動します。
- ② OT1リミットが「ドッグ」を検出（遮光）して急停止します。
- ③ 原点検出速度2で反転（CW）移動して、最初のTIM信号を検出して、急停止し原点とします。

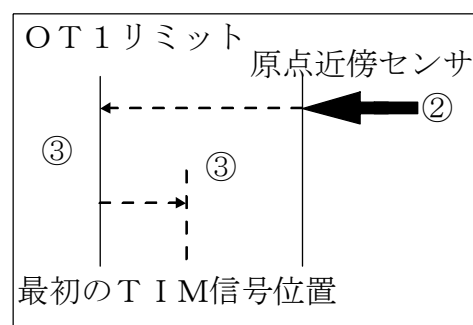


図6.2.6 TIM信号方式

※各方式とも、リミット位置／原点近接位置から原点検出命令された場合は、一旦回避する動作を行います。


※原点センサ3～5方式に設定して、近接センサを検出しないでリミットを検出した場合、リミット1方式で原点検出を行います。

6. 3. 補間機能

A. 直線補間

直線補間とは、指定された軸を同時に移動開始して、同時に停止する機能です。

＜0, 0 から 80, 50 へ通常移動の場合＞

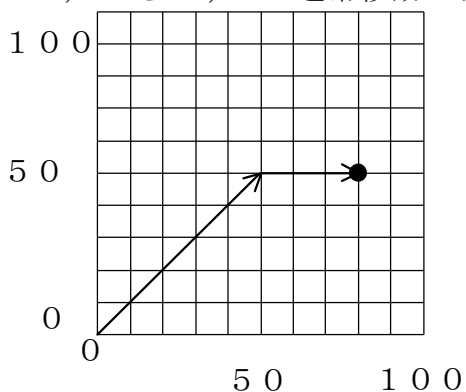

＜0, 0 から 80, 50 へ直線補間移動の場合＞

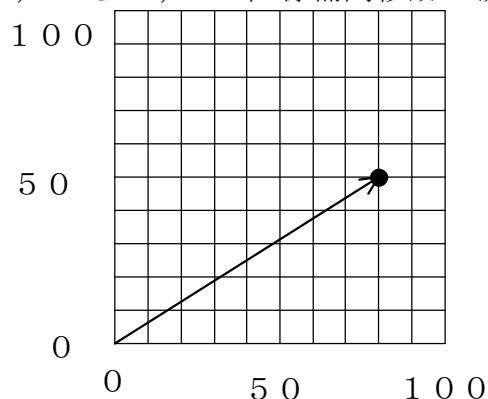


図 6. 3. 1 直線補間説明


通常移動の場合は、同一速度で移動を開始しますので、(50, 50) の位置まで直線的に移動して第 2 軸が停止し、第 1 軸が残りの (30) 分を移動して停止します。

直線補間移動の場合は、同時に移動を開始して、同時に停止するような動作を行います。

B. 円弧補間

円弧補間とは、指定する 2 軸を用いて回転運動させる機能です。

＜0, 0 から時計回りで通常移動の場合＞

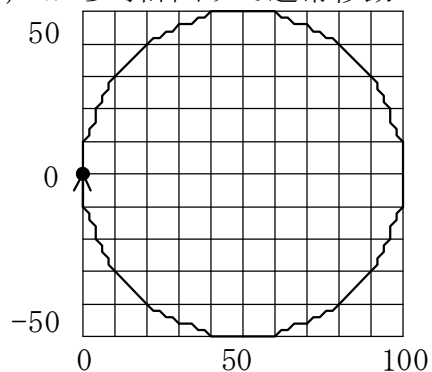

＜0, 0 から時計回りで円弧補間移動の場合＞

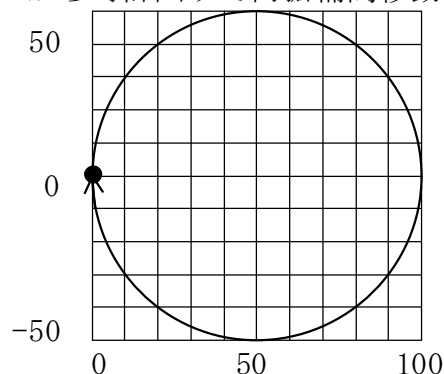


図 6. 3. 2 円弧補間説明

通常移動の場合は、円の接線を繋げたような移動を行います。しかもその移動を使用者が計算して動作させなければなりません。

円弧補間移動の場合は、同時に移動を開始して、同時に停止するような動作を行い、曲線を描きます。

6. 4. ステージ移動設定

ここでは、CP-700Mのパラメータ、コード、コマンド設定でステージの動きに補正、調整を行う方法を説明しています。

A. 移動範囲制限

当社自動ステージの移動量はリミット間距離でカタログ値+0.1mm程度に調整しています。原点検出時の戻り量を0.1mm以上に設定した場合は、原点⇄CWリミット間の移動量がカタログ値より短くなることがあります。また、移動範囲はパラメータ設定によりソフトウェア的に範囲を制限する事ができます。(ソフトウェアリミット機能)

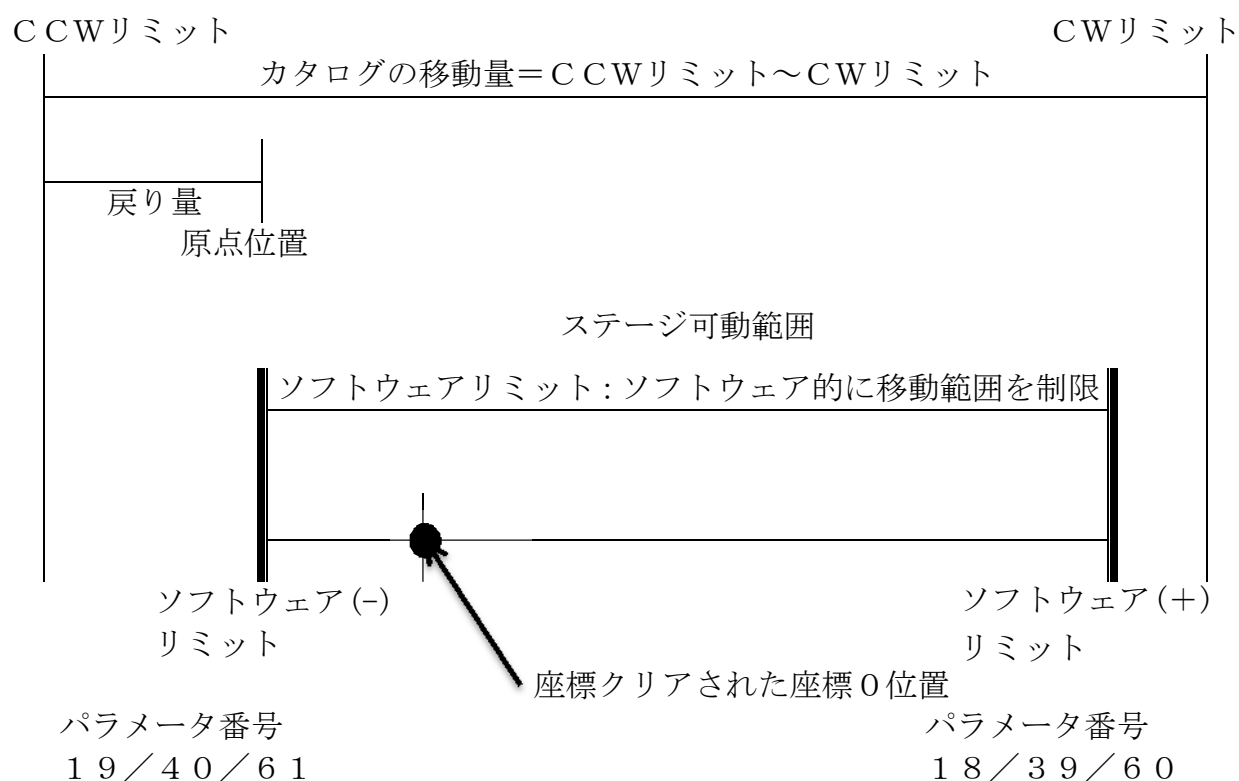


図6. 4. 1 移動範囲制限



注意

座標クリア命令が実行された場合や電源の再投入で位置が0リセットされますので、ソフトウェアリミットのご使用の際には十分にご注意下さい。

B. ロストモーションの補正

自動ステージには、イナーシャ（慣性）やバックラッシュ（バックラッシュとは、ギヤ部の入力側を固定したときに生じる、ギヤ出力軸の遊びのことです。）に起因した左下図のような反転誤差（ガタ）が生じます。

CP-700Mは、この誤差をソフトウェア的に補正する機能があり、パラメータ設定でその補正量を指定できます。

但し、以下のことについてご注意ください。

- 電源投入時や原点復帰後の初回移動は補正動作を行いません。
- 初回移動後にCWまたはCCW方向へ反転移動命令時に設定された補正量をプラスして移動します。
- 補正量より短く移動させても、反転移動時に補正量を付加しますので、その場合は誤差が累積されます。
- パラメータ17番（第1軸）、38番（第2軸）、59番（第3軸）に登録したパルス数×1パルス移動量が補正量となります。

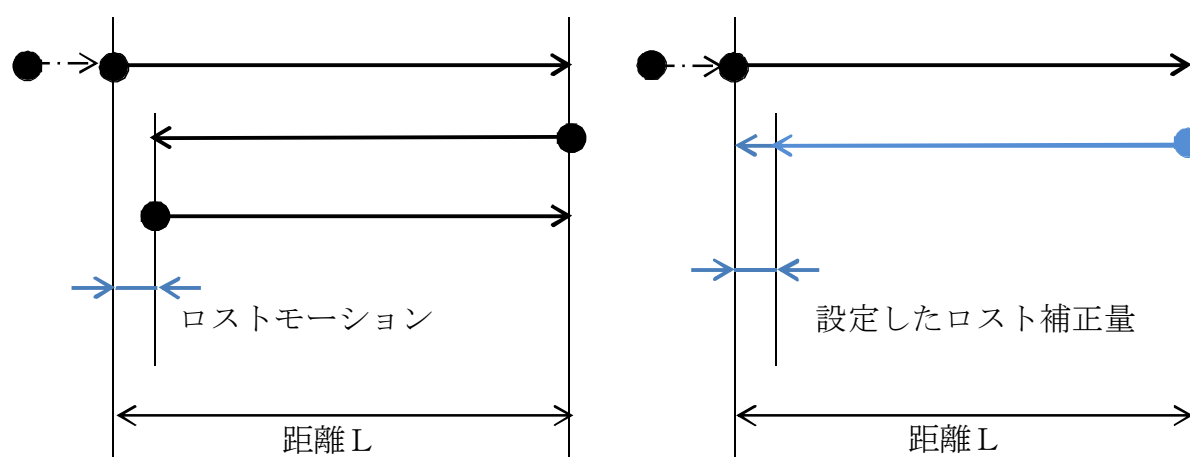


図6. 4. 2 ロストモーションの補正

表6. 4. 1. 動作例

動作	ロスト補正 無し	ロスト補正有り
電源投入時及び原点復帰後の初回移動	通常移動	通常移動
初回移動と同一方向	通常移動	通常移動
現在の移動方向から逆方向（反転）へ移動	通常移動	ロスト補正量を付加して移動
続けて、その方向へ移動	通常移動	通常移動
現在の移動方向から逆方向（反転）へ移動	通常移動	ロスト補正量を付加して移動

※ご用途、ご使用目的により適さない場合もありますのでご注意ください。

C. 定速区間駆動量

移動指令に対し、強制的に定速駆動区間を設けます。

定速駆動区間の量は、“(移動指令値) × (設定値 × 0.1%)” 以上です。

パラメータ (番号 72、77、82) を設定することにより、移動量によっては三角駆動となる場合を抑えます。

設定値が、1,000 (100.0%) の時は、最低速度での定速移動となります。

移動量が大きく、最高速度に達するような駆動には影響しません。

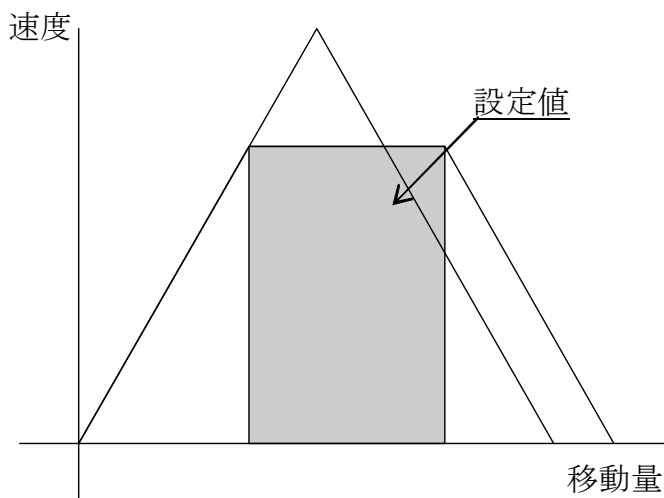


図 6. 4. 3 定速駆動区間

D. サイクロイド加減速

円滑な加速、減速特性が得られますが、最大加速度が大きくなります。

曲線は次のような式で表されます。

$$f = F \times \left\{ \frac{t}{T} - \frac{1}{2\pi} \sin \left(2\pi \frac{t}{T} \right) \right\}$$

通常は、右図の直線的な傾きで加速 (減速) を行いますが、運転時の設定で曲線のような加速 (減速) を行います。

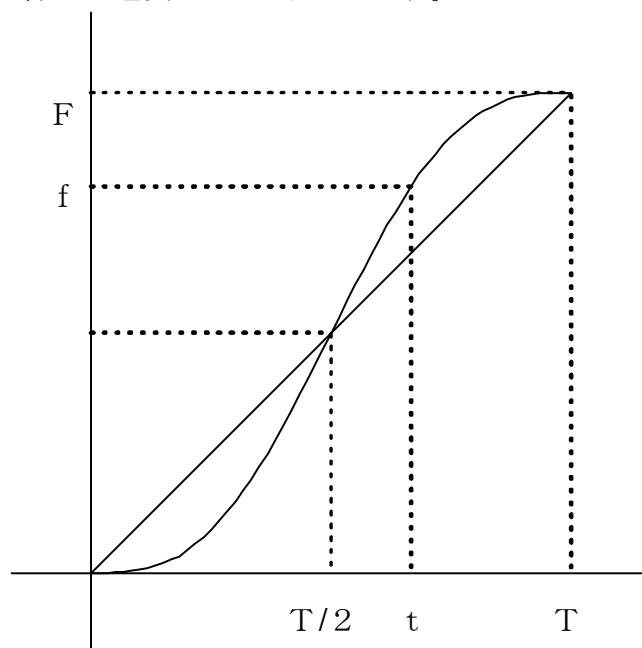


図 6. 4. 4 サイクロイド曲線図

6. 5. STAGEコネクタ機能

CP-700MのSTAGEコネクタ (n : 1 ~ 3 の軸番号) の信号を以下に示します。

A. STAGEコネクタインタフェース

CP-700MのSTAGE n コネクタの結線内容を説明します。

I. モータ動力信号出力

5相ステッピングモータの電力供給を行います。

結線は13頁の「表4. 3. 1. ステージ入出力端子」に従って下さい。

II. CP-700Mのフォトカプラ入力

CP-700Mのセンサ信号入力回路です。

I/Oコネクタの入力回路と電気的には同じですが、電源24VはCP-700Mの供給のみの構成です。

CP-700M

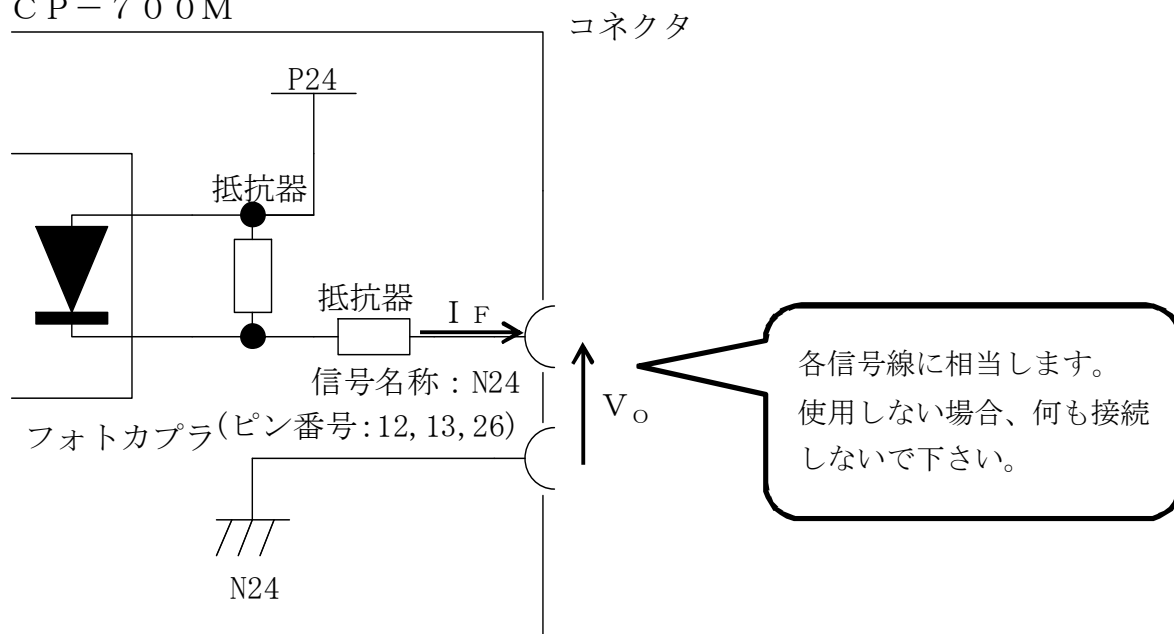


図6. 5. 1 CP-700M信号入力概略図

表6. 5. 1. STAGE n コネクタ入力信号仕様

項目		仕様
最大ON電圧	$V_{O(ON)}$	9V以下
最小ON電流	$I_{F(ON)}$	1mA以上
最小OFF電圧	$V_{O(OFF)}$	2.3V以上
最大OFF電流	$I_{F(OFF)}$	0.02mA以下

(ON/OFF電圧、電流は、CP-700Mの電源電圧が24Vの時)

6. 6. インターロック、トリガ出力信号

ここでは、CP-700Mの端子台コネクタについて説明します。

A. インターロック

インターロックは、出荷時には端子間（ピン番号3、4）をリード線で接続しています。この端子は、動作時短絡するような配線を行って下さい。

インターロック端子間を接続しない状態では、CP-700Mによるステージ動作は行えません。

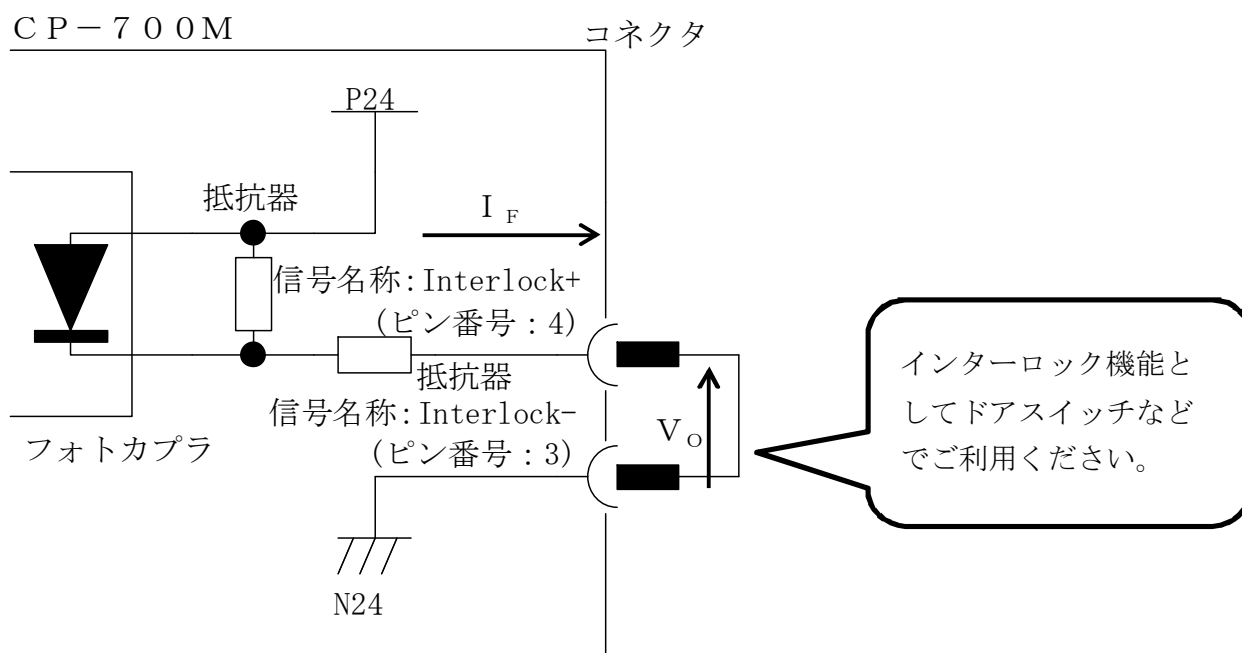


図 6. 6. 1 インターロック信号概略図

表 6. 6. 1. インターロック信号仕様

項目		仕様
最大ON電圧	$V_{O(ON)}$	19V以下
最小ON電流	$I_{F(ON)}$	0.58mA以上
最小OFF電圧	$V_{O(OFF)}$	23V以上
最大OFF電流	$I_{F(OFF)}$	0.027mA以下

(ON/OFF電圧、電流は、CP-700Mの電源電圧が24Vの時)

B. トリガ出力

トリガ出力は、ステージ（CP-700M内部のパルス信号CW/CCW）の動きに合わせたパルスの出力、周期パルスやワンショットパルスを出力する事ができます。

パルス幅や論理は、パラメータ設定（4. 4. A. 章の表4. 4. 1. のパラメータ番号2、3）で行います。出力条件（タイミング）は、コード（5. 1. A. I. 章のトリガ出力操作方法）、コマンド（5. 2. B. III. 章のトリガ出力設定）で行います。

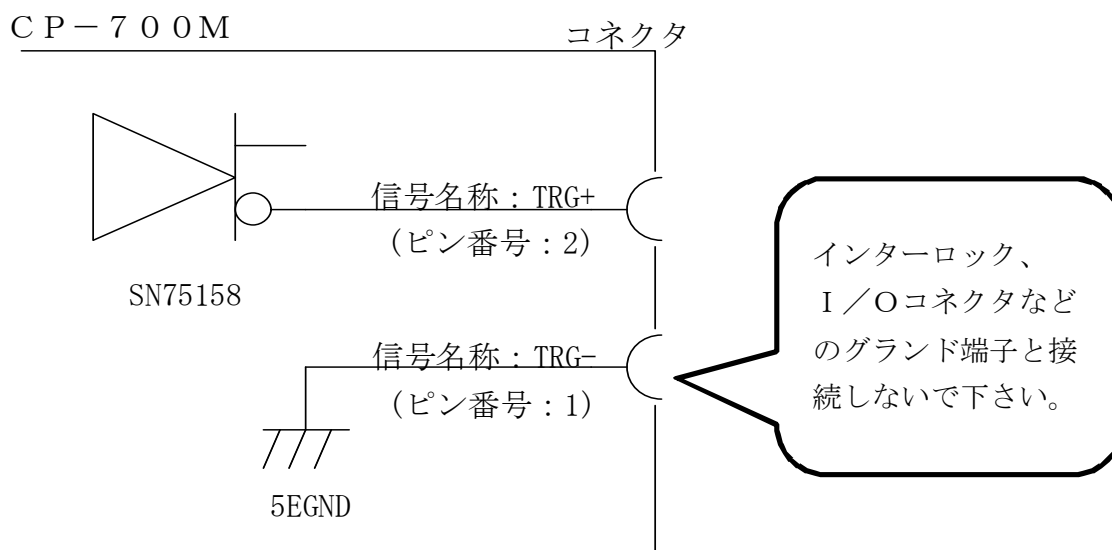


図6. 6. 2 トリガ出力信号概略図

信号は、SN75158（日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製）を出力ICとして使用しています。詳細は、上記部品の仕様書でご確認下さい。

表6. 6. 2. トリガ出力信号仕様（抜粋）

項目		仕様
“H” レベル出力電圧	V_{OH}	2. 4 V以上
“L” レベル出力電圧	V_{OL}	0. 4 V以下

プログラム運転で指定位置に到達した時に出力するトリガ信号の動作時間は以下の通りです。

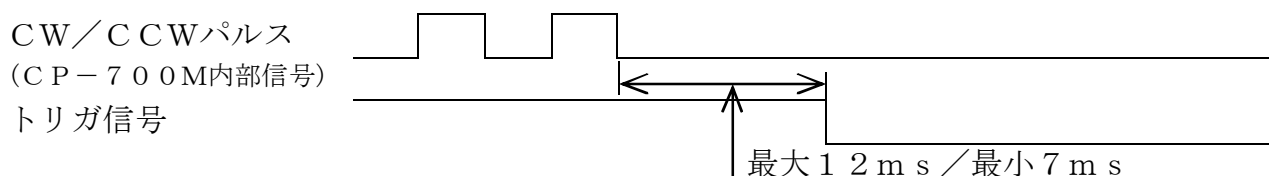


図6. 6. 3 出力パルスCW/CCW終了後のトリガ信号の出力遅延時間図

7. 付録

7. 1. CP-700Mの更新

A. CP-700MとCP-700Toolのバージョン確認方法

CP-700MのファームウェアのバージョンとCP-700Toolのバージョンを確認する方法を説明します。

- ① CP-700Toolのヘルプをクリックして、バージョン情報をクリックします。

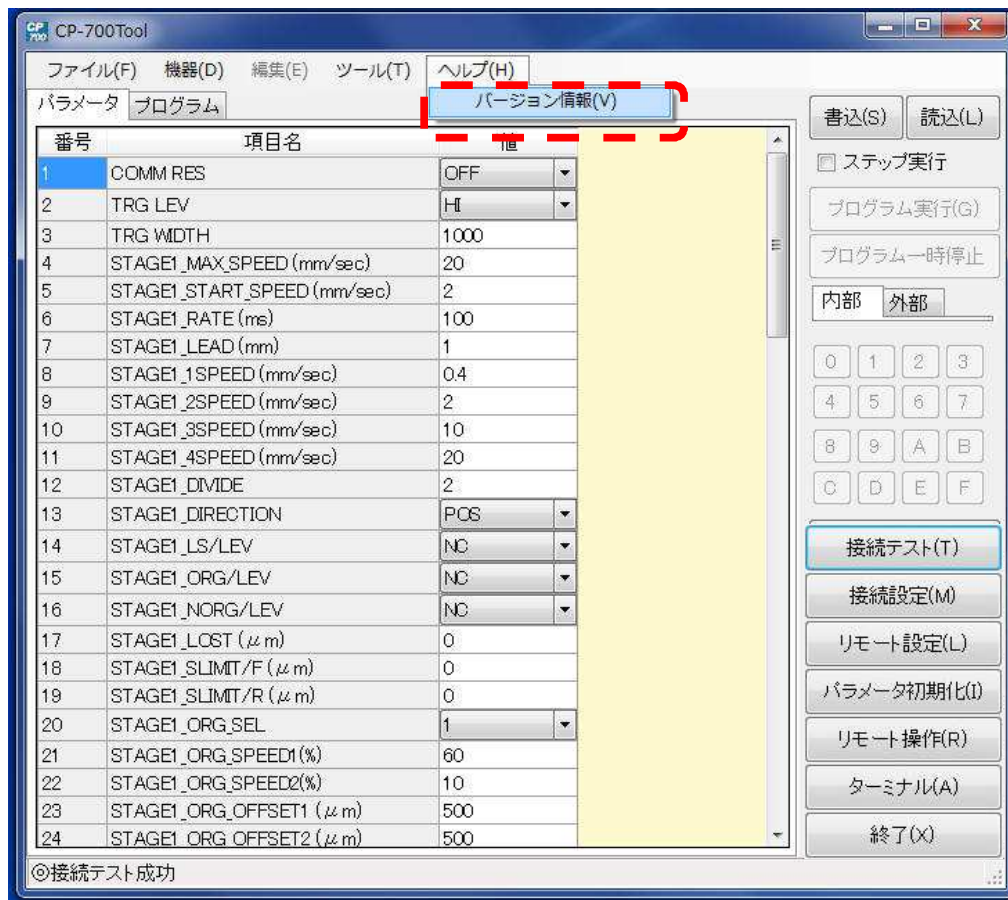


図 7. 1. 1 バージョン確認

② CP-700 TOOLバージョン情報の画面が開きます。

CP-700 ToolのアプリケーションのバージョンとCP-700Mのファームウェアのバージョンを確認します。

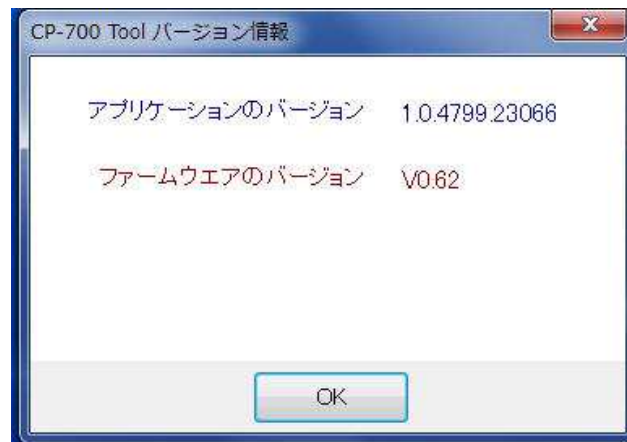


図 7. 1. 2 バージョン情報 (1)

CP-700MがCP-700 Toolと接続されていない場合、次のような画面が現れます。

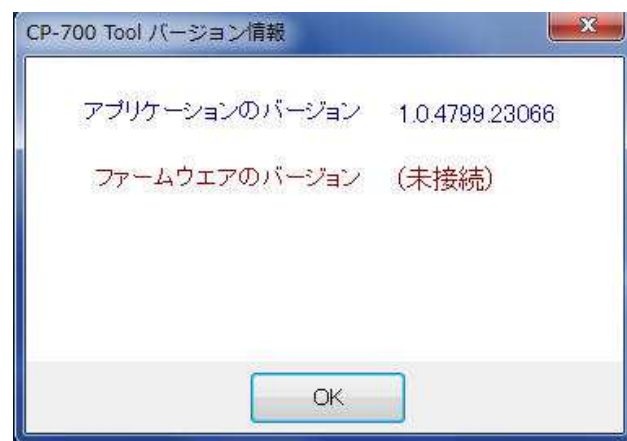


図 7. 1. 3 バージョン情報 (2)

OK ボタンをクリックして終了させて下さい。

B. CP-700TOOLの更新方法

現在ご使用のCP-700Toolのアプリケーションのバージョンが、古い場合には、新しいCP-700Toolをご利用ください。

- ① 現在、ご使用CP-700Toolの名称を変更します。
¥Program Files¥CP-700TOOL フォルダにインストールされた(標準でインストールされた場合)に【CP-700TOOL.EXE】を不具合時のバックアップ用として【CP-700TOOL._old.EXE】などに名称を変更します。
- ② 最新版のプログラムは圧縮されています。解凍ソフトウェアを使用して【CP-700TOOL.EXE】を①のフォルダに保存して下さい。
- ③ CP-700Toolを起動します。
7. 1. A章で確認した方法でCP-700Toolのバージョンをご確認下さい。
また、CP-700Mとの接続でCP-700Toolの詳細設定の接続先が変更されている場合があります。
4. 4. A. 章をご確認の上、変更して下さい。

6. CP-700ToolによるCP-700Mファームウェア更新方法

CP-700Mファームウェアの更新は、CP-700M内蔵CPUのプログラムを変更しますので注意が必要です。

次からの手順をよくお読みのうえ、操作して下さい。

特に CP-700Mの前面LEDが全て点灯するまで絶対に電源を切らないで下さい。

また、必要に応じてパラメータ設定などを保存して下さい。

- ① 最新版のファームウェアファイルを適当なフォルダに保存します。
- ② [ファイル][ファームウェア更新(U)]をクリックします。

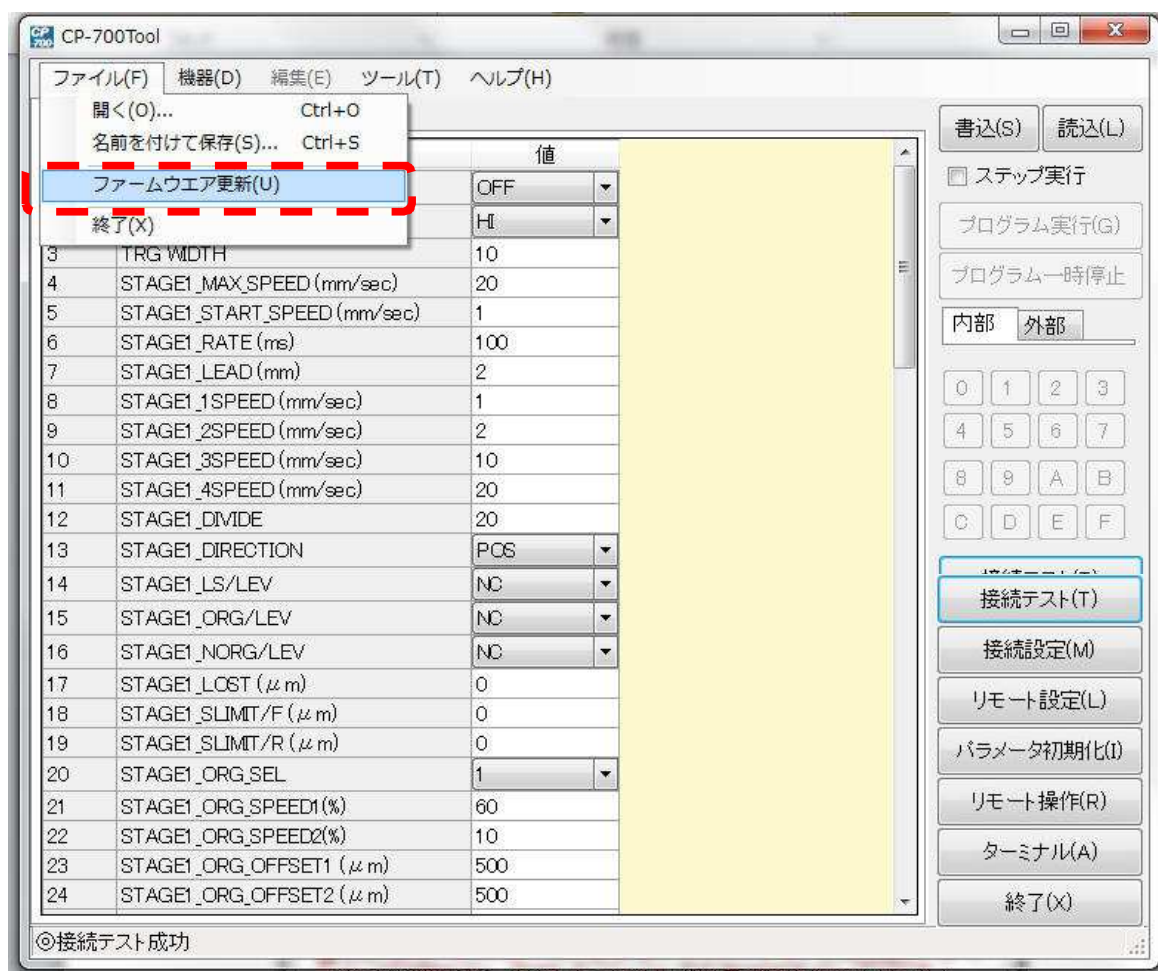


図 7. 1. 4 ファームウェアの更新

- ③ 「ファームウェア更新の確認」画面が表示されます。
内容を確認して **続行(O)** ボタンをクリックします。

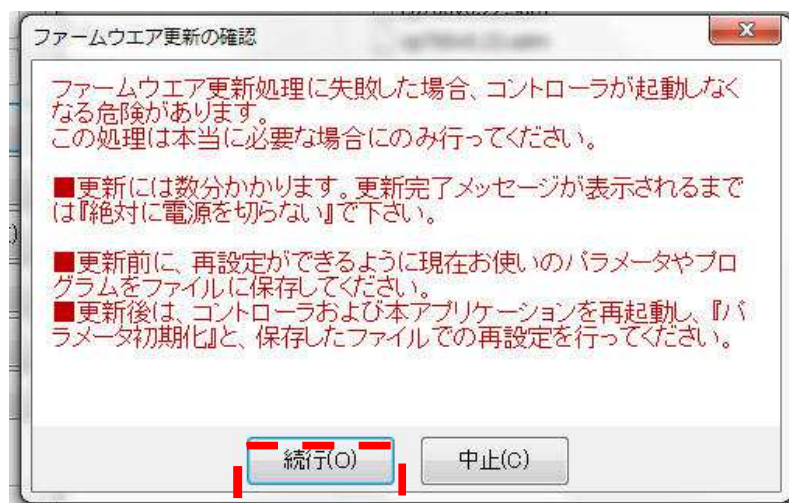


図 7. 1. 5 ファームウェアの更新確認

- ④ 「ファイルを開く」画面が現れますので、ファイルを選択して **開く(O)** ボタンをクリックします。この時CP-700Toolがインストールされているフォルダを開きます。更新するファームウェアを保存しているフォルダを選択して下さい。

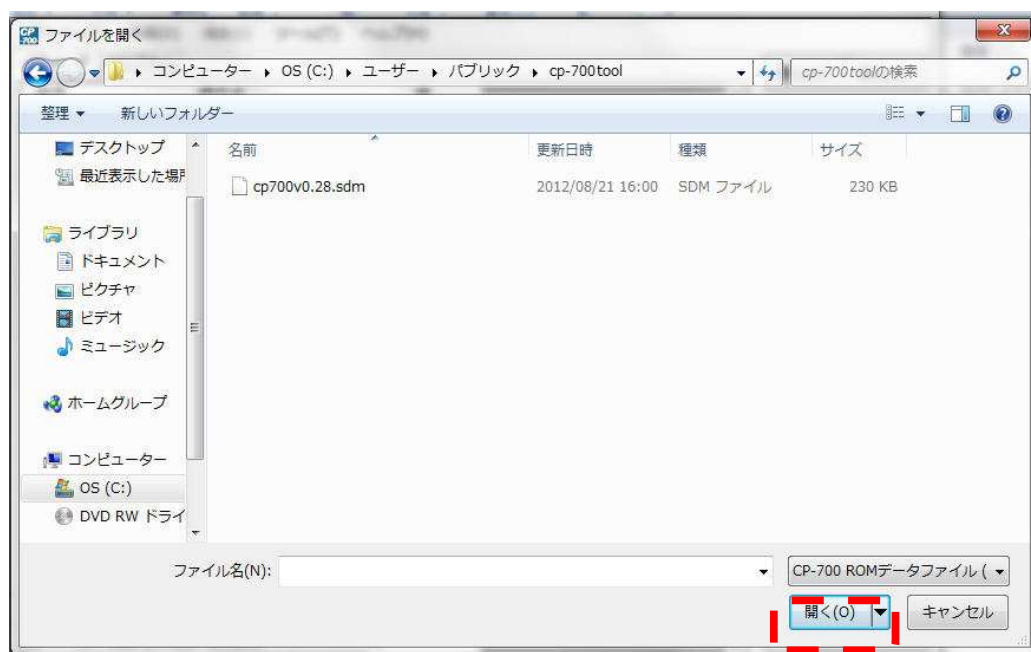


図 7. 1. 6 ファームウェアのファイル指定

- ⑤ 「ファームウェア更新」画面が表示されます。
表示に従い、データ送信中はC P－7 0 0 Mの電源を切らないで下さい。



図 7. 1. 7 ファームウェアの更新中

- ⑥ ファームウェアのデータが送信され、「ファームウェア更新」の最終画面が表示されます。

このメッセージの通り、CP-700Mの前面LEDがすべて点灯していることを確認して下さい。

ファームウェアのデータをパソコンからCP-700Mに送信中の場合、前面LEDが点滅している状態です。

ファームウェアを更新する時に一度すべて消灯します。

その後、前面LEDのすべてが点灯します。それまで、絶対にCP-700Mの電源を切らないで下さい。

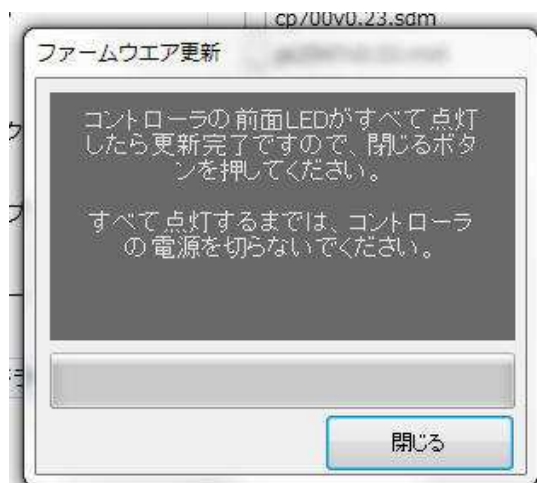


図 7. 1. 8 CP-700MのLED状態確認表示

- ⑦ CP-700Mの前面LEDが全て点灯したら、「ファームウェア更新」画面の 閉じる ボタンをクリックして終了します。
- ⑧ CP-700Toolを終了します。
- ⑨ CP-700Mの電源を切ります。
- ⑩ CP-700ToolとCP-700Mを再起動します。
CP-700Toolの起動とCP-700Mの電源を投入します。
CP-700Toolの 接続テスト をクリックしてCP-700ToolとCP-700Mを接続します。
- ⑪ ファームウェアのバージョンを確認します。
A章の手順でCP-700Mのファームウェアのバージョンを確認します。
ファームウェアのバージョンが更新されていれば完了です。

D. USBメモリを用いたCP-700Mファームウェアの更新方法

CP-700MのファームウェアはUSBメモリを用いても更新が行えます。

- ① 最新版のファームウェアファイルをUSBメモリのルートディレクトリに保存します。
- ② ①のUSBメモリをCP-700Mの前面の“USB Memory”コントローラに差し込みます。
- ③ CP-700Mの前面LEDは次のような動作を開始します。
 - ・「ER」は点滅を行います。
 - ・その他は「PL」⇒「TG」⇒「PC」⇒「PL」…の順番に点灯を繰り返します。

但し、CP-700MのファームウェアバージョンとUSBメモリに保存したファームウェアバージョンが一致する場合は何の処理も実施せず、通常状態に戻ります。

- ④ CP-700Mの前面「STOP」ボタンを一回押し込みます。
- ⑤ さらに「STOP」ボタンを一回押して戻します。
- ⑥ LEDが全消灯すると共に、ファームウェアの更新を行います。
この時に絶対にCP-700Mの電源を切らないで下さい。
- ⑦ ファームウェアの更新が完了すると、LEDが全点灯します。
- ⑧ LEDの全点灯を確認して、CP-700Mの電源を一度切り、しばらくして電源を投入して下さい。

E. ターミナルでCP-700Mファームウェアの更新方法

CP-700ToolでCP-700Mのファームウェアの更新を行わずにターミナルエミュレーターを用いる場合の手順は次の通りです。

(CP-700Toolのターミナルではファイルの転送が行えないのでファームウェアの更新を行わないで下さい。)

- ① 最新版のファームウェアファイルを適当なフォルダに保存します。
- ② ターミナルエミュレーターのローカルエコーは、“OFF” にして下さい。
- ③ コマンド“F:ROM”を受け付けると、ROMデータ（ファームウェアファイル）受信待ち状態になり、CP-700Mの前面LEDが全て点滅します。
- ④ “Upload Started.....” の応答があれば、保存した、ファームウェアファイルを必ずバイナリで送信してください。

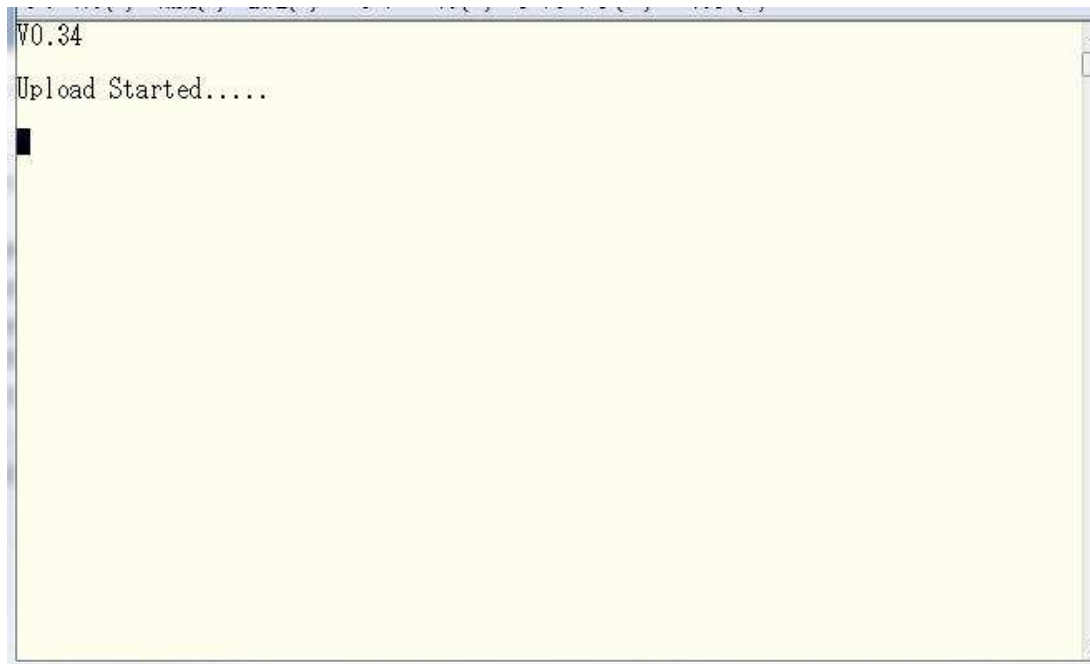


図7. 1. 9 ターミナルエミュレーター表示 (1)

- ⑤ 送信後、
“Firmware upload done.”
“Now programming to physical memory.....”
の応答があります。

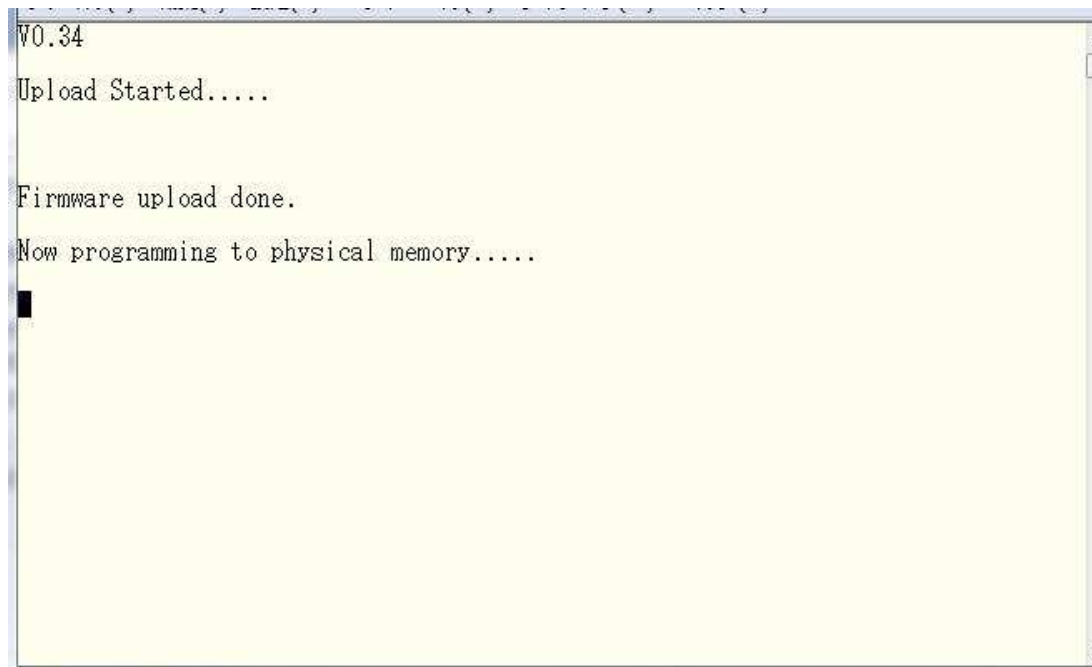


図 7. 1. 10 ターミナルエミュレーター表示 (2)

- ⑥ 全LEDが一旦消灯します。
この時に絶対にCP-700Mの電源を切らないで下さい。
- ⑦ 数秒後、全LEDが点灯すればファームウェアの更新が完了です。
- ⑧ LEDの全点灯を確認して、CP-700Mの電源を一度切り、しばらくして電源を投入して下さい。

7. 2. CP-700Mを複数USB接続する場合

CP-700Mは、1台のパソコンに複数のUSBポートがあれば、複数接続する事ができます。

A. ハードウェアの設定

IDの設定を行います。

パソコンとCP-700Mを複数台接続する場合には、CP-700Mの個体判別を行うために設定が必要です。

CP-700Mの底面を確認して頂くと図のようなスイッチがあります。出荷時は、「0」に設定されています。ご使用になるCP-700Mで番号が重複しないように“マイナスドライバー”などを用いて回転させ、番号を切り替えて設定して下さい。

ID No.



図 7. 2. 1 装置設定スイッチ

B. ドライバーの設定

CP-700Mのドライバーの設定は、1台ずつを行って下さい。

CP-700Mのハードウェアの設定とパソコンとUSBケーブルの接続が完了すると次のように行います。

- ① CP-700Mの電源を投入します。
- ② パソコン画面上に次のような表示が現れます。

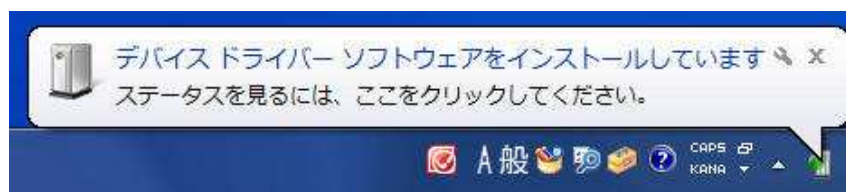


図 7. 2. 2 デバイスドライバーのインストール

- ③ 続いて以下のような表示が現れます。



図 7. 2. 3 デバイスドライバーのインストール完了

一度、CP-700Mのドライバーソフトウェアがインストールされていると個別のCOMポート番号を表示して、「デバイスドライバーソフトウェアが正しくインストールされました。」という表示が現れます。

もし、「デバイスドライバーソフトウェアが正しくインストールされませんでした。」という表示が現れた場合、4. 3章のBのIV. 電源の投入とUSBドライバーのインストールに従いドライバーソフトウェアをインストールして下さい。

6. CP-700TOOLの設定

4. 4. CP-700Mのソフトウェア設定に従い、CP-700Toolの設定を行って下さい。

CP-700Mが複数、同じパソコンに接続されている場合はCP-700Toolの[詳細設定]->[接続先]で設定するCOMポート番号で機器選別が行われます。

CP-700Mを同時に複数の操作を行う場合CP-700Toolは操作する台数分の起動が必要です。

CP-700MとCP-700Toolは、CP-700Mの裏面で設定したID番号とそれによって割り付けられたCOMポート番号、それを設定したCP-700Toolの詳細画面の接続先でのみ関連づけられています。

7. 3. CP-700Mをダイジーチェーンで使用する場合

ダイジーチェーンコネクタを用いると、CP-700Mを複数台数使用して、1つのコントローラのように見せかけることができます。

1台のCP-700MのUSBコネクタ（USB DEVICE）とパソコンを1本のケーブル接続で接続して、その他のCP-700Mをダイジーチェーンコネクタ（RS 485）で接続して制御を行います。

但し、以下のような制限があります。

- ・接続台数は、“HOST”機、“GUEST”合わせて最大3台です。
- ・CP-700Mのユニットを超えた軸との補間動作は行えません。
- ・補間動作を行う場合、CP-700Mユニット毎でプログラムの行単位の同期運転運転を行います。CP-700M単体で使用する場合に可能な連続運転は行えません。
- ・前面“STOP”スイッチや裏面“Interlock”コネクタなどの機能は、CP-700M単体毎に有効で、“HOST”機から全てのユニットを操作することは出来ません。
- ・プログラム運転をI/Oコネクタの“START”信号で行う場合、“HOST”機から行わなければなりません。
- ・“HOST”機、“GUEST”機間の同期運転時間差は、±10msです。
- ・プログラム運転のプログラム各行の動作に200ms程度の時間がかかります。

A. CP-700Mの設定

① パラメータの変更

ダイジーチェーンで“GUEST”機として使用したいCP-700Mのパラメータ68番の“USB”を“LNK”に通常の動作で変更して下さい。

② CP-700MのID番号設定

一度CP-700Mの電源を切り、底面にあるID番号を“HOST”機と“GUEST”機それぞれが重ならないように設定して下さい。（“GUEST”機が2台ある場合、“GUEST”機どうしても必ず重ならないように設定して下さい。）

③ ケーブル接続

ダイジーチェーンケーブルと、終端コネクタを接続します。

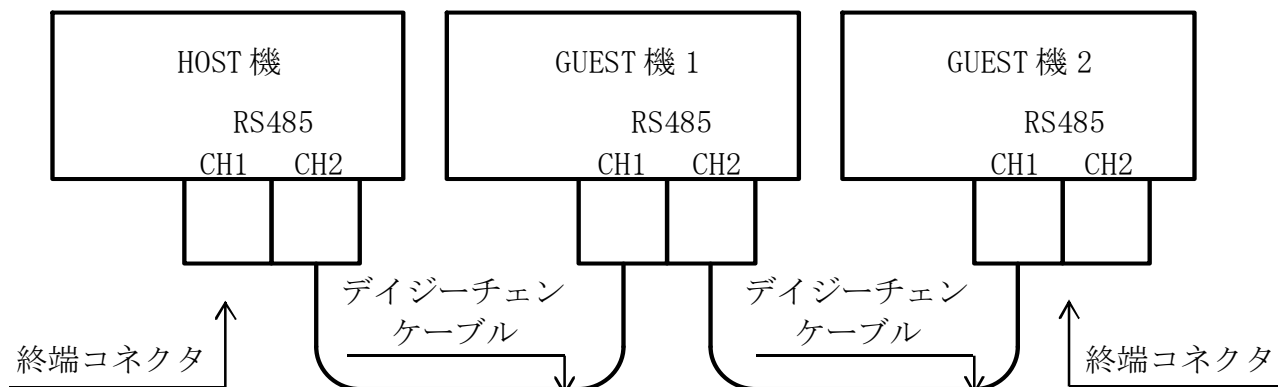


図 7. 3. 1 ダイジーチェーン接続図

上図のように、終端コネクタはHOST機と“GUEST”機の最終機器に接続して下さい。


- ④ 電源をCP-700Mの“HOST”、“GUEST”機、全てに接続して下さい。
- ⑤ パソコンと接続するUSBは“HOST”機のみ接続して下さい。
- ⑥ CP-700M全ての電源を投入して下さい。
引き続きCP-700Toolの操作を行います。

B. CP-700Toolの設定

パソコンのUSBポートとCP-700Mを直接接続する方法の複数操作と異なり、デ
イジーチェーン接続での動作の場合CP-700Toolの起動は1台です。

パソコンとUSB接続している“HOST”機のみで通信を行います。

- ① CP-700Toolを起動します。
- ② [機器(D)]->[機種]の順番に、使用するCP-700Mの台数に相当するタブ
[CP-700(2台)]または[CP-700(3台)]を選択して、パラメータタブが増えたことが確認できま
す。

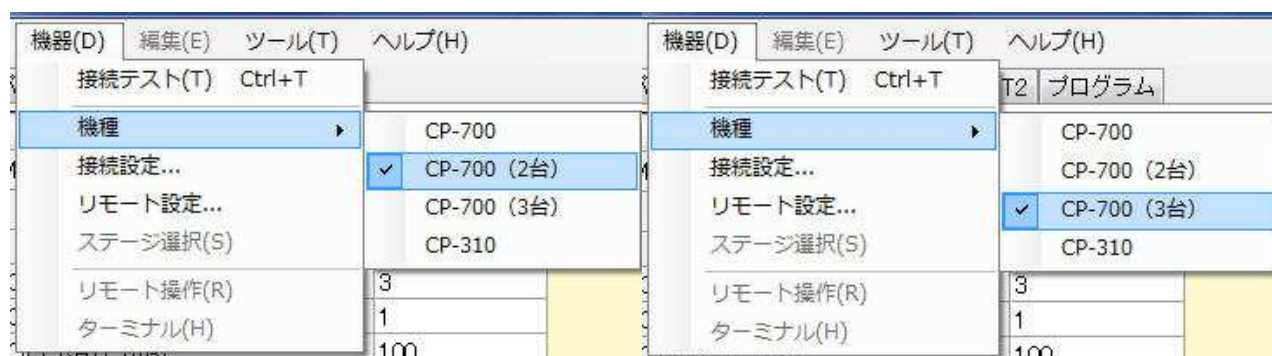

“HOST”、“GUEST” 1台の場合 “HOST”、“GUEST” 2台の場合

図 7. 3. 2 CP-700Mの使用台数確認

パラメータ	パラメータGUEST1	プログラム
-------	-------------	-------

パラメータ	パラメータGUEST1	パラメータGUEST2	プログラム
-------	-------------	-------------	-------

“HOST”、“GUEST” 1 台の場合 “HOST”、“GUEST” 2 台の場合

図 7. 3. 3 パラメータの使用台数による変化

- ③ **接続テスト(T)** ボタンをクリックして、CP-700MとCP-700Toolの接続を開始します。

この後の操作内容は、通常と同じです。「◎接続テスト成功」と表示されれば、接続完了です。

- ④ パラメータ設定

“HOST”機は、“パラメータ”、“GUEST”機のID番号の小さい番号は、“パラメータGUEST1”、“GUEST”機のID番号の大きい番号を、“パラメータGUEST2”のタブで設定して下さい。

設定が完了すれば、個々に **書込(S)** ボタンをクリックしてパラメータの書き込みを行って下さい。



注意

デジチェーン使用時にはパラメータ68番は変更しないで下さい。“HOST”機側から全てのパラメータの変更が可能です。が、“GUEST”機のパラメータ68番を“LNK”から“USB”に変更するとその後デジチェーン接続できなくなります。

この場合、パラメータを変更した“GUEST”機をUSB接続で接続して、パラメータを“USB”から“LNK”に書き換えなければなりません。

C. プログラム運転モード

CP-700Toolの操作方法は、CP-700M単体動作と変わりませんが、プログラムの形式、プログラム作成のための画面が異なります。

I. プログラムの形式

CP-700M単体使用とほぼ同じ形式ですが、[軸]、[半径]、[出力]が追加されます。
[コード]、[速度]、[Wait]は“HOST”、“GUEST”機の共通項目です。
以下にフォーマットを示します。

[行番],[コード],[第1軸],[第2軸],[第3軸],[半径],[出力],[速度],[Wait],->④へ
④->[第4軸],[第5軸],[第6軸],[半径],[出力],[第7軸],[第8軸],[第9軸],[半径],[出力]

※CP-700M単体でのプログラム運転であれば、デ이지チェーン動作用ではない従来のプログラム・フォーマットでも運転は行えます。

※プログラム運転時の拡張軸は9軸までです。

以下に“HOST”機、“GUEST”機と軸の関係を示します。

表7. 3. 1. パラメータ、ID番号と“HOST”、“GUEST”機の関係

パラメータ 68 番	ID 番号	機能	STAGE1	STAGE2	STAGE3
USB	下記 ID 番号以外	HOST	第 1 軸	第 2 軸	第 3 軸
LNK	小さい数字の ID 番号	GUEST1	第 4 軸	第 5 軸	第 6 軸
LNK	大きい数字の ID 番号	GUEST2	第 7 軸	第 8 軸	第 9 軸

ID番号：CP-700Mの裏面のロータリースイッチの設定（0～F）を表します。

数字の大きさは以下の通りです。

小さい数字：←0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F→：大きい数字

II. プログラムの編集と運転方法

CP-700Toolのプログラム運転の画面が、CP-700Mを1台で使用している場合と異なります。

以下の方法に従って、プログラムタブの画面の変更を行ってください。

- ① [編集(E)]->[コントローラ数]->[2台/3台]を選択します。

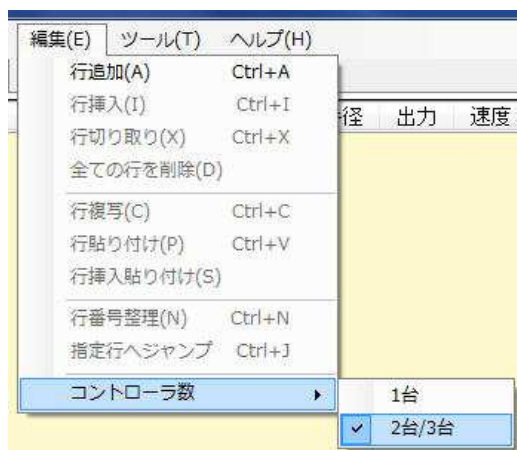


図 7. 3. 4 コントローラ数の選択

- ② プログラムの編集画面が広がりますので、タブの画面下側のスクロールで移動させるか、画面を広げて下さい。

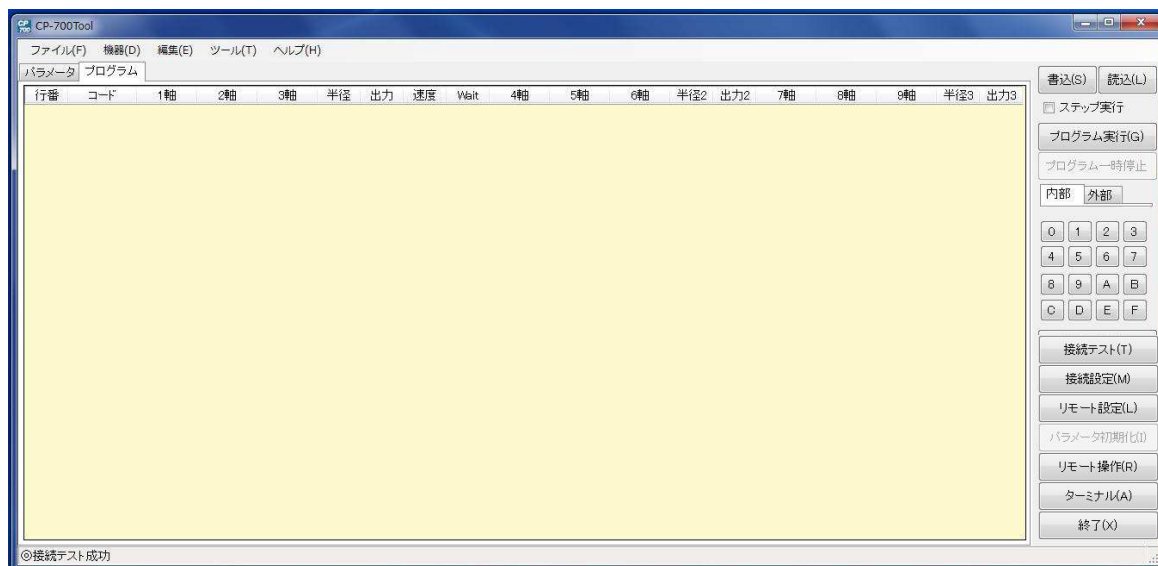


図 7. 3. 5 プログラムタブ画面拡大

プログラムの作成は、CP-700M単体の方法と同じです。

III. コード

次の表の内容は、デイジーチェーンの場合の専用コードです。
それ以外は、5. 1. B. IV. プログラムコードを参照下さい。

表 7. 3. 2. マルチタスク設定

番号

命令

文字

TSK

名称

機能内容

マルチタスク

CP-700Mのデージーチェーン時にコントローラ間の個別動作実行を可能にします。

フォーマット（灰色部分は入力を見無視します。）

行番	コード	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	速度	Wait	GUEST1セル群	GUEST2セル群
**	TSK									

この行の第 1 軸に GUEST 機に転送する行の開始行を、第 2 軸に終了行を設定します。HOST 機は、この行に到達した時、開始行から終了行までの各 GUEST 機に記述されたコードをそれぞれの GUEST 機に転送します。

行番	コード	HOSTセル群	GUEST1 セル群					GUEST2 セル群				
			1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力	1 軸	2 軸	3 軸	半径	出力

GUEST 機 1/2 の第 1 軸にプログラム運転の開始と停止を設定します。

TKS：転送したプログラムの運転開始

TKE：転送したプログラムの運転停止

この行の HOST 機のプログラム運転を行うと同時に GUEST 機の運転を開始/終了します。転送できるプログラムは、1 組です。

使用例

*	TSK	108	120													
#	G01	10	20			10		TKS								
...																
\$	G00	100						TKE								
108	G01						10	30								
...																
120	G00						150									

*行、108 行目から 120 行目までのプログラムを GUEST 機に転送します。

#行、HOST 機、第 1, 2 軸の直線補間 10mm/20mm 移動速度 10mm/s、GUST 機タスク動作開始。

\$行、HOST 機、第 1 軸最大移動速度 100mm GUST 機タスク動作終了。

108 から 120 行まで GUEST 機のプログラム運転内容を記述します。

33

IV. プログラム運転処理時間

5. 1. B. V プログラム運転処理時間でも記述している通り、プログラム行の運転時間は各コード毎に異なります。また、デイジーチェーン接続によるプログラム運転の場合、C P - 7 0 0 M の単体使用よりも処理時間が H O S T 機、G U E S T 機間の通信処理により大きく異なっています。

表 7. 3. 3. プログラム運転処理時間一覧

番号	コード	名称	処理時間 (単位 : m s)
1	G 9 0	絶対位置指定	7 6
2	G 9 1	相対位置指定	7 6
3	E N D	プログラム終了	6 0
4	G 0 0	最大速度移動	7 6
5	G 0 1	直線補間	9 5 (通常補間) / 1 0 0 (高精度補間)
6	G 0 2	C W円弧補間	中心指定 : 1 4 4 (通常補間) / 1 6 9 (高精度補間) 半径指定 : 1 5 6 (通常補間) / 1 8 3 (高精度補間)
7	G 0 3	C C W円弧補間	
8	G 0 4	待ち時間設定	7 6
9	G 0 5	個別運転動作	7 9
1 0	H	機械原点復帰	7 6
1 1	R	座標 0 クリア	7 6
1 2	R H	座標 0 位置移動	7 6
1 3	F N	繰り返し動作	4
1 4	P R	指定行動作	4
1 5	L A	入力待ち負論理積	7 6
1 6	L O	入力待ち負論理和	7 6
1 7	H A	入力待ち正論理積	7 6
1 8	H O	入力待ち正論理和	7 6
1 9	#	コメント文	0
2 0	%	コメント文	0
2 1	M 0 0	プログラム停止	6 0
2 2	M 0 2	プログラム停止	6 0
2 3	M 0 3	主軸正転	7 6
2 4	M 0 4	主軸逆転	7 6
2 5	M 0 5	主軸回転停止	7 6
2 6	M 3 0	テープ終了	6 0
2 7	C M	処理内容継続	0
2 8	J L	条件移動負論理	4
2 9	J H	条件移動正論理	4
3 0	J P	プログラム移動	4
3 1	S	加減速指定	7 6
3 2	C P	補間機能切替	7 6

デ이지ーチェーン (G U E S T機 2 ユニット使用時)

D. P Cダイレクト運転モード

デ이지ーチェーンでP Cダイレクト運転モードを使用する場合は、C P－7 0 0 M単体で使用可能な全ての既存コマンドにC P－7 0 0 Mの I D 番号を付加して対応します。

I. コマンドの入力

CP-700Mを1台で使用する場合と、コマンドの書式が一部異なります。

[既存のコマンド][“#”+ID 番号]:[既存の仕様引数][デリミタ]

表7. 3. 4. CP-700MのID番号の認識

[“#”+ID 番号]	処理
省略	“HOST”機への指令として認識・処理します。
#+設定しているID番号	
#+設定しているID番号以外	“GUEST”機への指令として認識・転送処理します。
#W	全ユニットに対して処理します。

#Wの応答処理は、“HOST”機を先頭に“GUEST”機はID番号の小さい順序から連続応答します。

#W指定で一括処理が出来ないコマンドがあります。これらコマンドは、各ユニット毎に指定して下さい。

表7. 3. 5. #W指定で一括処理が出来ないコマンド

番号	コマンド表記	内容
1	F:M[パラメータ番号]D	パラメータの登録
2	F:P[プログラム番号]D	プログラムの登録
3	F:IO[信号番号]D	入出力論理の登録

以下に一例を挙げます。基本的に全ての既存コマンドにおいて対応します。
 下記の表の番号は、5. 2. B. III. コマンドリファレンスの番号と合わせています。

表 7. 3. 6. コマンド例 (1)

番号		制御命令 1	
1	文字	H	
	機械原点 復帰命令	使用例	
		H:W++	ホスト・ユニットの軸の原点復帰
		H#1:W+-	ゲスト ID1 ユニットの軸の原点復帰
3	文字	M	
	相対移動 パルス数 設定命令	使用例	
		M:1+P1000	ホスト・ユニットの第 1 軸へ移動条件設定
		M#1:2+P2000	ゲスト ID1 ユニットの第 2 軸へ移動条件設定
		G#W:	全ユニットへ駆動開始の指令を行います。
		M#W:W+P1000+P2000+P3000	
各ユニットの第 1 軸へ 1000 パルス、第 2 軸へ 2000 パルス、第 3 軸へ 3000 パルス移動設定を行います。			
番号		制御命令 2	
1 4	文字	D	
	速度設定	使用例	
		D#W:WS1000F20000R200S1000F20000R200S1000F20000R200	
		全ユニット、全軸に対して速度設定を行います。	
1 6	文字	C	
	励磁設定	使用例	
		C#W:W	
		全ユニット、全軸に対して励磁指令を与えます。	
番号		機能命令	
2 0	文字	I	
	入力確認 命令	使用例	
		I: 255	汎用入力ポートの状態読み出し ホスト・ユニットの応答
		I#1: 128	汎用入力ポートの状態読み出し ゲスト ID1 ユニットの応答
		I#W: 255 128	全ユニットの汎用入力ポートの状態読み出し ホスト・ユニットの応答 ゲスト ID1 ユニットの応答

表 7. 3. 7. コマンド例 (2)

番号	機能命令		
2 3	文字	F:M[番号]命令	
	ファンク ション 命令	使用例	
		F:M1U OFF	パラメータ番号 1 の設定状態読み出し ホスト・ユニットの応答
		F#1:M1U ON	パラメータ番号 1 の設定状態読み出し ゲスト ID1 ユニットの応答
		F#W:M1U OFF ON	全ユニット、パラメータ番号 1 の設定状態読み出し ホスト・ユニットの応答 ゲスト ID1 ユニットの応答
		↑デリミタ区切りで ID 番号の若い順から連続応答	
番号	確認命令		
2 6	文字	Q	
	状態確認 1 命令	使用例	
		Q: + 11111, + 22222, + 33333, K, 0, R	Q:命令 ホスト・ユニットの応答
		Q#1: + 44444, + 55555, + 66666, K, 0, R	Q:命令 ID1 ユニットの応答
		Q#W: + 11111, + 22222, + 33333, K, 0, R + 44444, + 55555, + 66666, K, 0, R	Q:命令 ホスト・ユニットの応答 ID1 ユニットの応答
		↑デリミタ区切りで ID 番号の若い順から連続応答	
3 2	文字	?	
	接続 ユニット 番号取得	使用例	
		?: 0, 1, 2	接続している C P - 7 0 0 M の確認。 ゲスト ID1 とゲスト ID2 が接続されている (計 3 ユニット)。
		?: 0, 2	接続している C P - 7 0 0 M の確認。 ゲスト ID2 が接続されている (計 2 ユニット)。

E. リモート操作

パラメータ設定の時点でリモート操作画面の軸数量は決定します。
操作方法は、CP-700M単体と同じです。



図 7. 3. 6 6軸リモート操作画面



図 7. 3. 7 9軸リモート操作画面

7. 4. I/Oコネクタ汎用ポート

CP-700MのI/Oコネクタ汎用ポートは、入力形式を簡略するために入力ポートあるいは出力ポートを8ビットとして10進数表記としています。

以下に汎用ポートのビット状態と記入する10進数の数値を示します。

表7. 4. 1. 汎用ポートと10進数表示

I/O コネクタ汎用ポート								10 進数
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	2
1	1	0	0	0	0	0	0	3
0	0	1	0	0	0	0	0	4
1	0	1	0	0	0	0	0	5
0	1	1	0	0	0	0	0	6
1	1	1	0	0	0	0	0	7
0	0	0	1	0	0	0	0	8
1	0	0	1	0	0	0	0	9
0	1	0	1	0	0	0	0	10
1	1	0	1	0	0	0	0	11
0	0	1	1	0	0	0	0	12
1	0	1	1	0	0	0	0	13
0	1	1	1	0	0	0	0	14
1	1	1	1	0	0	0	0	15
0	0	0	0	1	0	0	0	16
1	0	0	0	1	0	0	0	17
0	1	0	0	1	0	0	0	18
1	1	0	0	1	0	0	0	19
0	0	1	0	1	0	0	0	20
1	0	1	0	1	0	0	0	21
0	1	1	0	1	0	0	0	22
1	1	1	0	1	0	0	0	23
0	0	0	1	1	0	0	0	24
1	0	0	1	1	0	0	0	25
0	1	0	1	1	0	0	0	26
1	1	0	1	1	0	0	0	27
0	0	1	1	1	0	0	0	28
1	0	1	1	1	0	0	0	29
0	1	1	1	1	0	0	0	30
1	1	1	1	1	0	0	0	31

I/O コネクタ汎用ポート								10 進数
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	0	0	0	0	1	0	0	32
1	0	0	0	0	1	0	0	33
0	1	0	0	0	1	0	0	34
1	1	0	0	0	1	0	0	35
0	0	1	0	0	1	0	0	36
1	0	1	0	0	1	0	0	37
0	1	1	0	0	1	0	0	38
1	1	1	0	0	1	0	0	39
0	0	0	1	0	1	0	0	40
1	0	0	1	0	1	0	0	41
0	1	0	1	0	1	0	0	42
1	1	0	1	0	1	0	0	43
0	0	1	1	0	1	0	0	44
1	0	1	1	0	1	0	0	45
0	1	1	1	0	1	0	0	46
1	1	1	1	0	1	0	0	47
0	0	0	0	1	1	0	0	48
1	0	0	0	1	1	0	0	49
0	1	0	0	1	1	0	0	50
1	1	0	0	1	1	0	0	51
0	0	1	0	1	1	0	0	52
1	0	1	0	1	1	0	0	53
0	1	1	0	1	1	0	0	54
1	1	1	0	1	1	0	0	55
0	0	0	1	1	1	0	0	56
1	0	0	1	1	1	0	0	57
0	1	0	1	1	1	0	0	58
1	1	0	1	1	1	0	0	59
0	0	1	1	1	1	0	0	60
1	0	1	1	1	1	0	0	61
0	1	1	1	1	1	0	0	62
1	1	1	1	1	1	0	0	63

表7. 4. 2. 汎用ポートと10進数表示 (続き)

I/O コネクタ汎用出力ポート								10 進数
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	0	0	0	0	0	1	0	64
1	0	0	0	0	0	1	0	65
0	1	0	0	0	0	1	0	66
1	1	0	0	0	0	1	0	67
0	0	1	0	0	0	1	0	68
1	0	1	0	0	0	1	0	69
0	1	1	0	0	0	1	0	70
1	1	1	0	0	0	1	0	71
0	0	0	1	0	0	1	0	72
1	0	0	1	0	0	1	0	73
0	1	0	1	0	0	1	0	74
1	1	0	1	0	0	1	0	75
0	0	1	1	0	0	1	0	76
1	0	1	1	0	0	1	0	77
0	1	1	1	0	0	1	0	78
1	1	1	1	0	0	1	0	79
0	0	0	0	1	0	1	0	80
1	0	0	0	1	0	1	0	81
0	1	0	0	1	0	1	0	82
1	1	0	0	1	0	1	0	83
0	0	1	0	1	0	1	0	84
1	0	1	0	1	0	1	0	85
0	1	1	0	1	0	1	0	86
1	1	1	0	1	0	1	0	87
0	0	0	1	1	0	1	0	88
1	0	0	1	1	0	1	0	89
0	1	0	1	1	0	1	0	90
1	1	0	1	1	0	1	0	91
0	0	1	1	1	0	1	0	92
1	0	1	1	1	0	1	0	93
0	1	1	1	1	0	1	0	94
1	1	1	1	1	0	1	0	95

I/O コネクタ汎用出力ポート								10 進数
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	0	0	0	0	1	1	0	96
1	0	0	0	0	1	1	0	97
0	1	0	0	0	1	1	0	98
1	1	0	0	0	1	1	0	99
0	0	1	0	0	1	1	0	100
1	0	1	0	0	1	1	0	101
0	1	1	0	0	1	1	0	102
1	1	1	0	0	1	1	0	103
0	0	0	1	0	1	1	0	104
1	0	0	1	0	1	1	0	105
0	1	0	1	0	1	1	0	106
1	1	0	1	0	1	1	0	107
0	0	1	1	0	1	1	0	108
1	0	1	1	0	1	1	0	109
0	1	1	1	0	1	1	0	110
1	1	1	1	0	1	1	0	111
0	0	0	0	1	1	1	0	112
1	0	0	0	1	1	1	0	113
0	1	0	0	1	1	1	0	114
1	1	0	0	1	1	1	0	115
0	0	1	0	1	1	1	0	116
1	0	1	0	1	1	1	0	117
0	1	1	0	1	1	1	0	118
1	1	1	0	1	1	1	0	119
0	0	0	1	1	1	1	0	120
1	0	0	1	1	1	1	0	121
0	1	0	1	1	1	1	0	122
1	1	0	1	1	1	1	0	123
0	0	1	1	1	1	1	0	124
1	0	1	1	1	1	1	0	125
0	1	1	1	1	1	1	0	126
1	1	1	1	1	1	1	0	127

表 7. 4. 3. 汎用ポートと 10 進数表示 (続き)

I/O コネクタ汎用出力ポート								10 進数
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	0	0	0	0	0	0	1	128
1	0	0	0	0	0	0	1	129
0	1	0	0	0	0	0	1	130
1	1	0	0	0	0	0	1	131
0	0	1	0	0	0	0	1	132
1	0	1	0	0	0	0	1	133
0	1	1	0	0	0	0	1	134
1	1	1	0	0	0	0	1	135
0	0	0	1	0	0	0	1	136
1	0	0	1	0	0	0	1	137
0	1	0	1	0	0	0	1	138
1	1	0	1	0	0	0	1	139
0	0	1	1	0	0	0	1	140
1	0	1	1	0	0	0	1	141
0	1	1	1	0	0	0	1	142
1	1	1	1	0	0	0	1	143
0	0	0	0	1	0	0	1	144
1	0	0	0	1	0	0	1	145
0	1	0	0	1	0	0	1	146
1	1	0	0	1	0	0	1	147
0	0	1	0	1	0	0	1	148
1	0	1	0	1	0	0	1	149
0	1	1	0	1	0	0	1	150
1	1	1	0	1	0	0	1	151
0	0	0	1	1	0	0	1	152
1	0	0	1	1	0	0	1	153
0	1	0	1	1	0	0	1	154
1	1	0	1	1	0	0	1	155
0	0	1	1	1	0	0	1	156
1	0	1	1	1	0	0	1	157
0	1	1	1	1	0	0	1	158
1	1	1	1	1	0	0	1	159

I/O コネクタ汎用出力ポート								10 進数
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	0	0	0	0	1	0	1	160
1	0	0	0	0	1	0	1	161
0	1	0	0	0	1	0	1	162
1	1	0	0	0	1	0	1	163
0	0	1	0	0	1	0	1	164
1	0	1	0	0	1	0	1	165
0	1	1	0	0	1	0	1	166
1	1	1	0	0	1	0	1	167
0	0	0	1	0	1	0	1	168
1	0	0	1	0	1	0	1	169
0	1	0	1	0	1	0	1	170
1	1	0	1	0	1	0	1	171
0	0	1	1	0	1	0	1	172
1	0	1	1	0	1	0	1	173
0	1	1	1	0	1	0	1	174
1	1	1	1	0	1	0	1	175
0	0	0	0	1	1	0	1	176
1	0	0	0	1	1	0	1	177
0	1	0	0	1	1	0	1	178
1	1	0	0	1	1	0	1	179
0	0	1	0	1	1	0	1	180
1	0	1	0	1	1	0	1	181
0	1	1	0	1	1	0	1	182
1	1	1	0	1	1	0	1	183
0	0	0	1	1	1	0	1	184
1	0	0	1	1	1	0	1	185
0	1	0	1	1	1	0	1	186
1	1	0	1	1	1	0	1	187
0	0	1	1	1	1	0	1	188
1	0	1	1	1	1	0	1	189
0	1	1	1	1	1	0	1	190
1	1	1	1	1	1	0	1	191

表 7. 4. 3. 汎用ポートと 10 進数表示 (続き)

I/O コネクタ汎用出力ポート								10 進数
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	0	0	0	0	0	1	1	192
1	0	0	0	0	0	1	1	193
0	1	0	0	0	0	1	1	194
1	1	0	0	0	0	1	1	195
0	0	1	0	0	0	1	1	196
1	0	1	0	0	0	1	1	197
0	1	1	0	0	0	1	1	198
1	1	1	0	0	0	1	1	199
0	0	0	1	0	0	1	1	200
1	0	0	1	0	0	1	1	201
0	1	0	1	0	0	1	1	202
1	1	0	1	0	0	1	1	203
0	0	1	1	0	0	1	1	204
1	0	1	1	0	0	1	1	205
0	1	1	1	0	0	1	1	206
1	1	1	1	0	0	1	1	207
0	0	0	0	1	0	1	1	208
1	0	0	0	1	0	1	1	209
0	1	0	0	1	0	1	1	210
1	1	0	0	1	0	1	1	211
0	0	1	0	1	0	1	1	212
1	0	1	0	1	0	1	1	213
0	1	1	0	1	0	1	1	214
1	1	1	0	1	0	1	1	215
0	0	0	1	1	0	1	1	216
1	0	0	1	1	0	1	1	217
0	1	0	1	1	0	1	1	218
1	1	0	1	1	0	1	1	219
0	0	1	1	1	0	1	1	220
1	0	1	1	1	0	1	1	221
0	1	1	1	1	0	1	1	222
1	1	1	1	1	0	1	1	223

I/O コネクタ汎用出力ポート								10 進数
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	0	0	0	0	1	1	1	224
1	0	0	0	0	1	1	1	225
0	1	0	0	0	1	1	1	226
1	1	0	0	0	1	1	1	227
0	0	1	0	0	1	1	1	228
1	0	1	0	0	1	1	1	229
0	1	1	0	0	1	1	1	230
1	1	1	0	0	1	1	1	231
0	0	0	1	0	1	1	1	232
1	0	0	1	0	1	1	1	233
0	1	0	1	0	1	1	1	234
1	1	0	1	0	1	1	1	235
0	0	1	1	0	1	1	1	236
1	0	1	1	0	1	1	1	237
0	1	1	1	0	1	1	1	238
1	1	1	1	0	1	1	1	239
0	0	0	0	1	1	1	1	240
1	0	0	0	1	1	1	1	241
0	1	0	0	1	1	1	1	242
1	1	0	0	1	1	1	1	243
0	0	1	0	1	1	1	1	244
1	0	1	0	1	1	1	1	245
0	1	1	0	1	1	1	1	246
1	1	1	0	1	1	1	1	247
0	0	0	1	1	1	1	1	248
1	0	0	1	1	1	1	1	249
0	1	0	1	1	1	1	1	250
1	1	0	1	1	1	1	1	251
0	0	1	1	1	1	1	1	252
1	0	1	1	1	1	1	1	253
0	1	1	1	1	1	1	1	254
1	1	1	1	1	1	1	1	255

8. 性能仕様

表 8. 1. CP-700M仕様 (1)

項 目		内 容
ステージ制御		
制御軸数		3 軸
モータ駆動方式		新ペンタゴン結線 バイポーラ定電流駆動
モータ励磁方式		マイクロステップ 分割数：1, 2, 2.5, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250 の 16 通り
モータドライバ制御方式		パルス列制御
パルス	最大指令値	-2, 147, 483, 648 ~ +2, 147, 483, 647
速度	駆動	最大値：1Mpps (高精度補間時：500kpps) 最小値：1pps
	分解能	16 ビット (65, 535)
加減速	時間	0 ~ 65, 535msec
	方式	直線台形加減速、サイクロイド曲線加減速、三角駆動防止
運転	指令方式	相対位置／絶対位置
	指令内容	手動送り指令、PTP 運転指令、原点復帰指令、補間運転指令
	補間機能	直線補間 (3 軸)、円弧補間 (任意の 2 軸)、連続補間、ヘリカル補間 (3 軸) (連続補間、ヘリカル補間は、高精度補間のみ実施) 標準補間：位置検出誤差 1 パルス / 1kHz (制御周期) 高精度補間：補間誤差 $\pm 1/2$ パルス
	指令方法	外部入力及び通信による指令
	モード	内部プログラム運転、PCダイレクト制御
	条件設定方法	パラメータによる設定
	原点復帰モード	6 種類
ロストモーション時の出力待機有効範囲		1 ~ 65, 535 パルス (16bit 長)
オーバライド機能		速度変更・移動位置変更
補正機能		バックラッシュ補正
ラッチ機能		電源 OFF 前の座標位置、専用信号線による座標位置
非常停止機能		前面非常停止ボタン又、端子台インターロック入力

表 8. 2. CP-700M仕様 (2)

項 目		内 容	
プログラム運転モード			
コード数		3 3	
プログラム 容量	CP-700M 内部メモリ	128k バイト (1 プログラム辺り) × 16 個	
	USB メモリ	24M バイト (1 プログラム辺り) × 1,000 個 (USB メモリの容量を超えない範囲)	
動作	個別運転	第 1 軸のみ連続往復動作中に、第 2 軸・第 3 軸をプログラム運転動作	
	デイジー チェーン	各コントローラ間の同期運転 HOST、GUEST機によるマルチタスク運転	
PCダイレクト制御モード			
コマンド数		3 4	
動作		通信による直接制御	
DRIVER n コネクタ (nは軸番号)			
ステージ センサ用	入力	仕様	フォトカプラ入力
		機能	CW(+)/CCW(-)リミットセンサ、 原点センサ、原点近接センサ (各 3 軸分、入力論理切り替え可能)
トリガ/インターロックコネクタ			
トリガ出力	仕様	TTL 出力	
	出力幅	1 μ sec～100msec	
	パルス間隔範囲	1 ～65, 535 パルス	
インター ロック入力	仕様	フォトカプラ入力	
	機能	CP-700Mのステージ制御停止	

表 8. 3. CP-700M仕様 (3)

項 目		内 容	
I／Oコネクタ			
I／O	論理		切り替え可能
	入力	仕様	フォトカプラ入力
		機能	汎用入力：8点 プログラム運転(開始/選択) 一時停止、非常停止、非常状態解除、運転終了 第1／2／3軸原点復帰 ジョグ運転(正方向移動、負方向移動、速度命令、 第1／2／3軸選択) 速度切り替え、座標保持
		出力	仕様
	機能		汎用出力：8点 CPU BUSY 出力、非常停止中出力
通信			
デ이지チェーンインタフェース		コントローラ接続最大3台	
P C インタフェース	仕様		U S Bデバイス (仮想 COM ポート)
	改行コード		CR+LF
U S Bメモリインタフェース		USB ホスト (USB メモリ、ファイルシステム FAT16/32 のみ対応)	
電源			
電源	入力電圧		D C 2 1 . 6 ～ 2 6 . 4 V (D C 2 4 V ± 1 0 %)
	最大消費電流		本体：0 . 5 A I／Oコネクタ：1端子辺り0 . 5 A ()
入力方法		コネクタ	
外観			
外形寸法		155mm (幅) ×180mm (奥行) ×60mm (高さ)	
質量		1.4kg	
環境条件			
使用周囲	温度		0 ～40℃
	湿度		35～85% (結露無き事)
保存周囲	温度		-10～50℃
	湿度		20～90% (結露無き事)

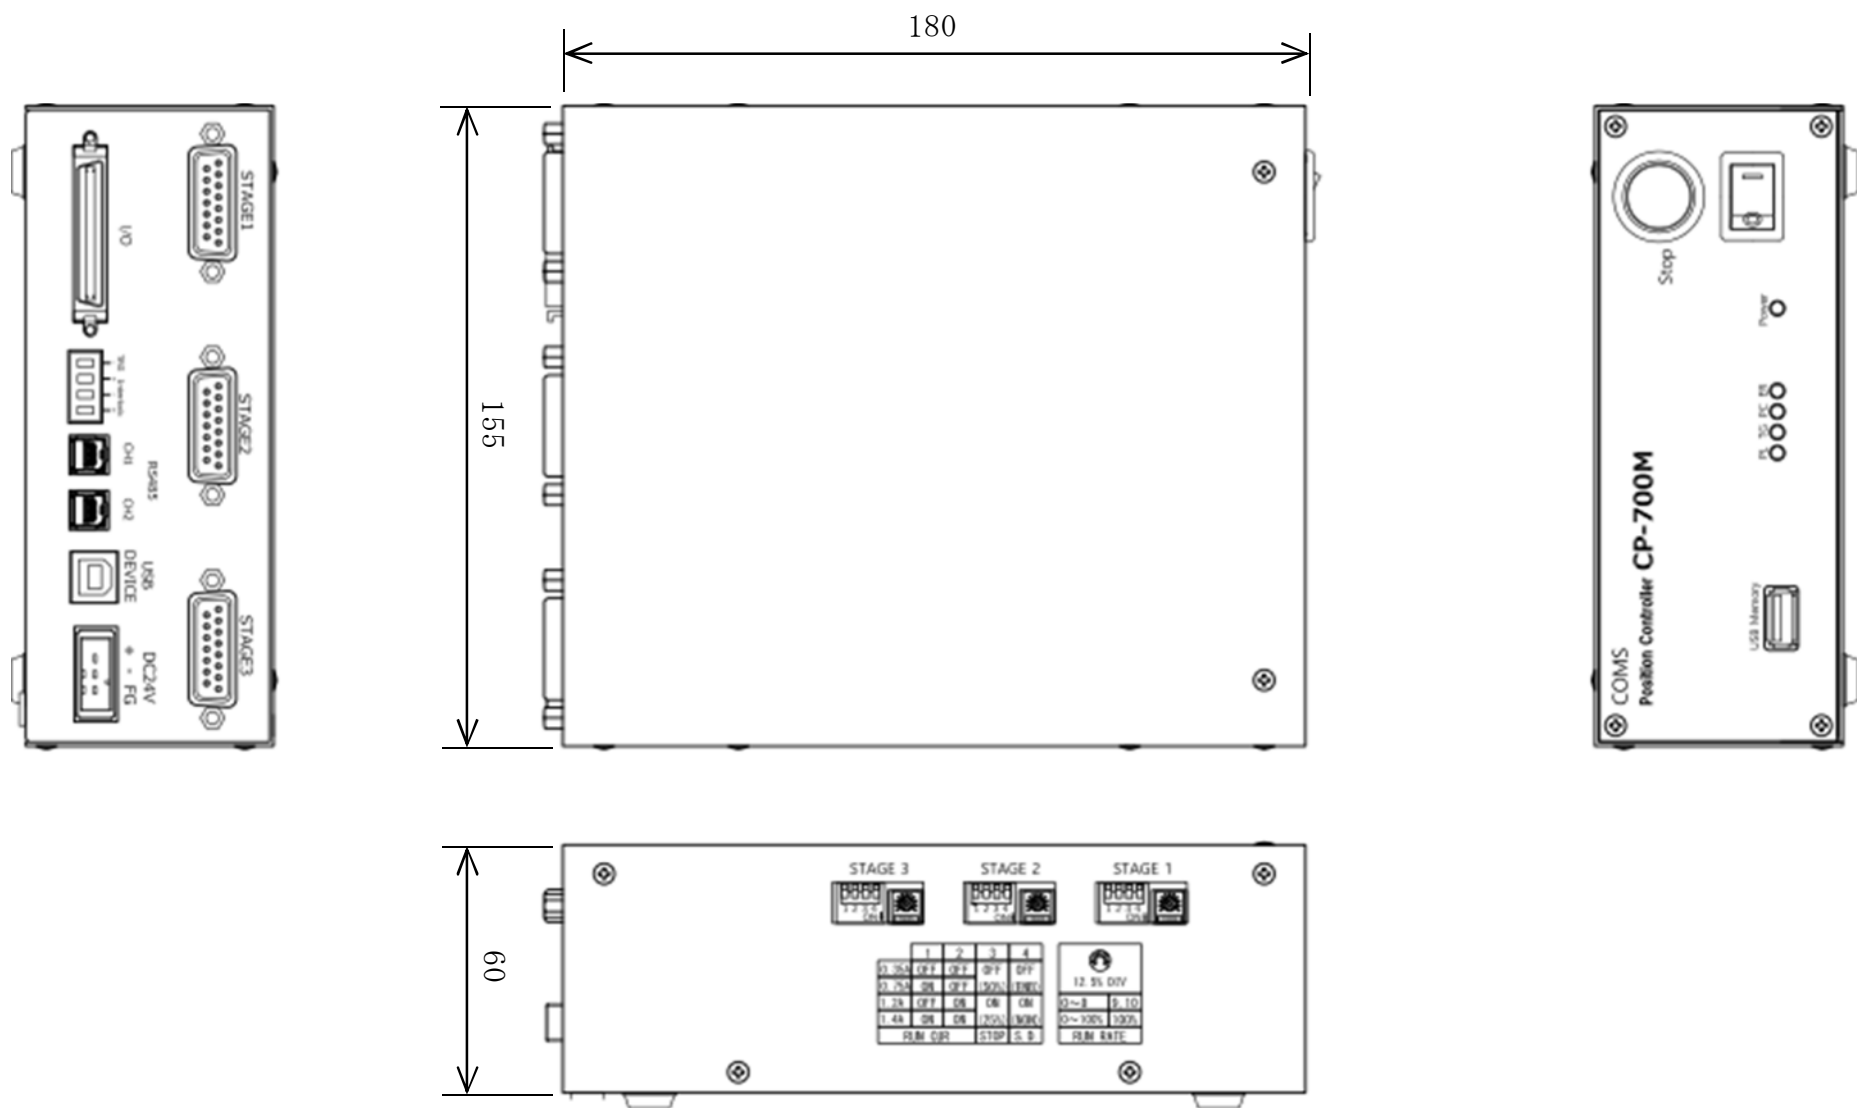


图 8. 1 CP-700D外形寸法图



お問い合わせ先

コムス株式会社

〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町 7-1-3 ニ崎リサーチコア内

TEL : 06-6415-2600 FAX : 06-6415-2601

神奈川営業所

〒243-0016 神奈川県厚木市田村町 7-3 レジェンド本厚木 3F

TEL : 046-295-6601 FAX : 046-295-6602

Mail : info@coms-corp.co.jp

Home : <http://www.coms-corp.co.jp>